


SEWING MACHINE TABLE


COMFORT PROFI

СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ

PROFI

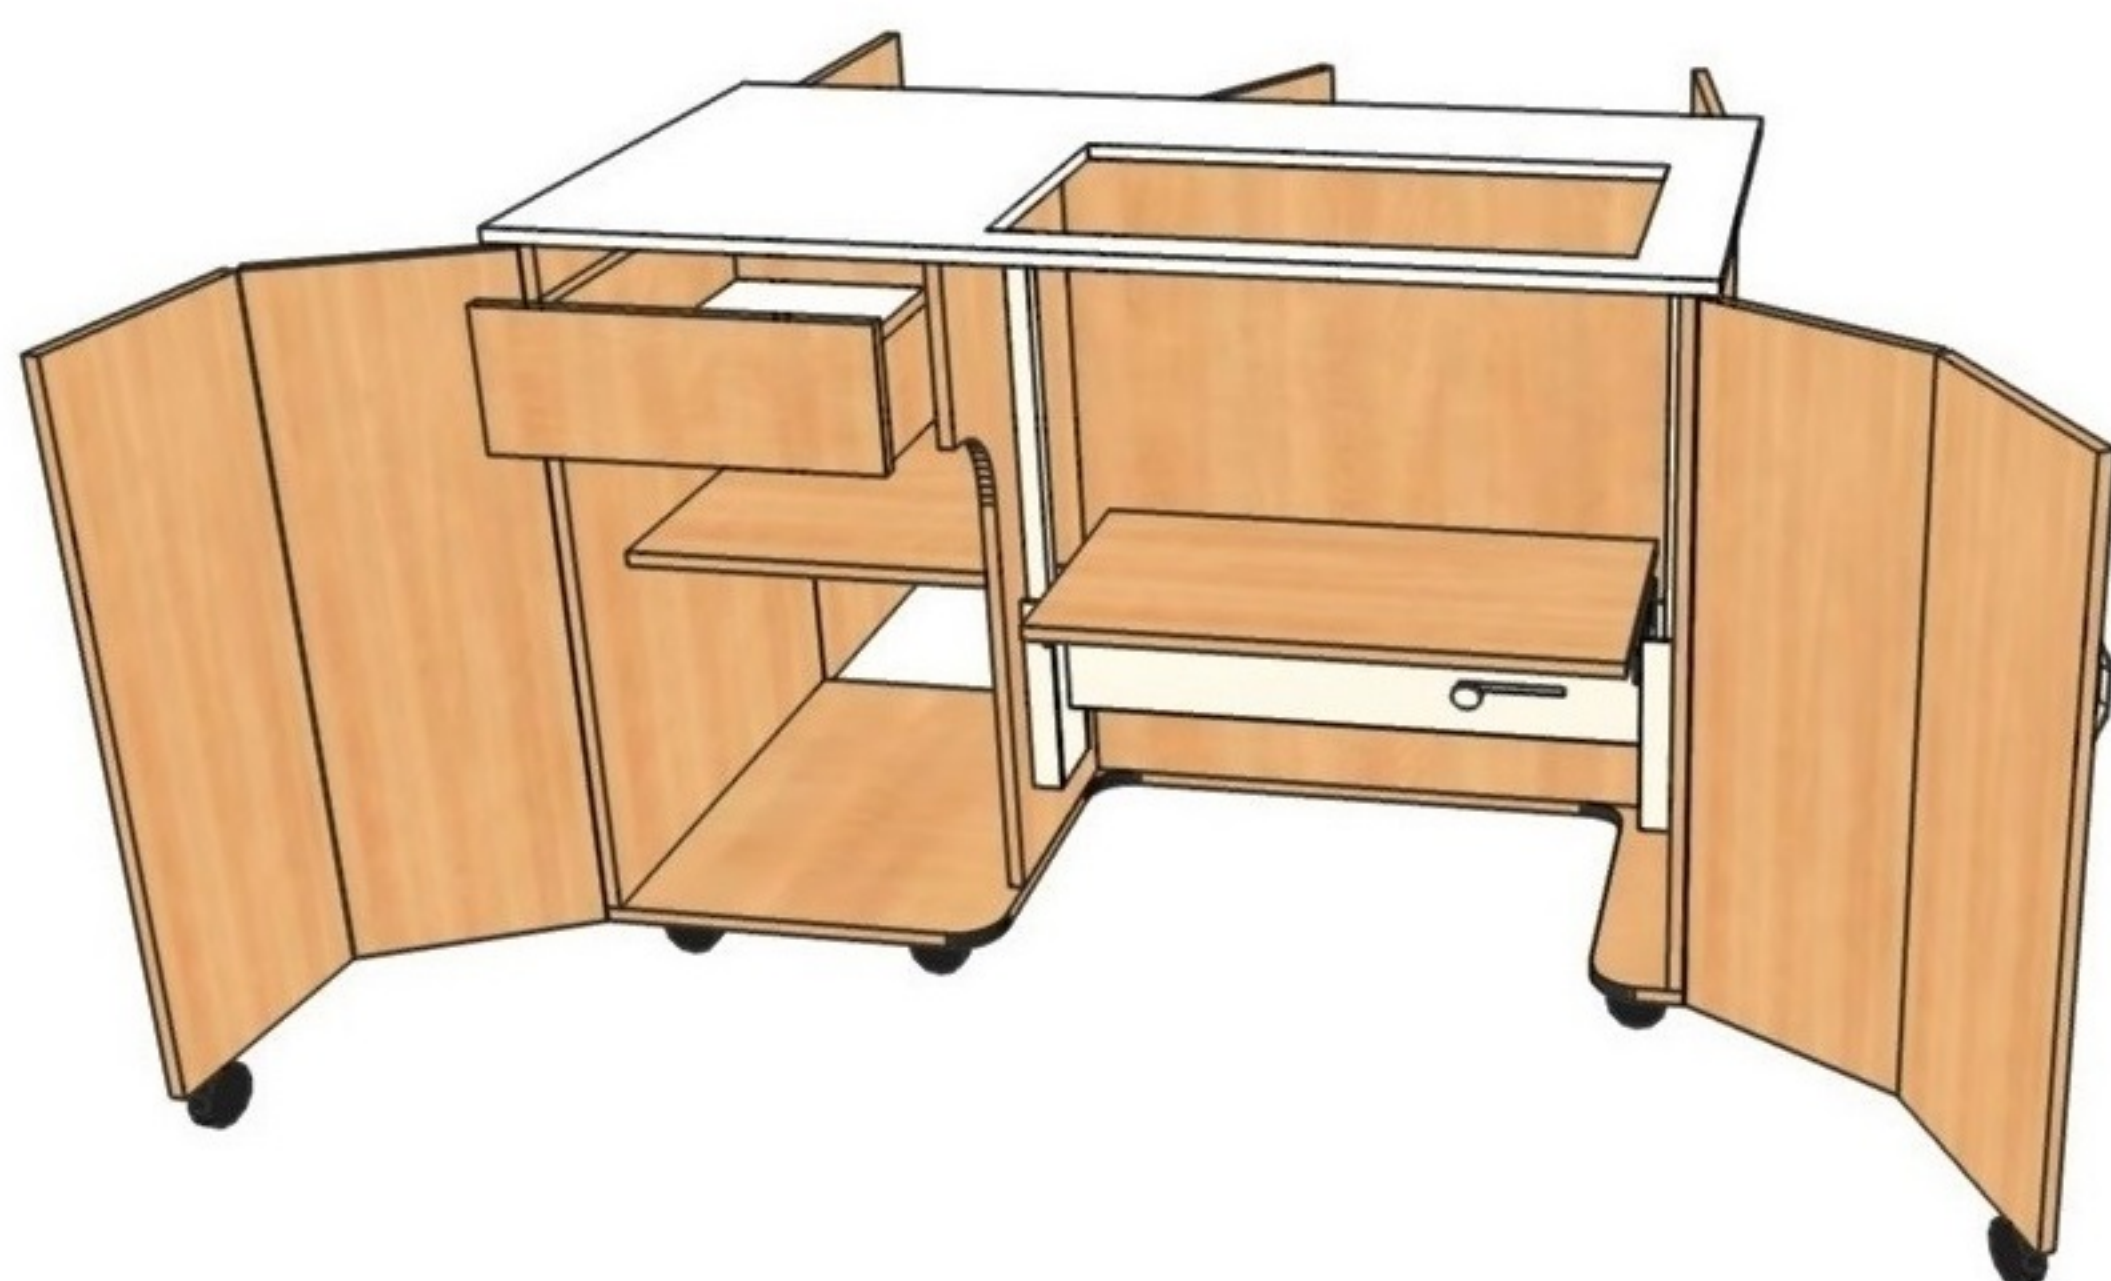

PROFI + LR

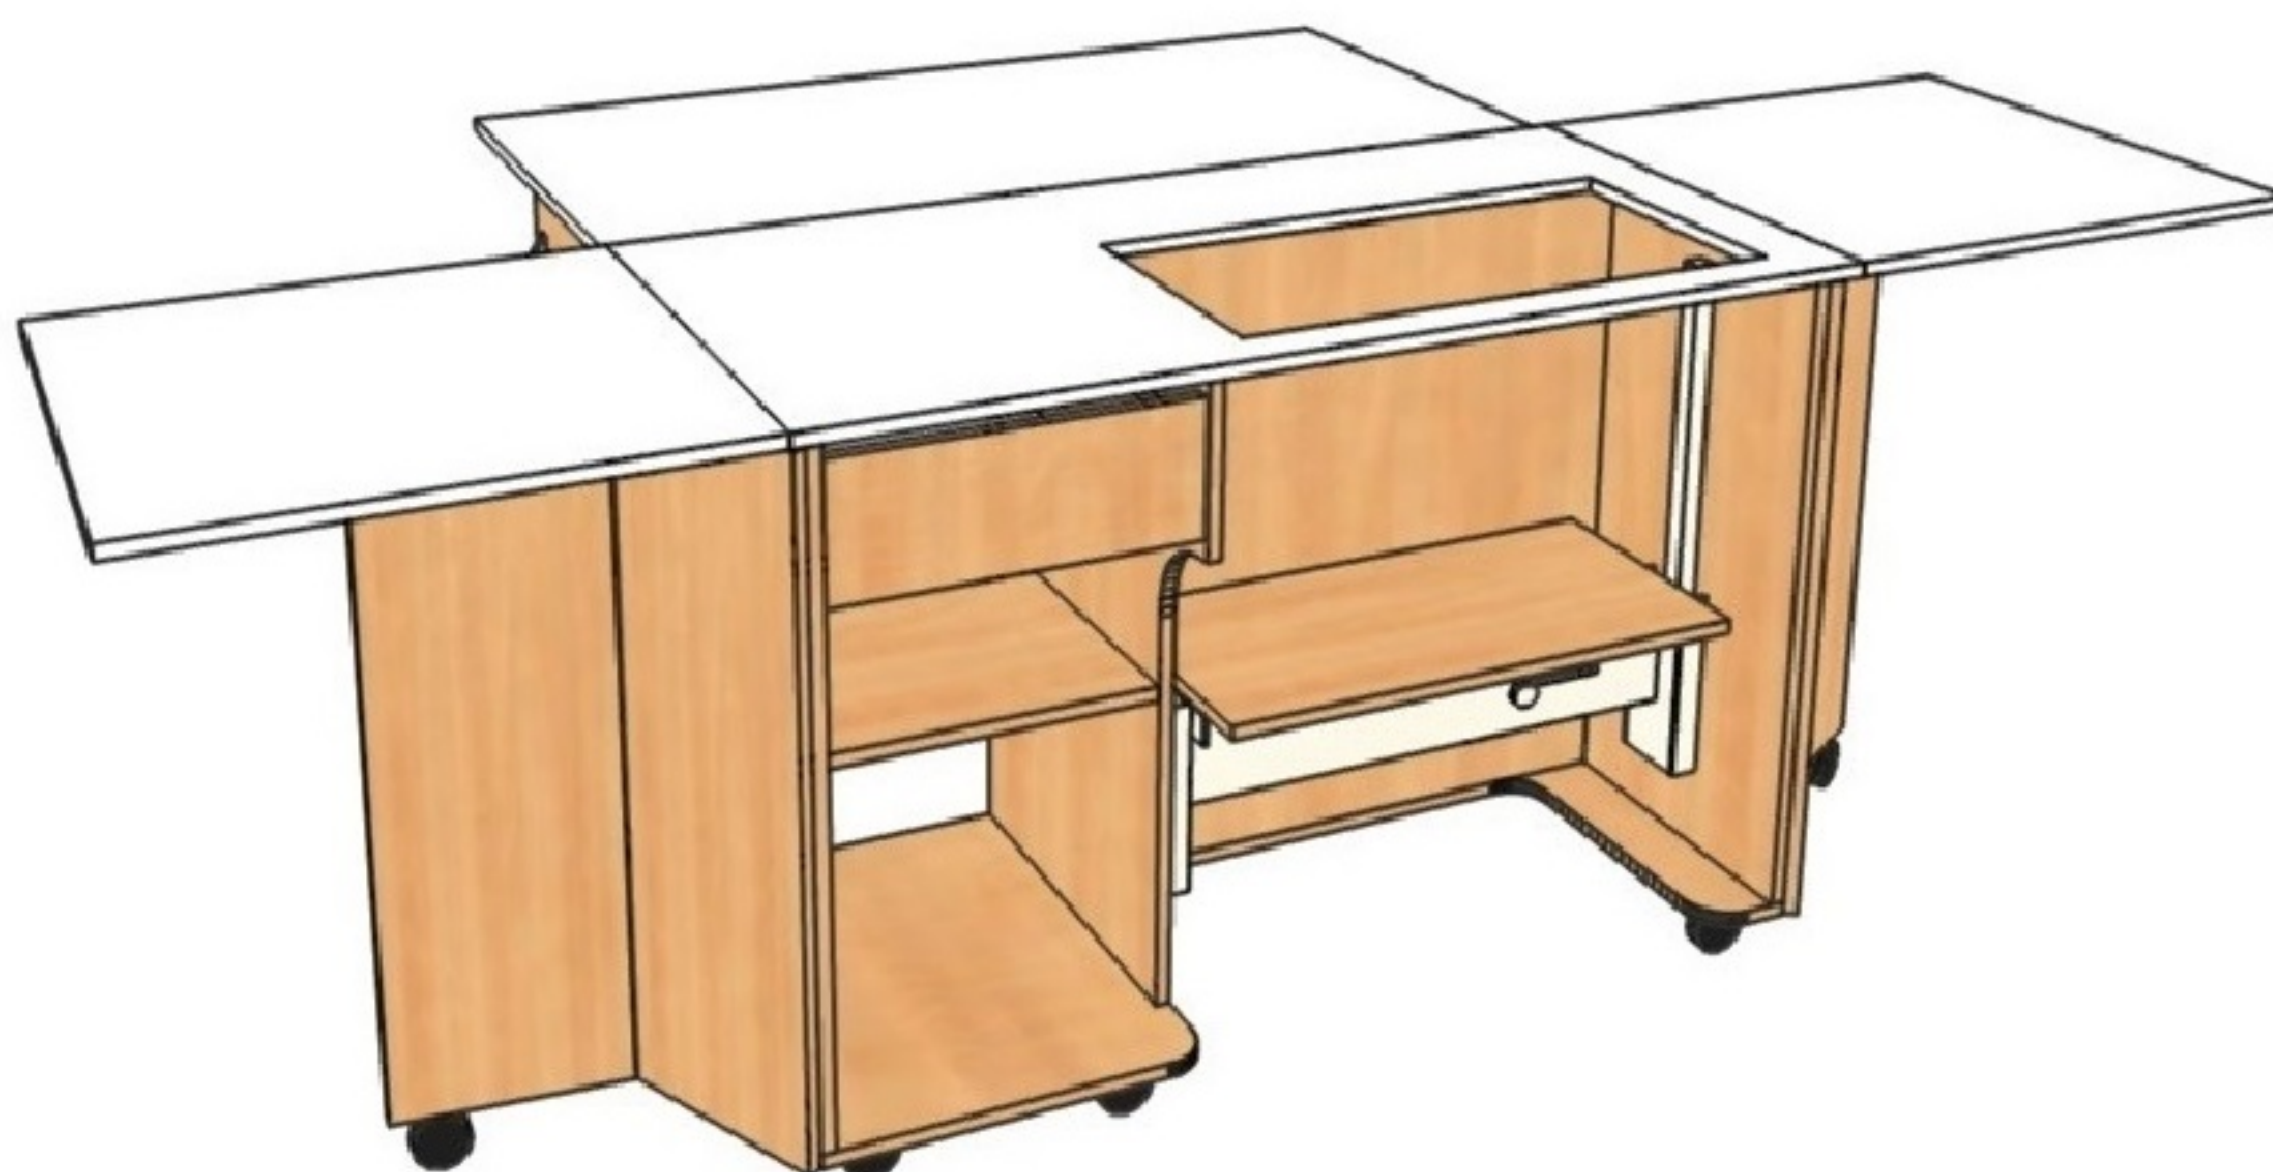


SYMBOLS




ATTENTION
ВНИМАНИЕ




ASSEMBLY & ADJUSTMENT
СБОРКА РЕГУЛИРОВКА

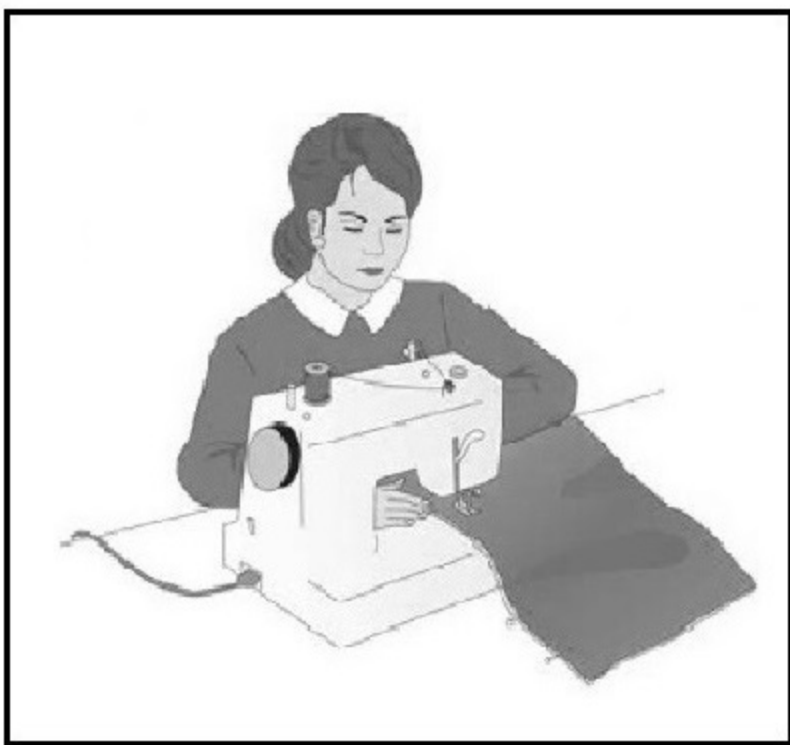


OPERATION
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

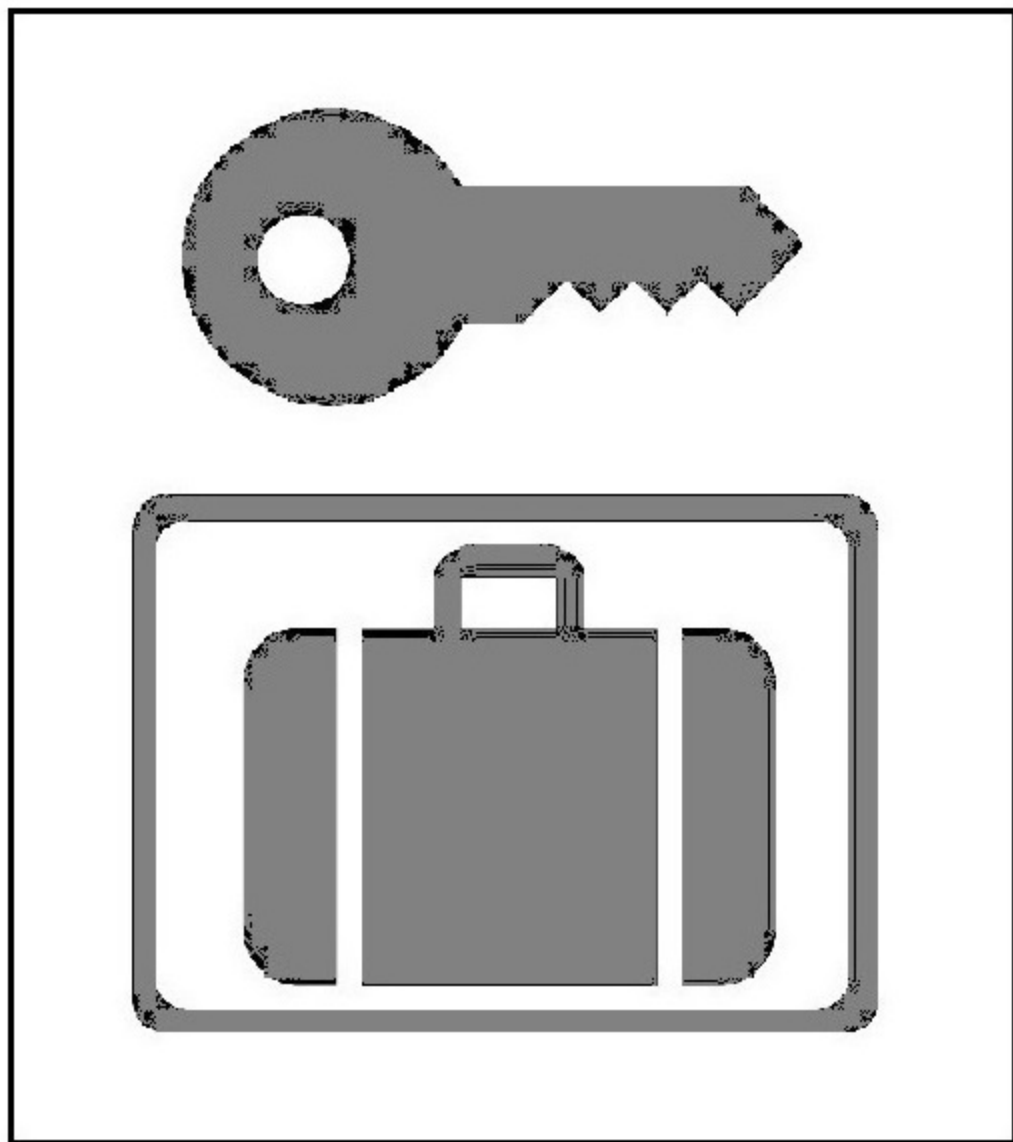


STORAGE
ХРАНЕНИЕ

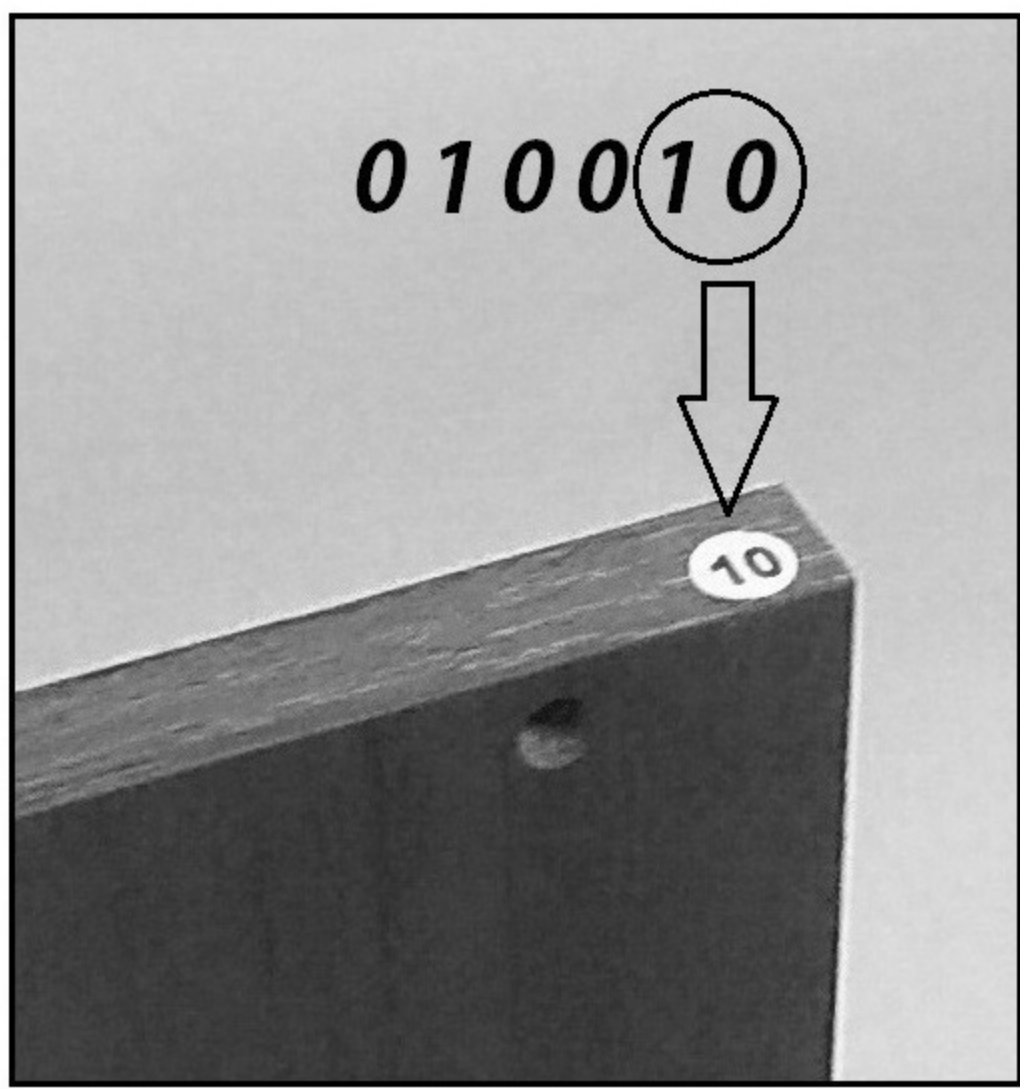


INDICATING MARK
ОБОЗНАЧЕНИЕ

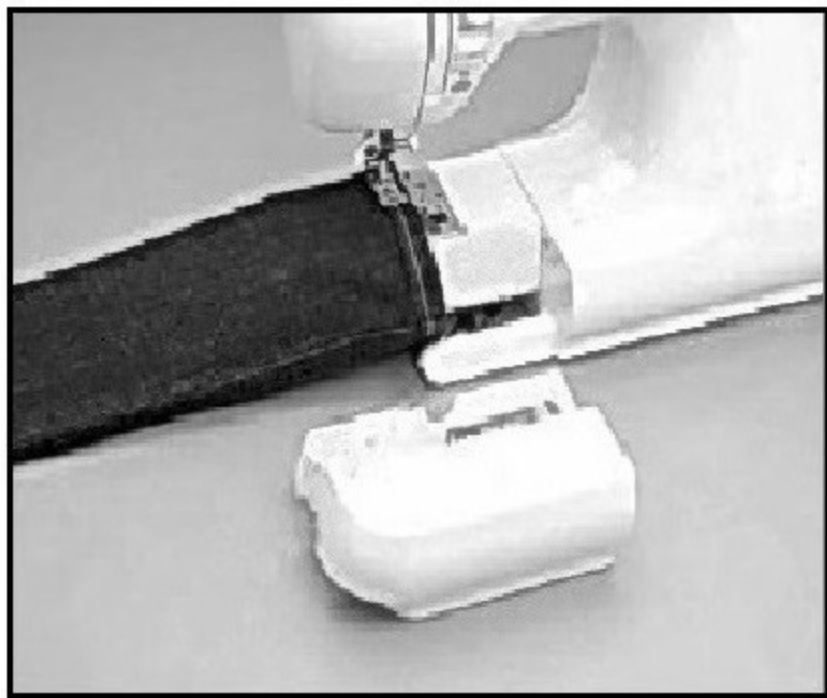


SPECIAL OPERATION
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

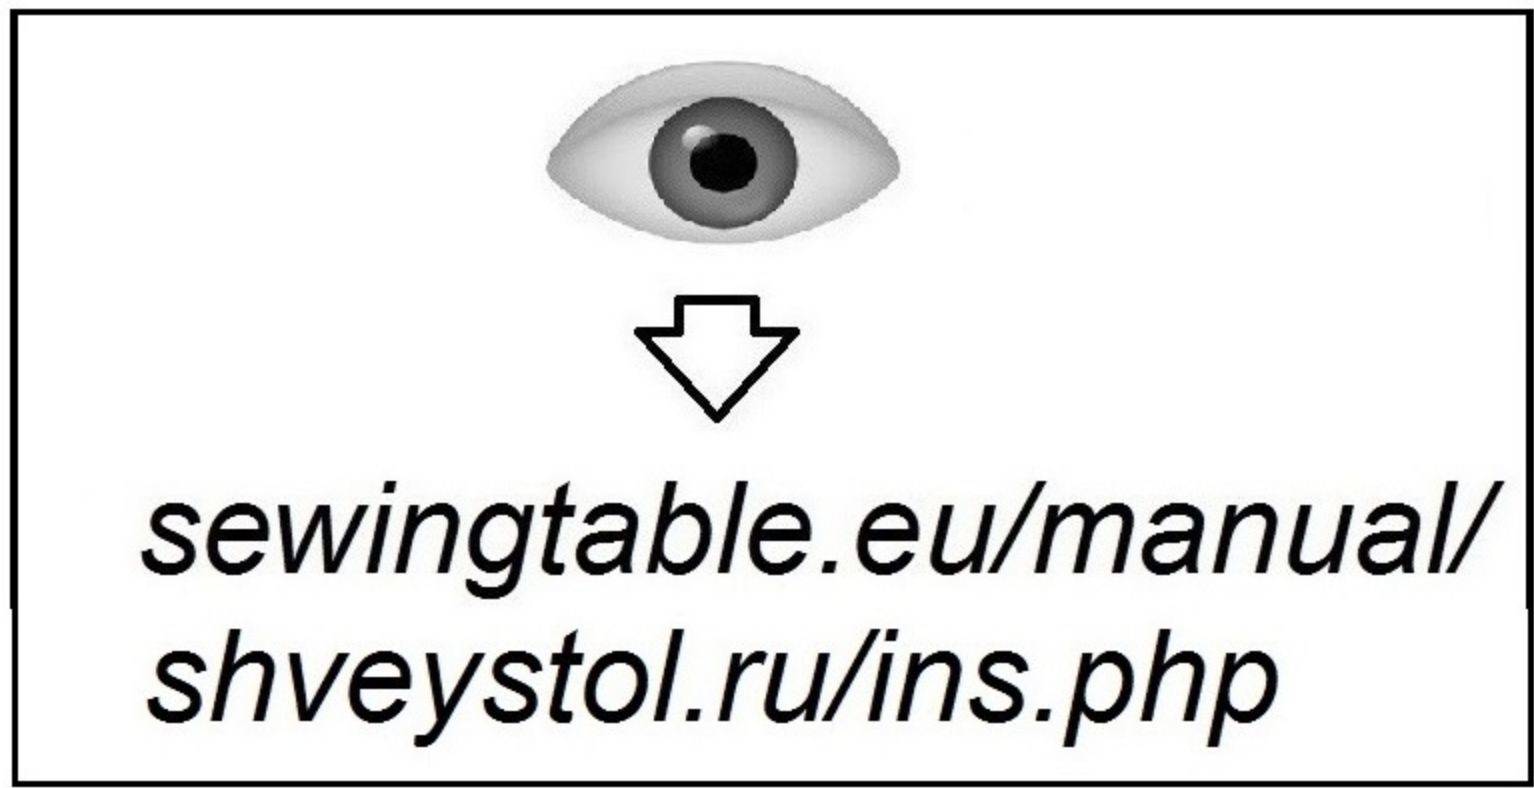

WATCH
СМОТРЕТЬ



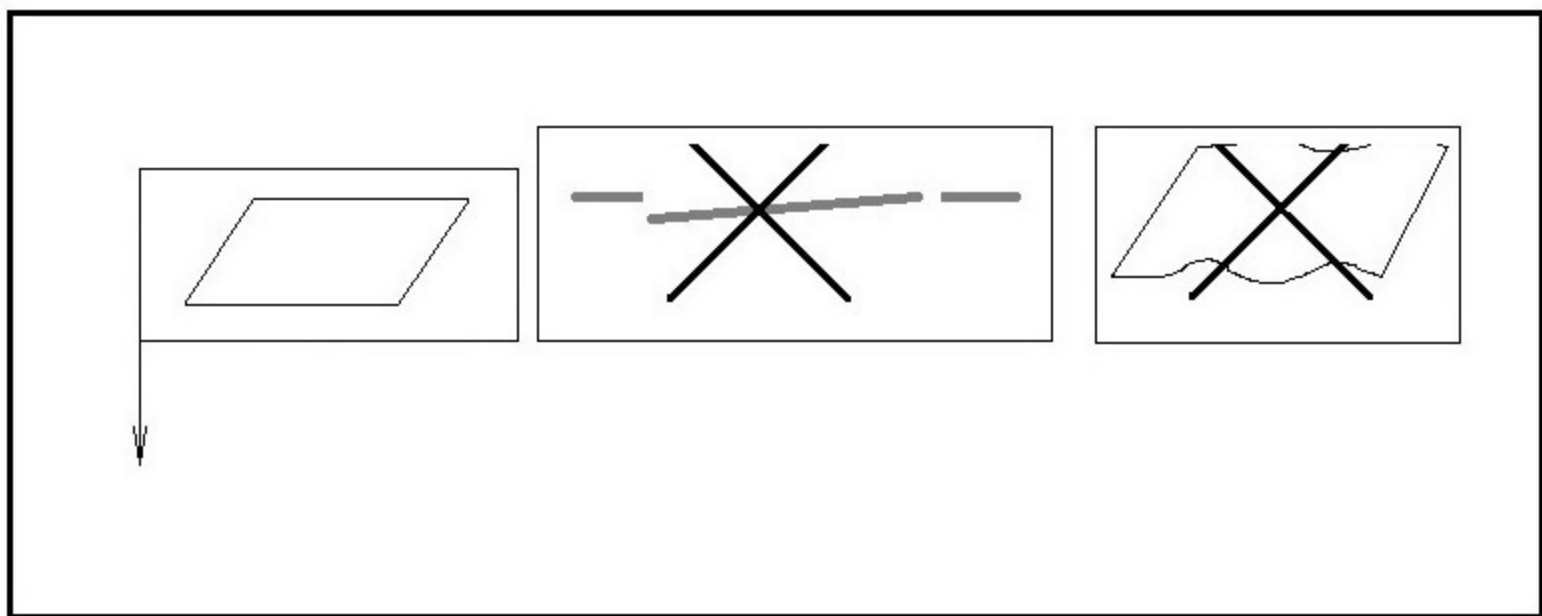


EVEN SURFACE
РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



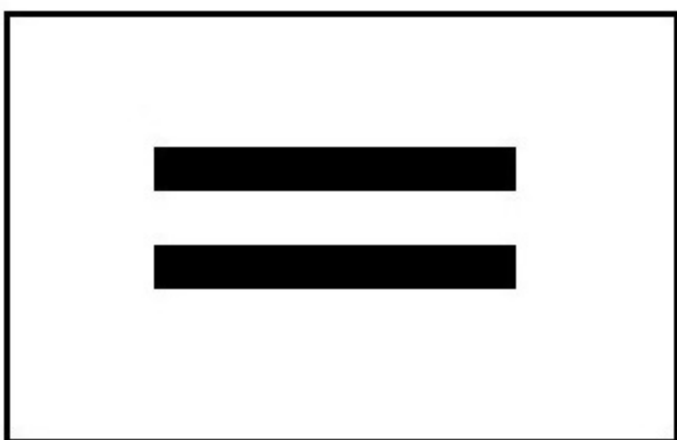


EQUALITY
РАВЕНСТВО

010001 1x	010003 1x	010004 1x	010006 1x	010007 1x
010009 1x	010013 1x	010014 1x	010015 1x	010024 1x
010026 1x	010033 1x	010034 2x	010035 1x	010036 1x
010037 1x	010042 1x	010044 1x	010045 1x	010046 1x

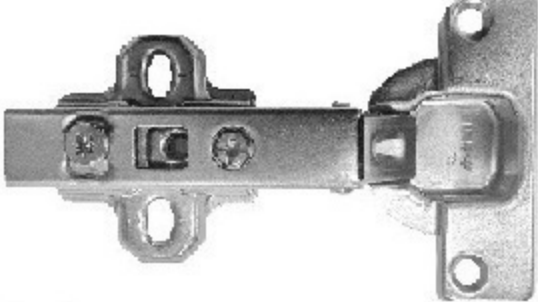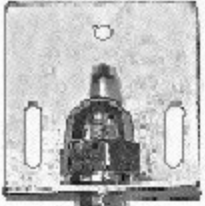020004 3x 	020005 3x 	 2x 020006	020011 1 x 	 2 x 020016
 4x 020018	4 x 020019 	12x 020020 	020021 4x 	020034 2x 
6x 020030 	020047  5x 	L 350  2x 020051 C 		
1x 020060 	2x 020061 		8x 020085  L = 50	

030001  3 * 16 8x	030002  3,5 * 16 61x	030003  6,2 * 50 28x	030005  4,2 * 16 10x	030006  2,9 * 13 6x	030007  φ6 2x	030008  φ4 4x	030009  M4 * 20 4x
030010  φ6 4x	030011  φ15 28x	030012  φ18 8x	030013  L 35 8x	030014  φ15 h 12 8x	030015  φ8 * 30 10x	030016  φ8 * 30 2x	030017  φ15 h10 2x
030022  M 8 6x	030023  φ8 6x	030031  φ8 S2,5 6x	030033  4,2 * 13 31x				

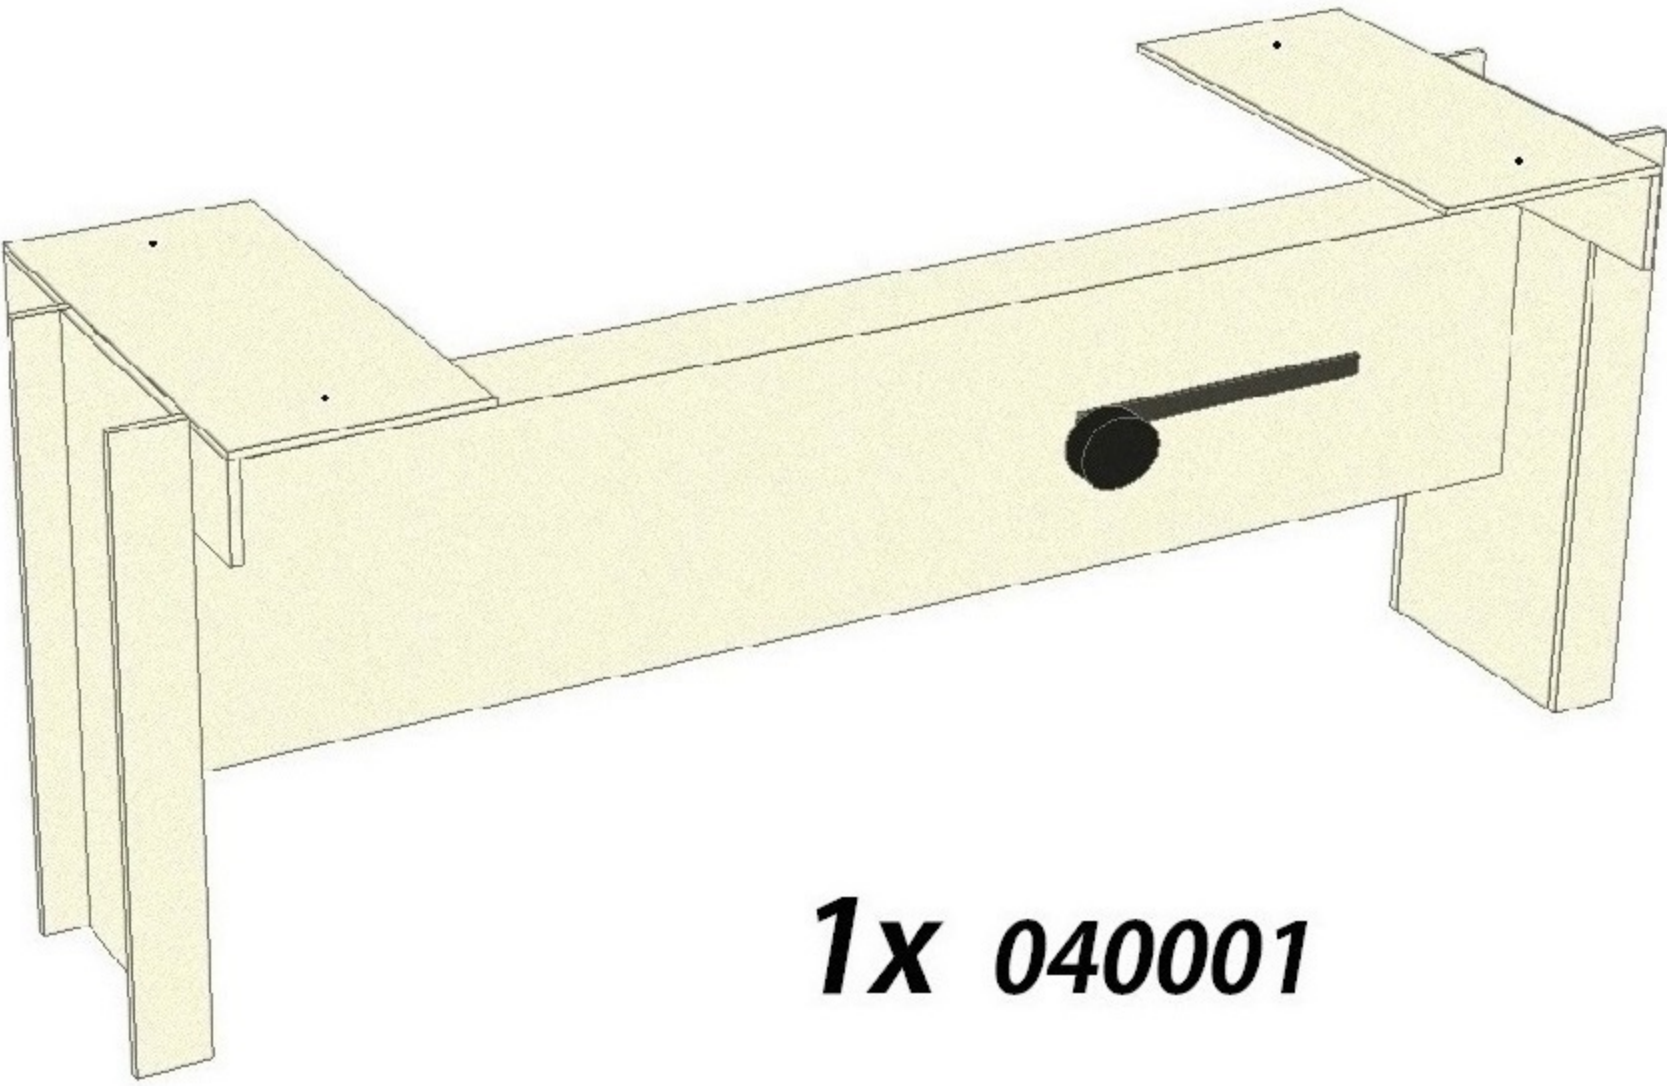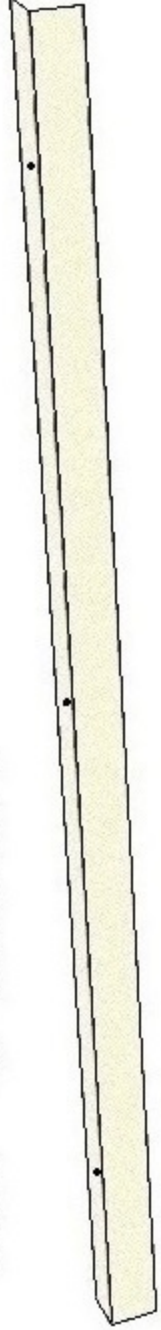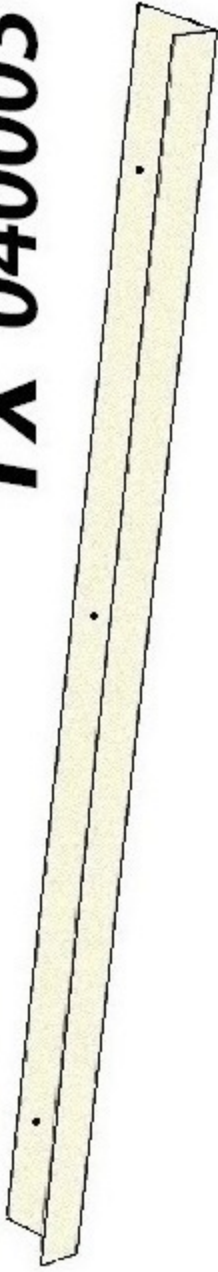 1x 040001	 1x 040002	 1x 040003	 1x S 4
--	--	---	---



KOMFORT PROFI L
KOMFORT PROFI R


+


010018 1x	2x 020019 	030033  4,2 * 13 8x
-------------------------	---	---



KOMFORT PROFI LR
KOMFORT PROFI + LR

+

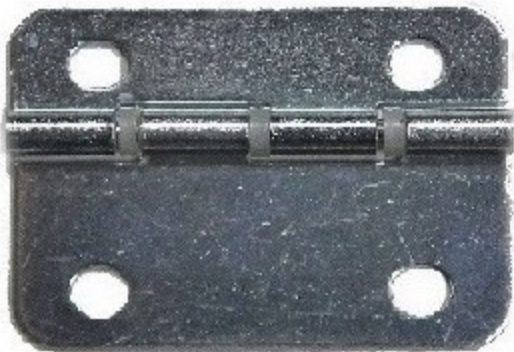010018 2x	4 x 020019 	030033  4,2 * 13 16x
-------------------------	--	--

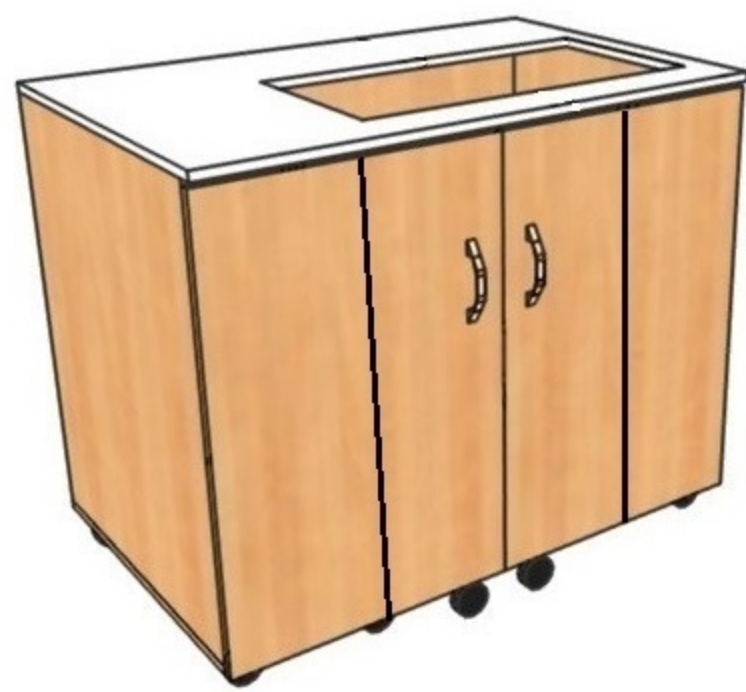

S 4 S 5 S 10

- 2** 8x  **030011**
8x  **030003**

- 1** 2x **020051C** 6x  **030002**

010024

010003

010006

010014

010026

010004

3

4x 030022

4x 030031

4x 030060

4x 020021



4

8x 030011

8x 030003



3

2x 030022

2x 030031

2x 030060

2x 020034



12 030008 030009
4x 020006 4x
2x 020006

030013 **7**
8x

8x 030015 **6**

8 8x 030014
8x 030012

13 2x 020016
4x 030002

14 020011
1x
2x 030001


010007

5 1x 040003
1x 040002
1x 040001
2x 030007 6x 030005


9 4x 020019
16x 030033



11 030028
8x 030002
12x
4x 020018

10 020056
2x 030033
6x

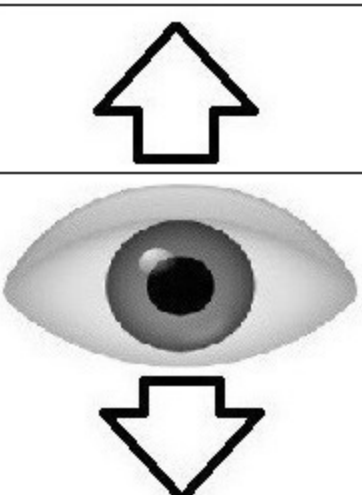
sewingtable.eu/manual/shveystol.ru/ins.php

15 3x 030033 1x 020060
2x 020061 2x 030033

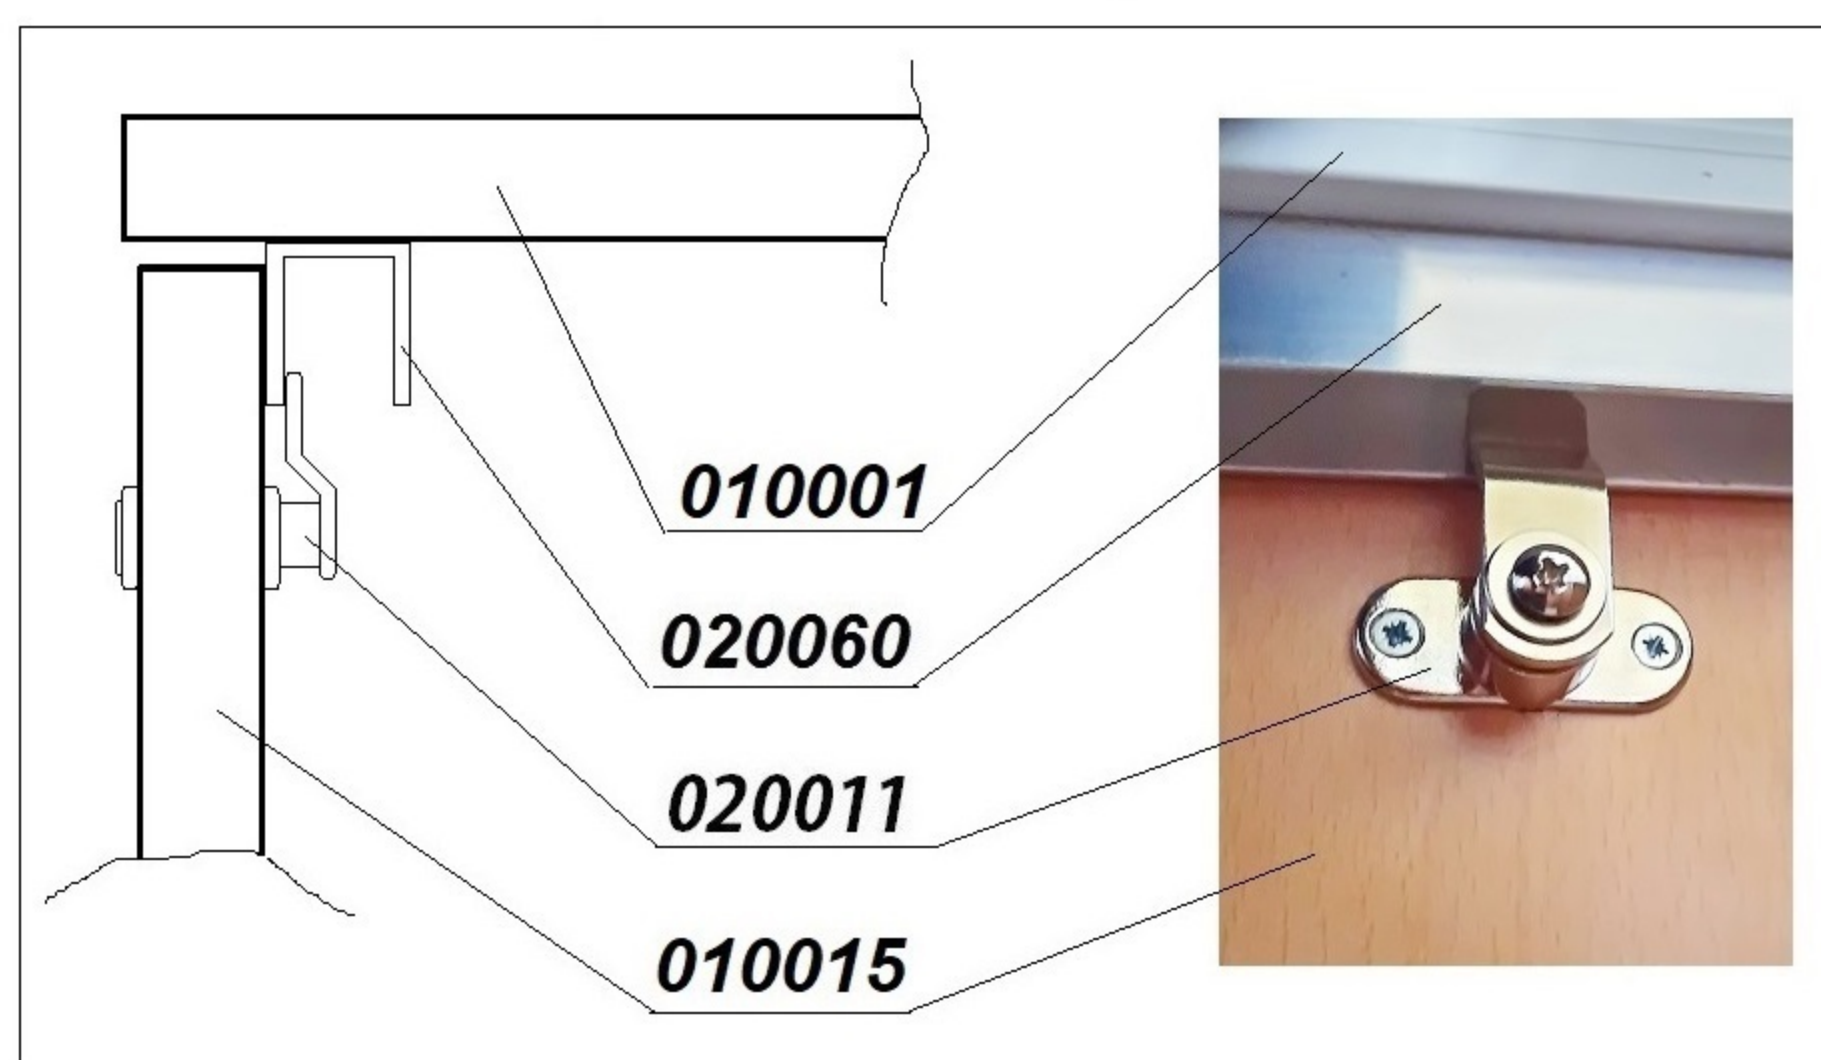


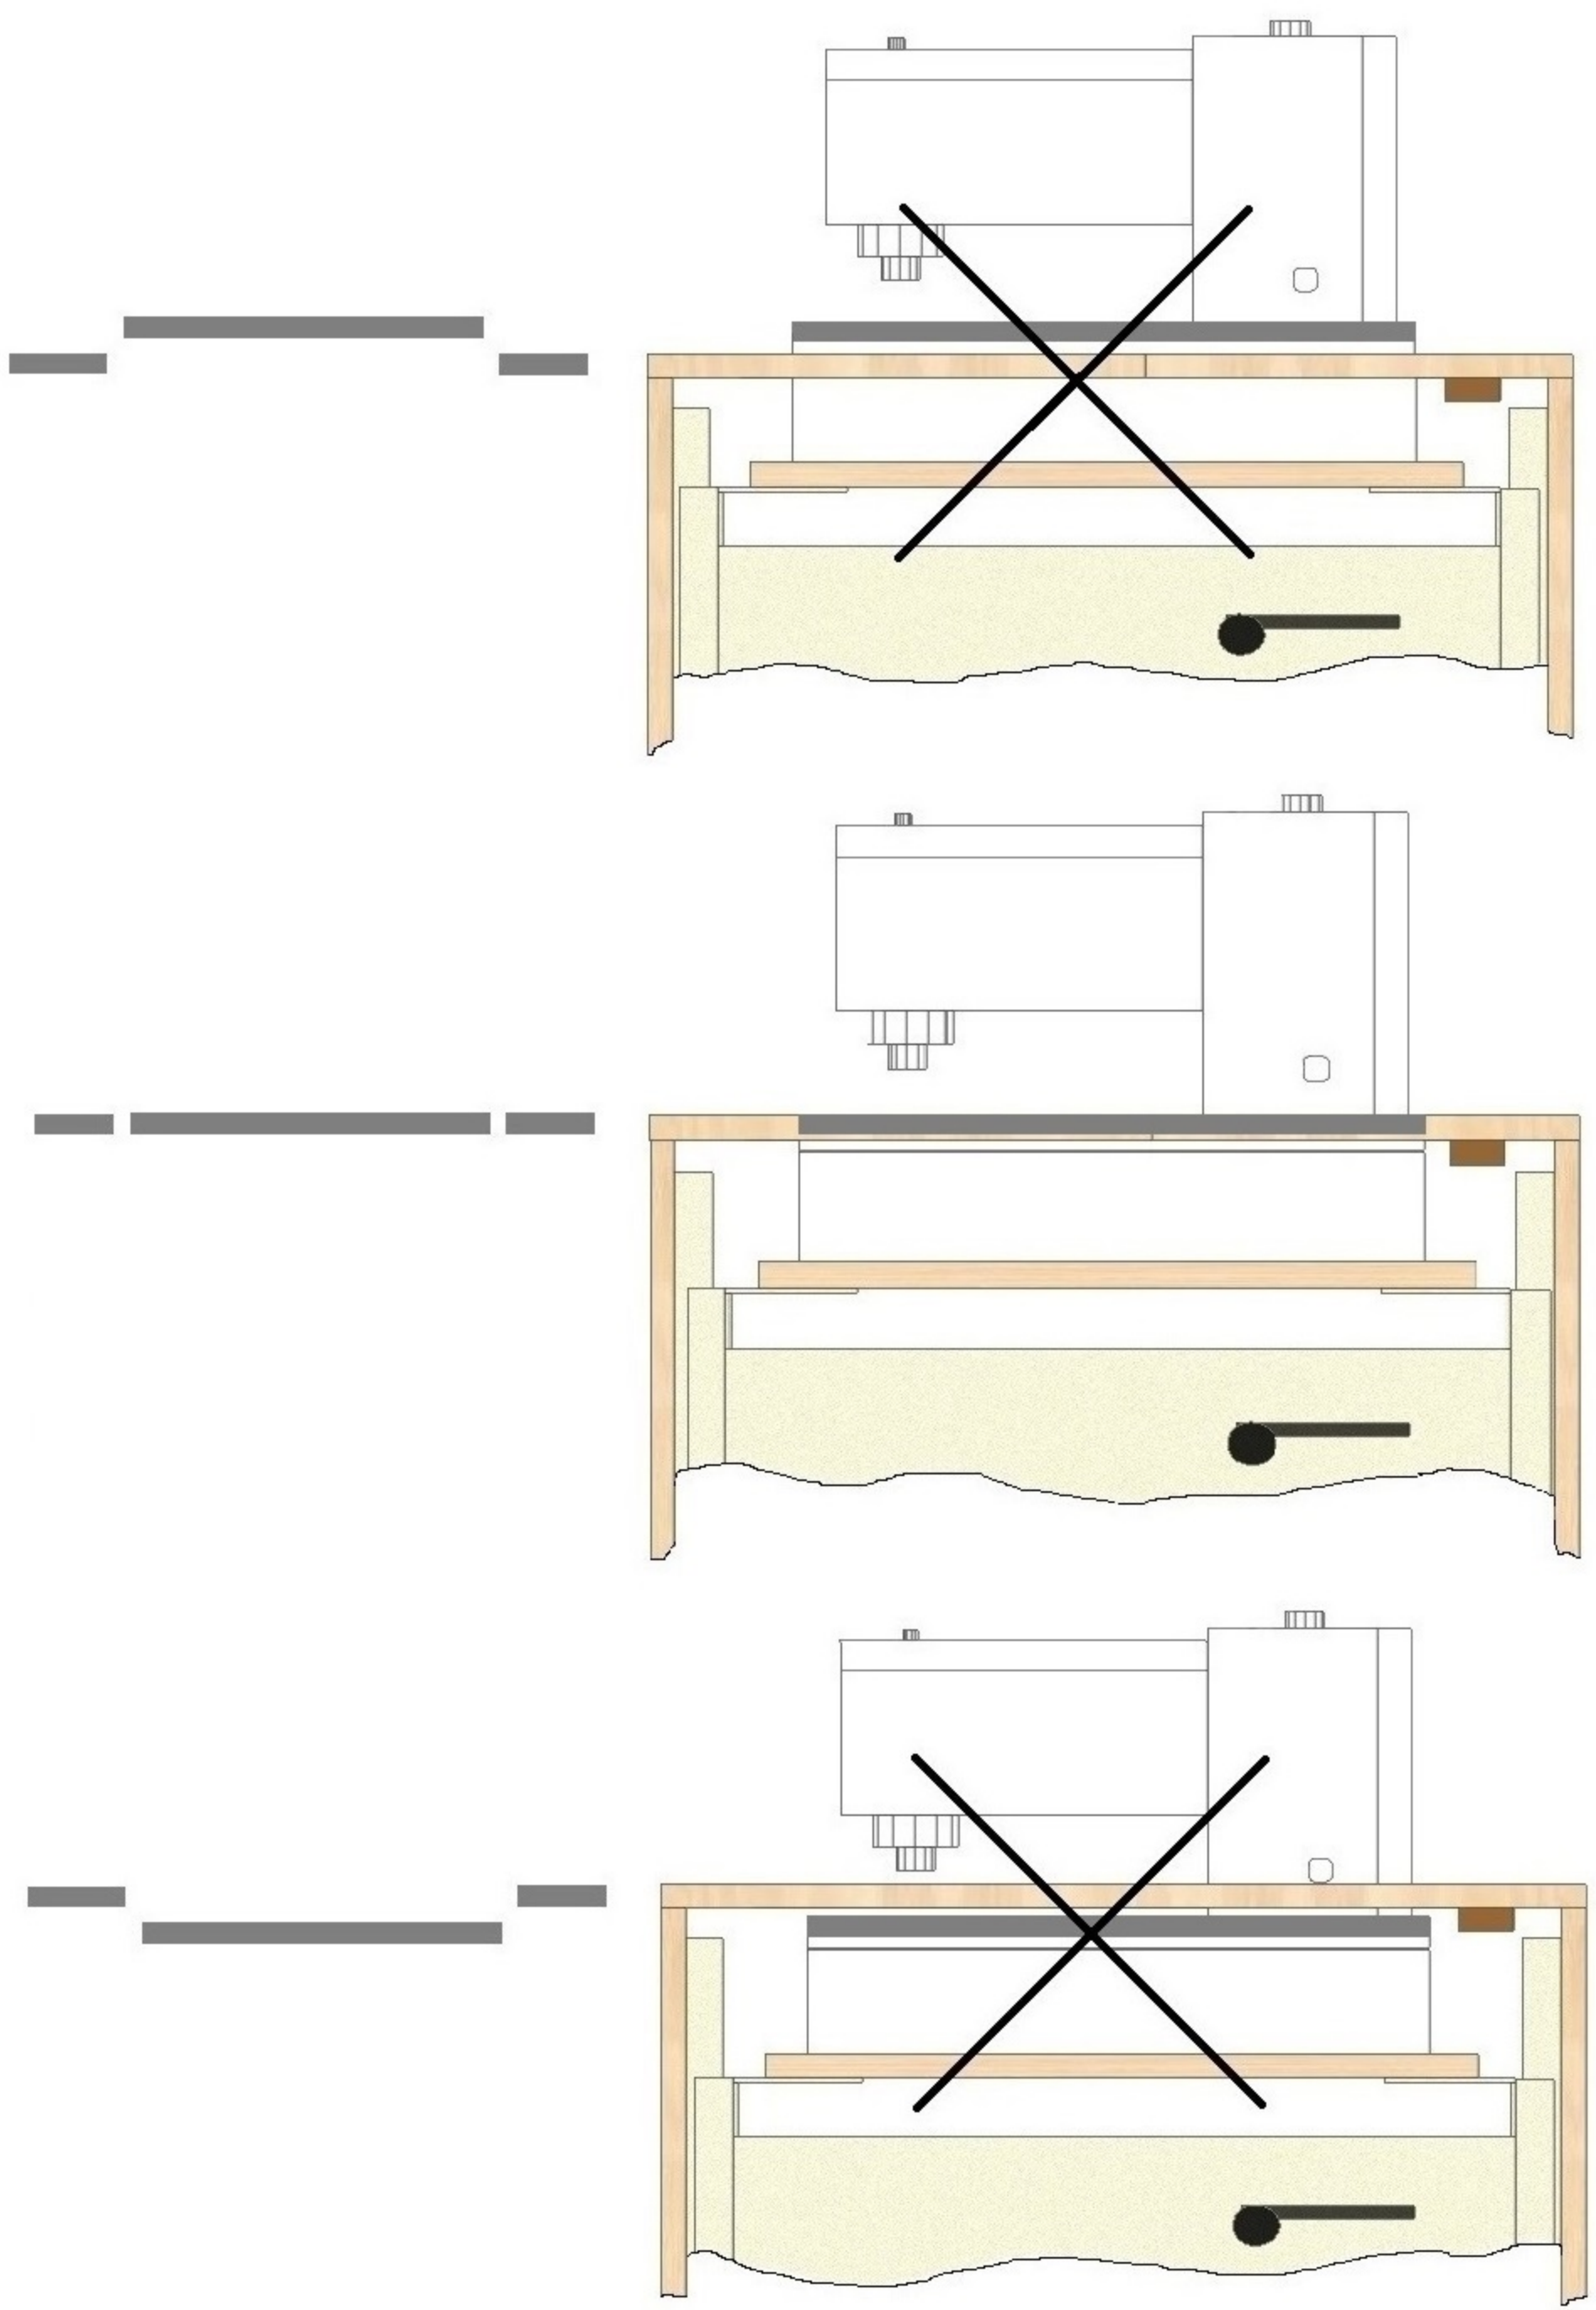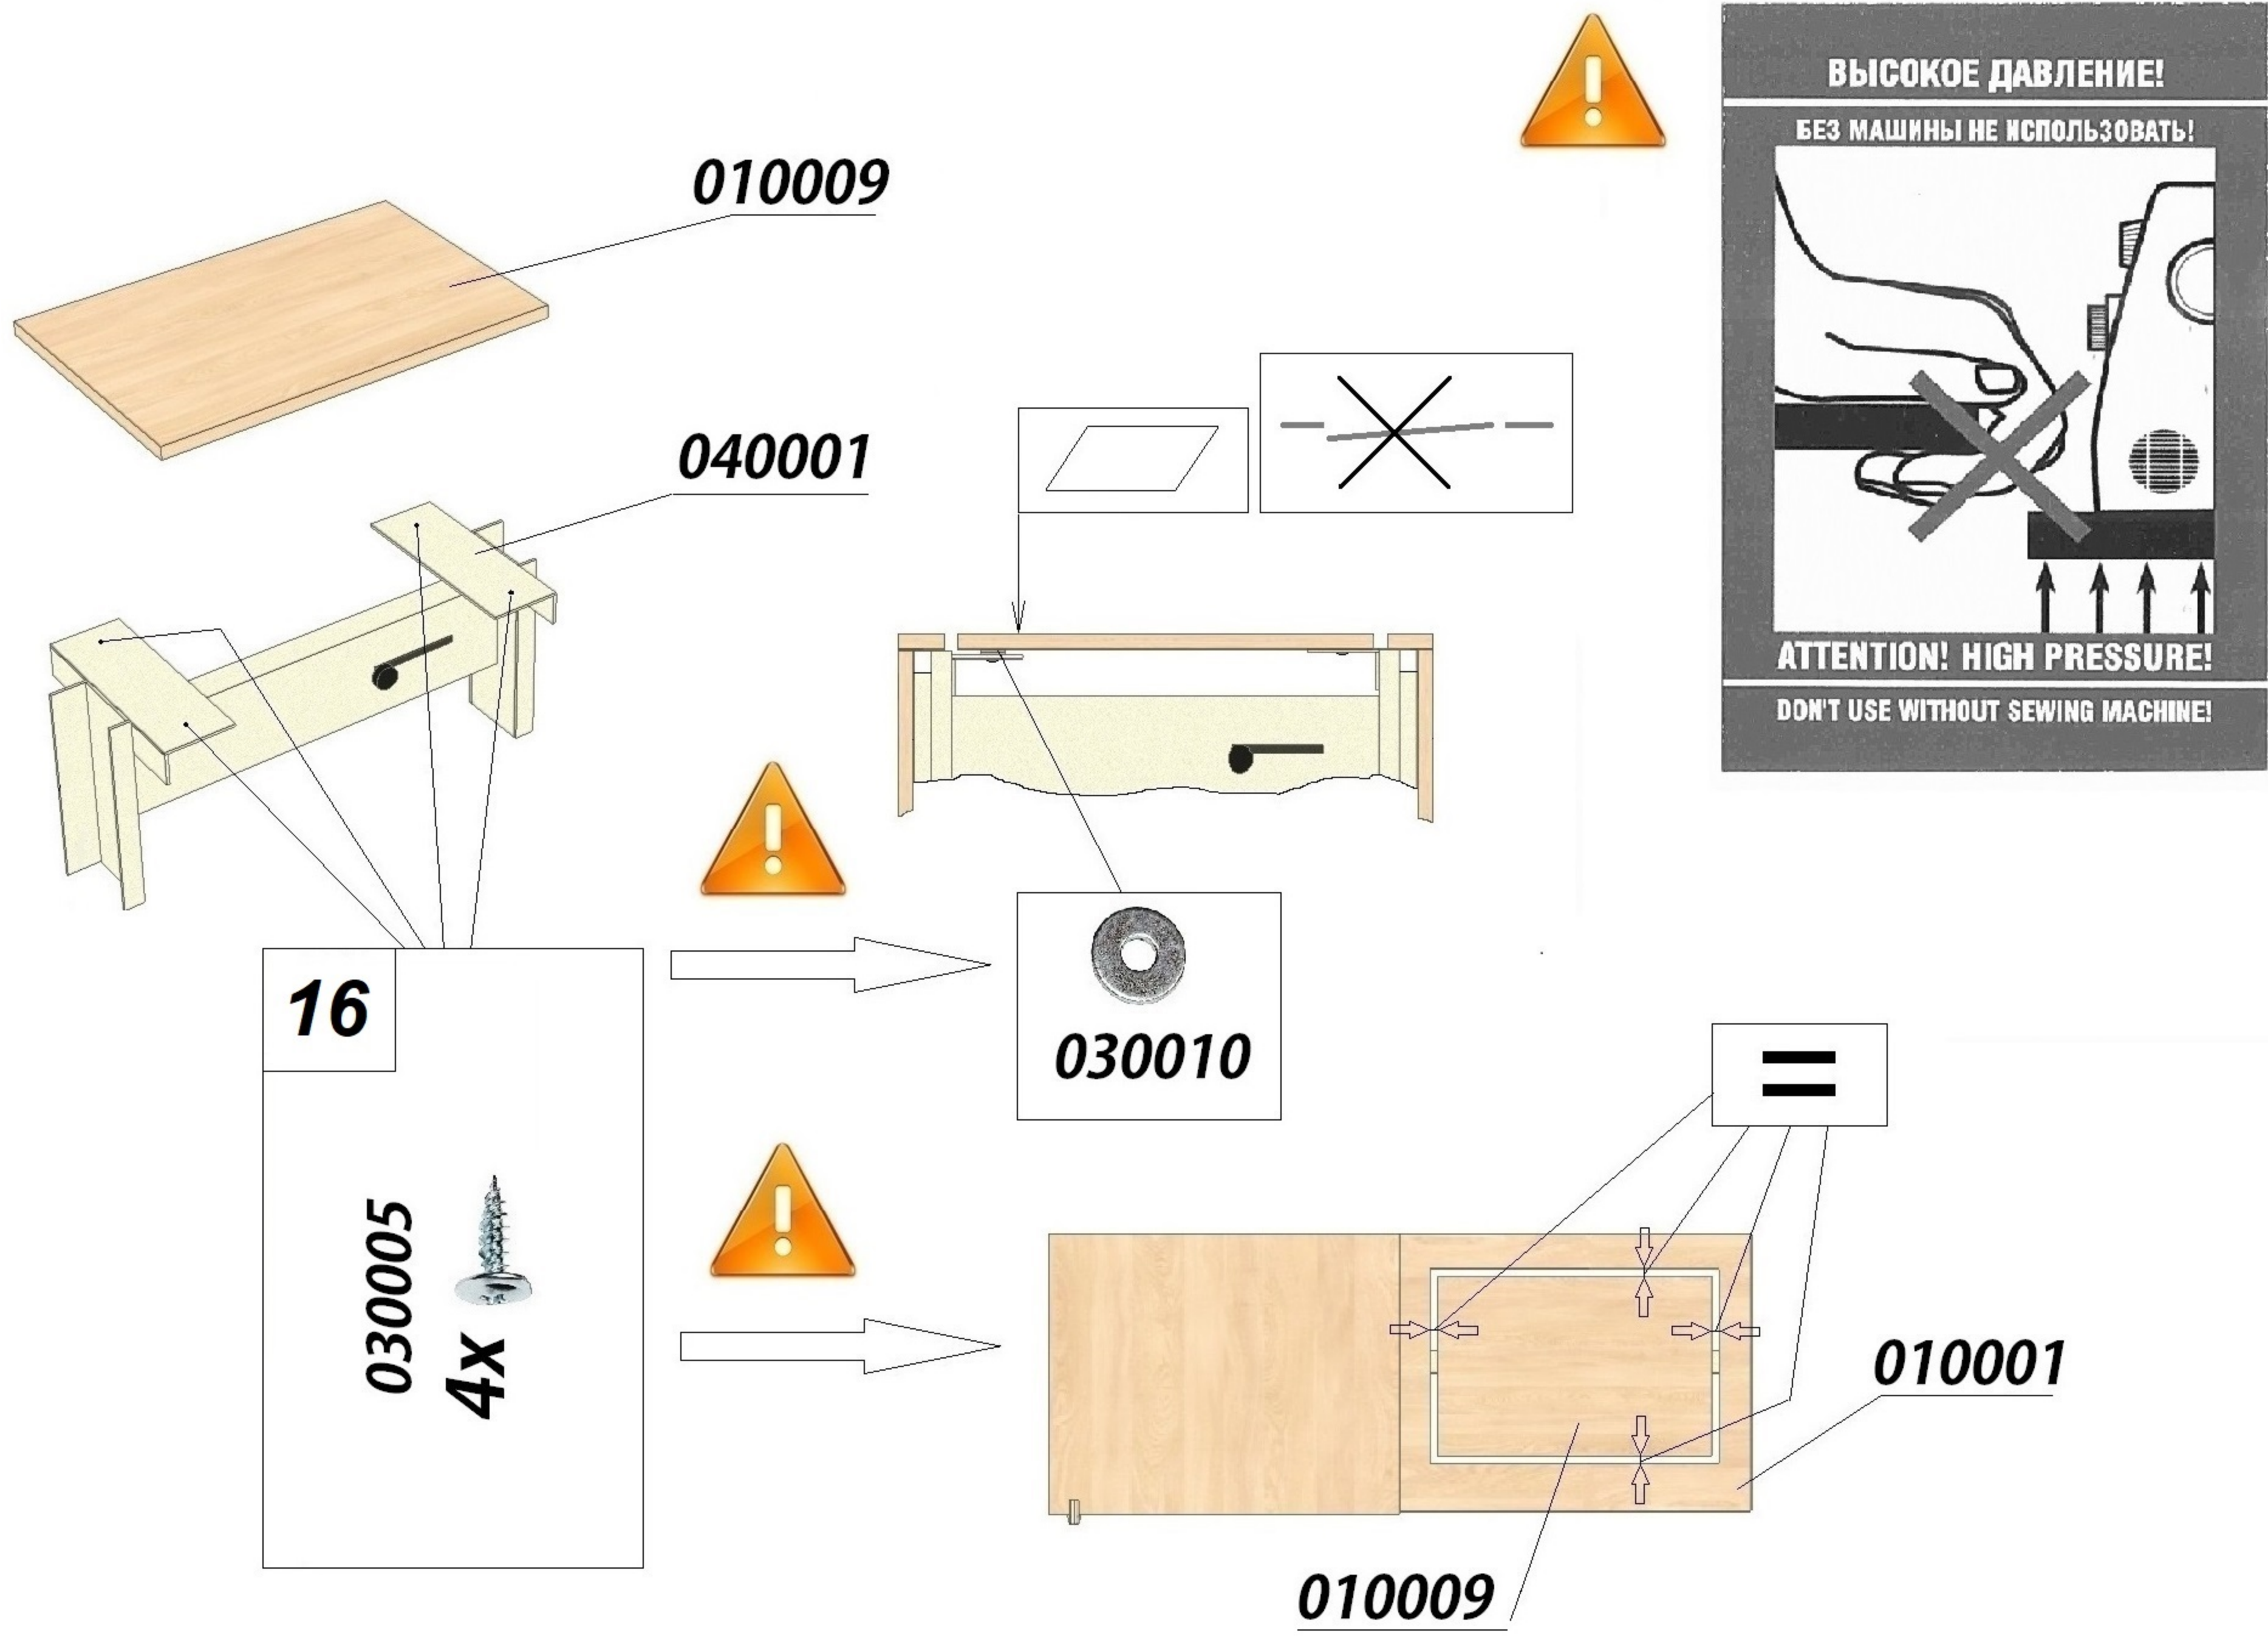



010002

010001

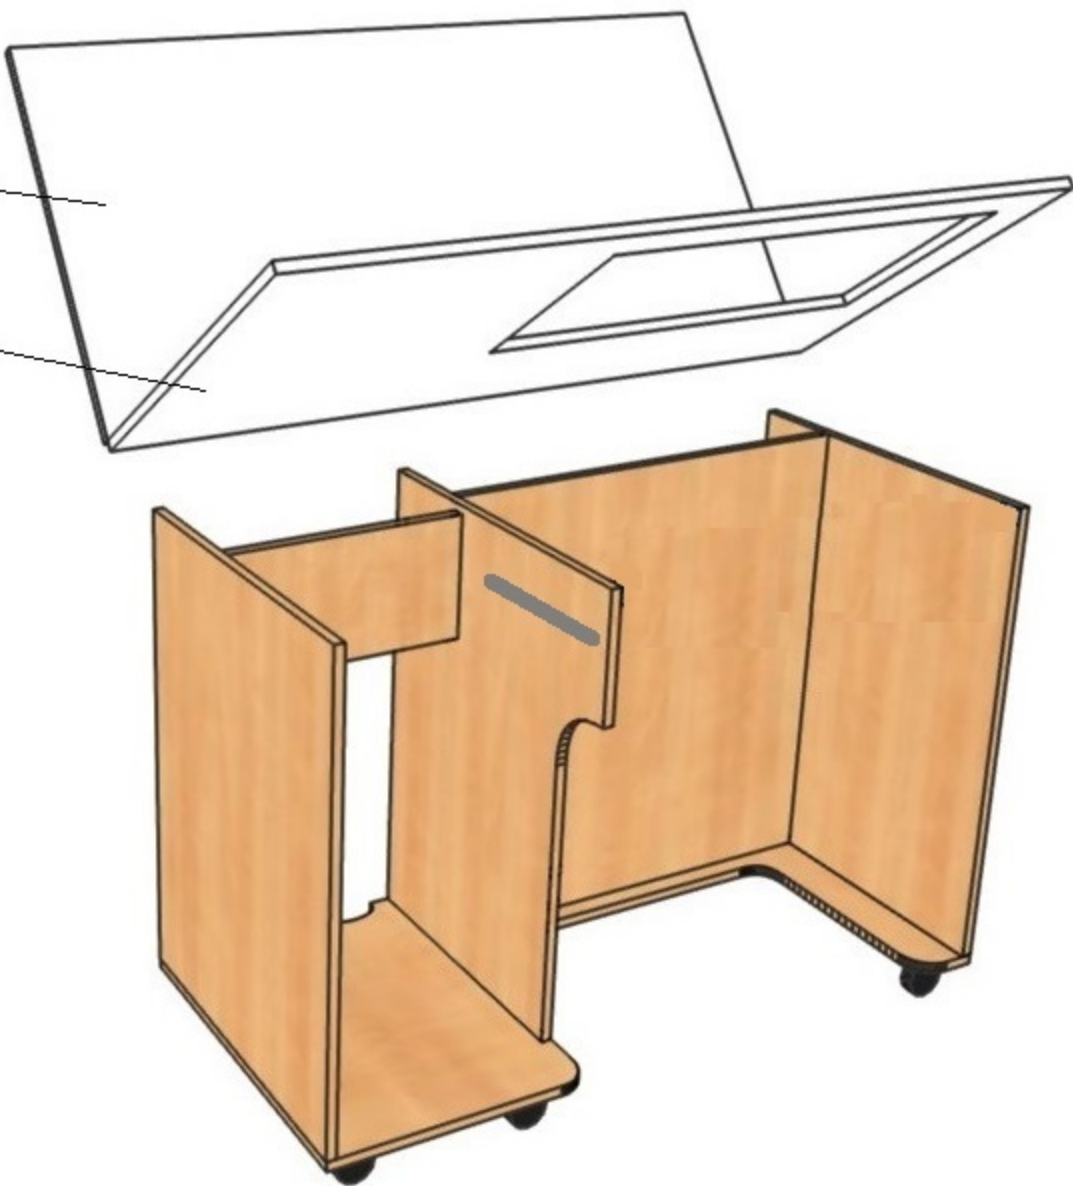


KOMFORT PROFI +

KOMFORT PROFI LR

17

4 x 020019

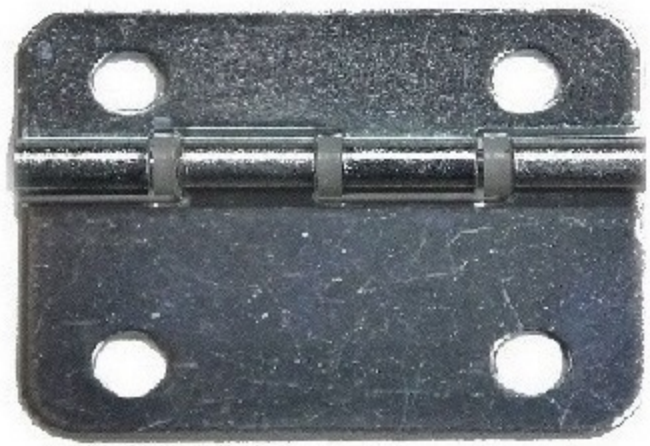

16x



030033


2x 010018




KOMFORT PROFI L




KOMFORT PROFI R

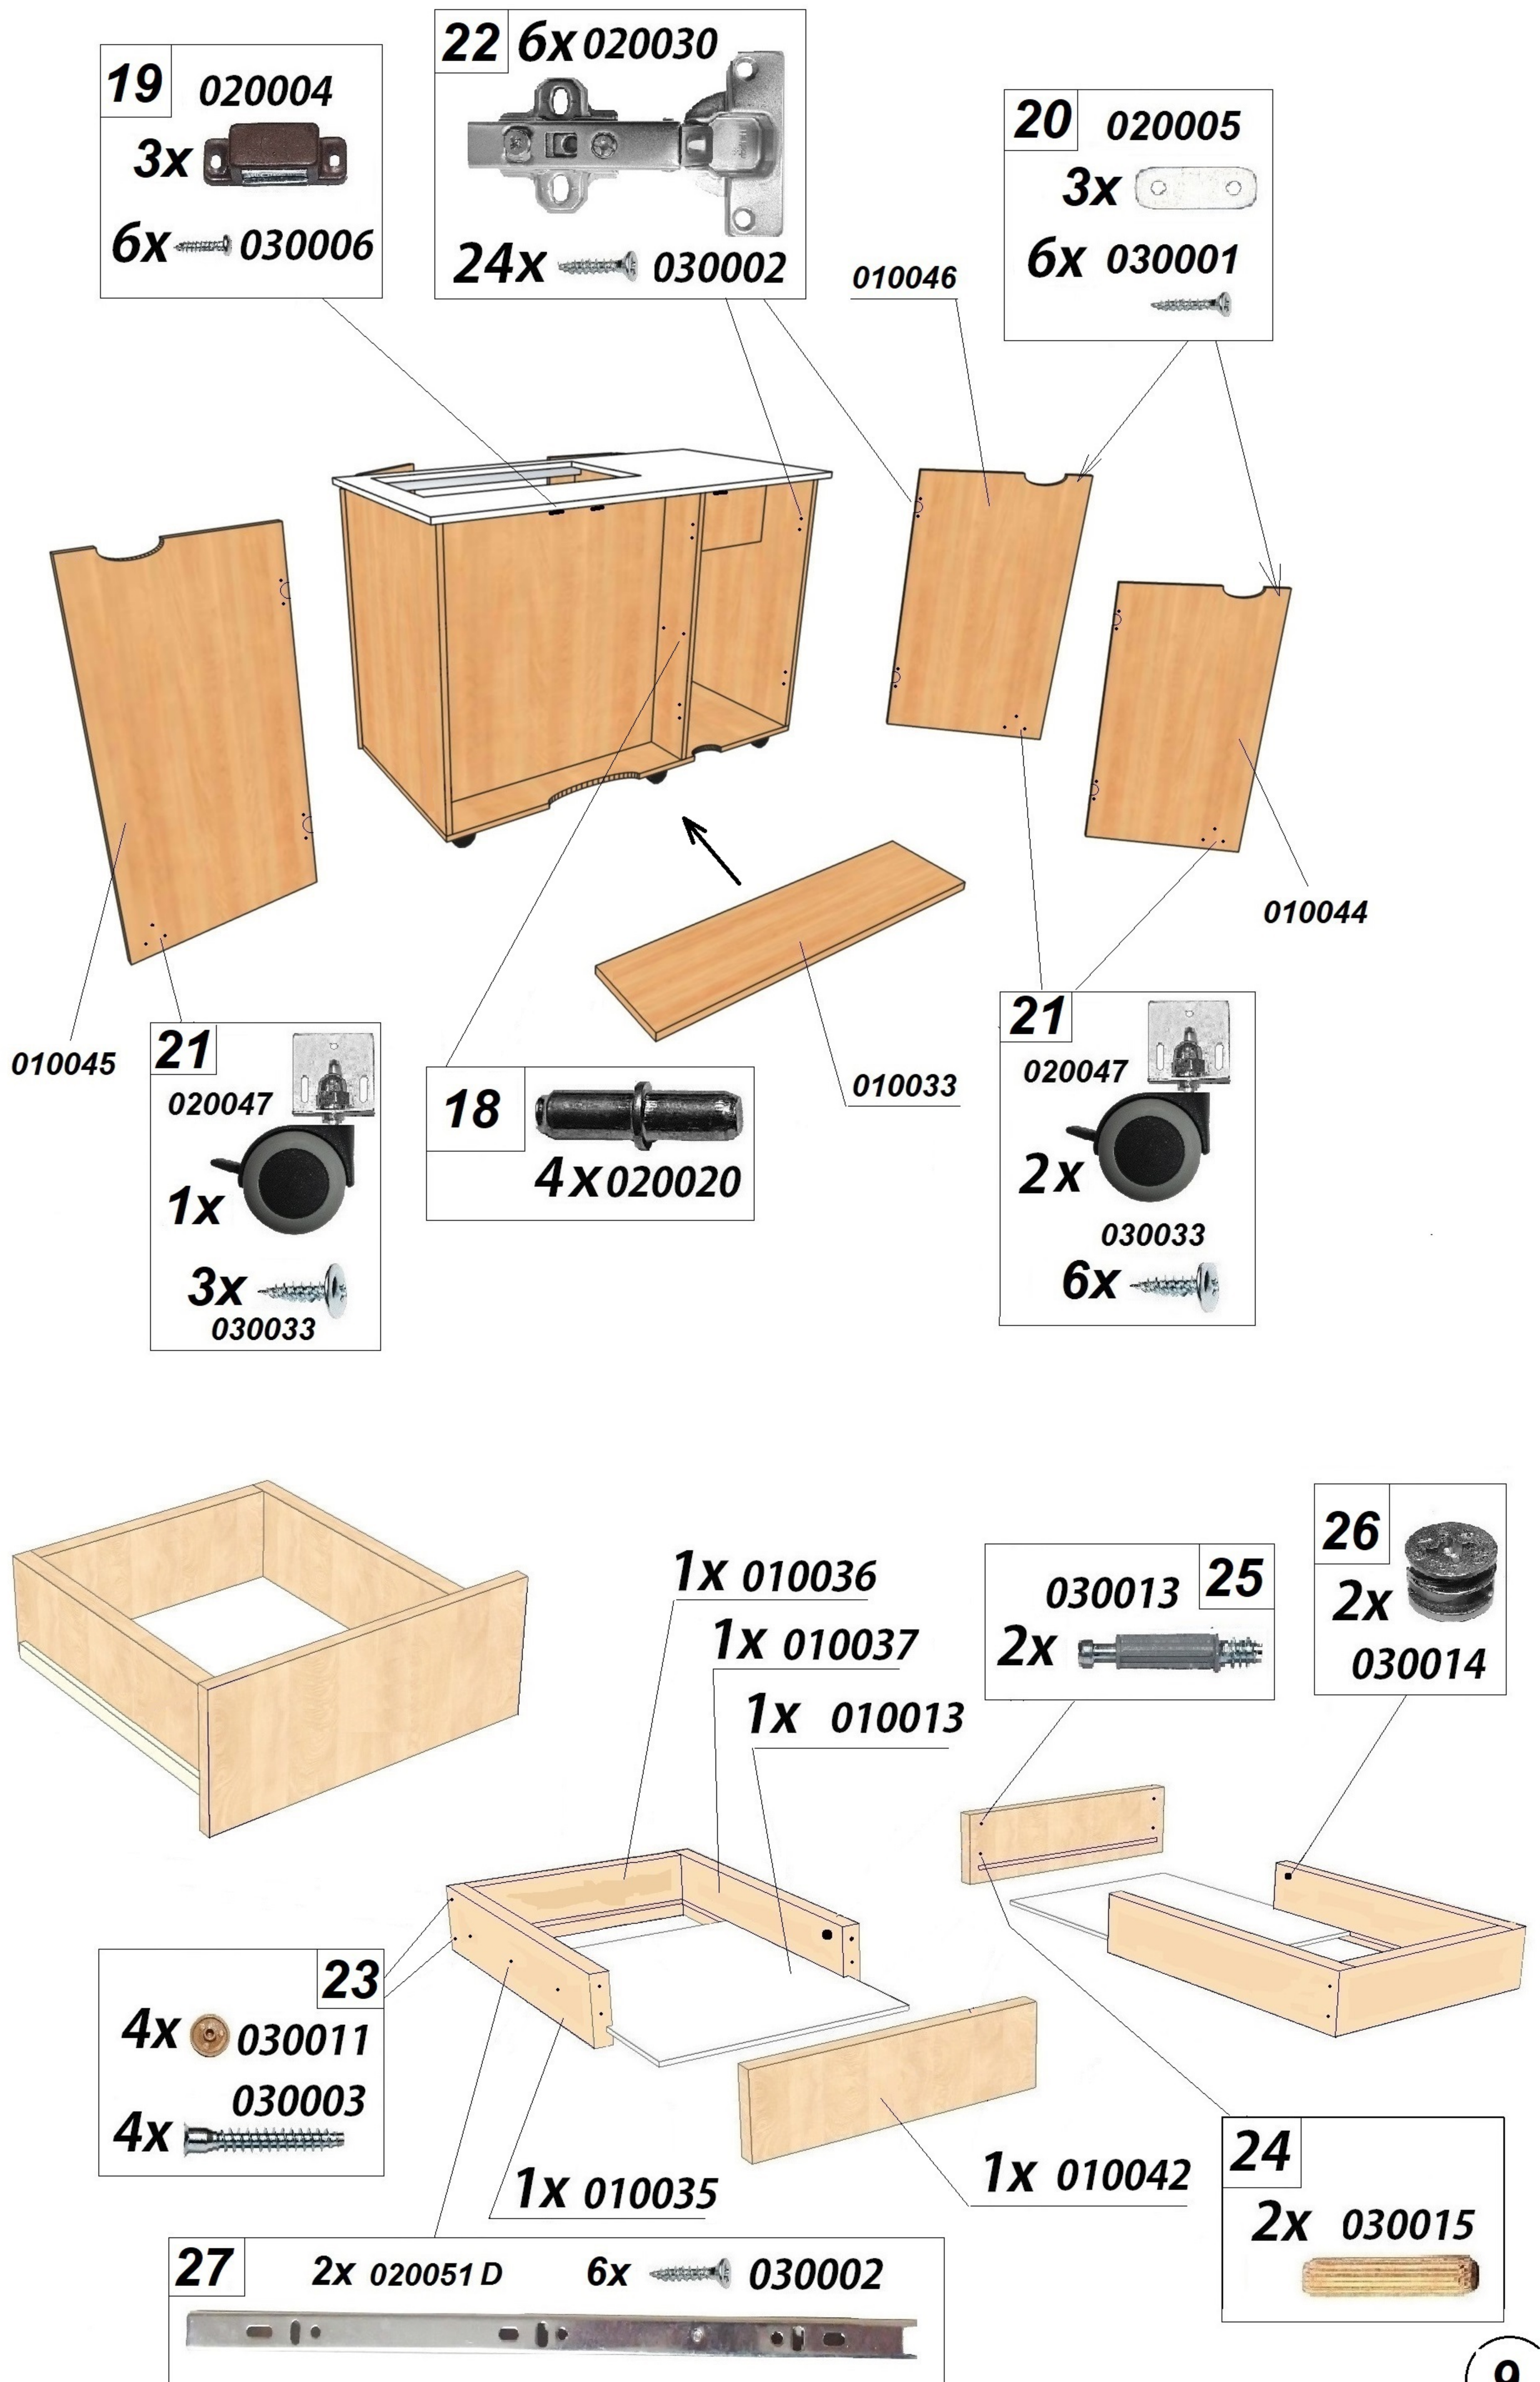


28

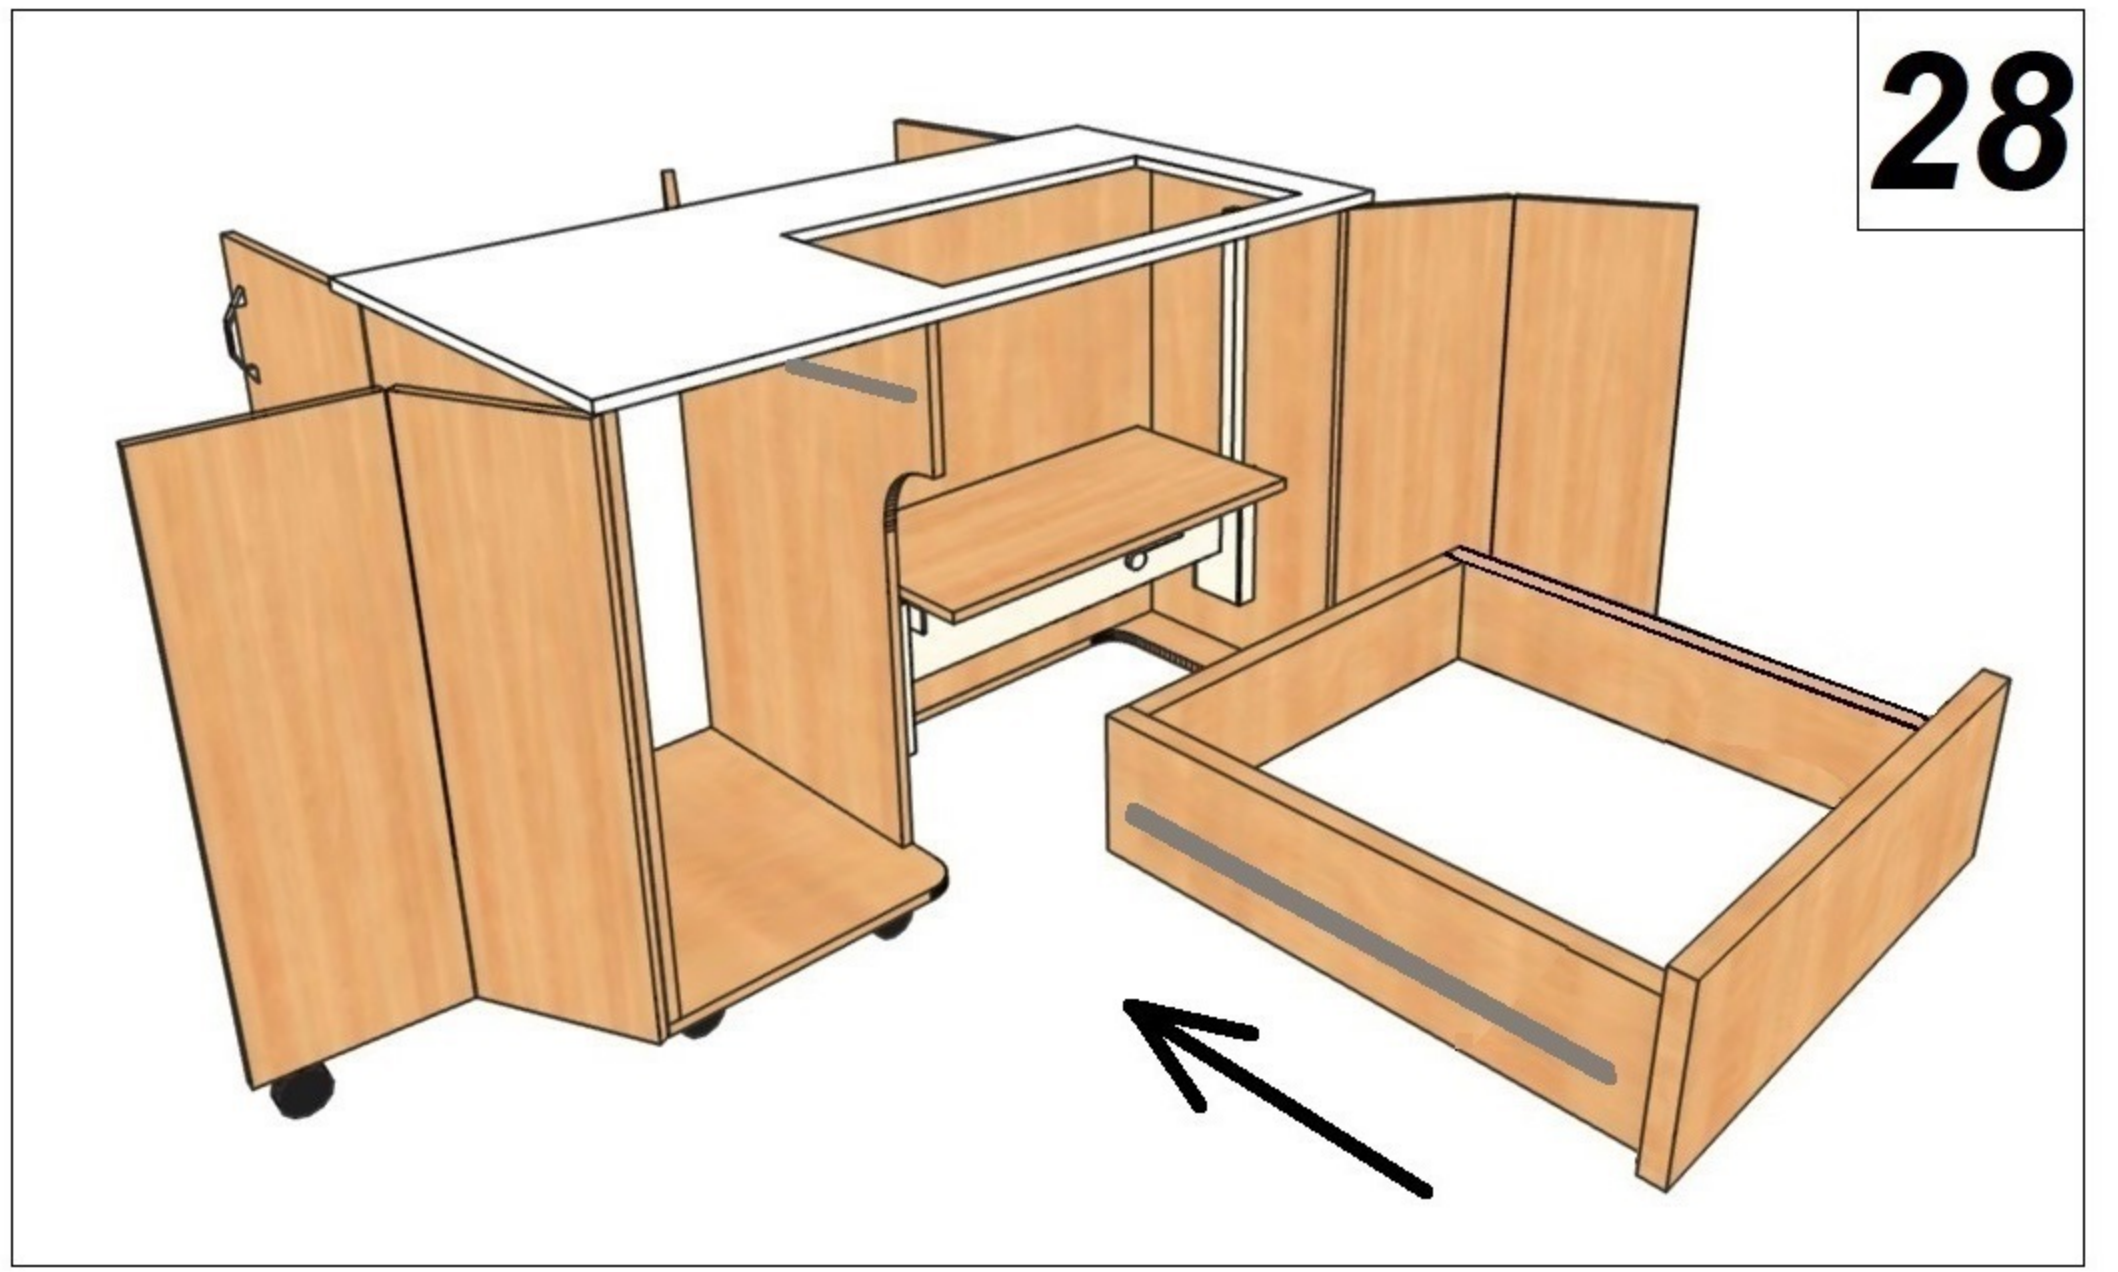


30

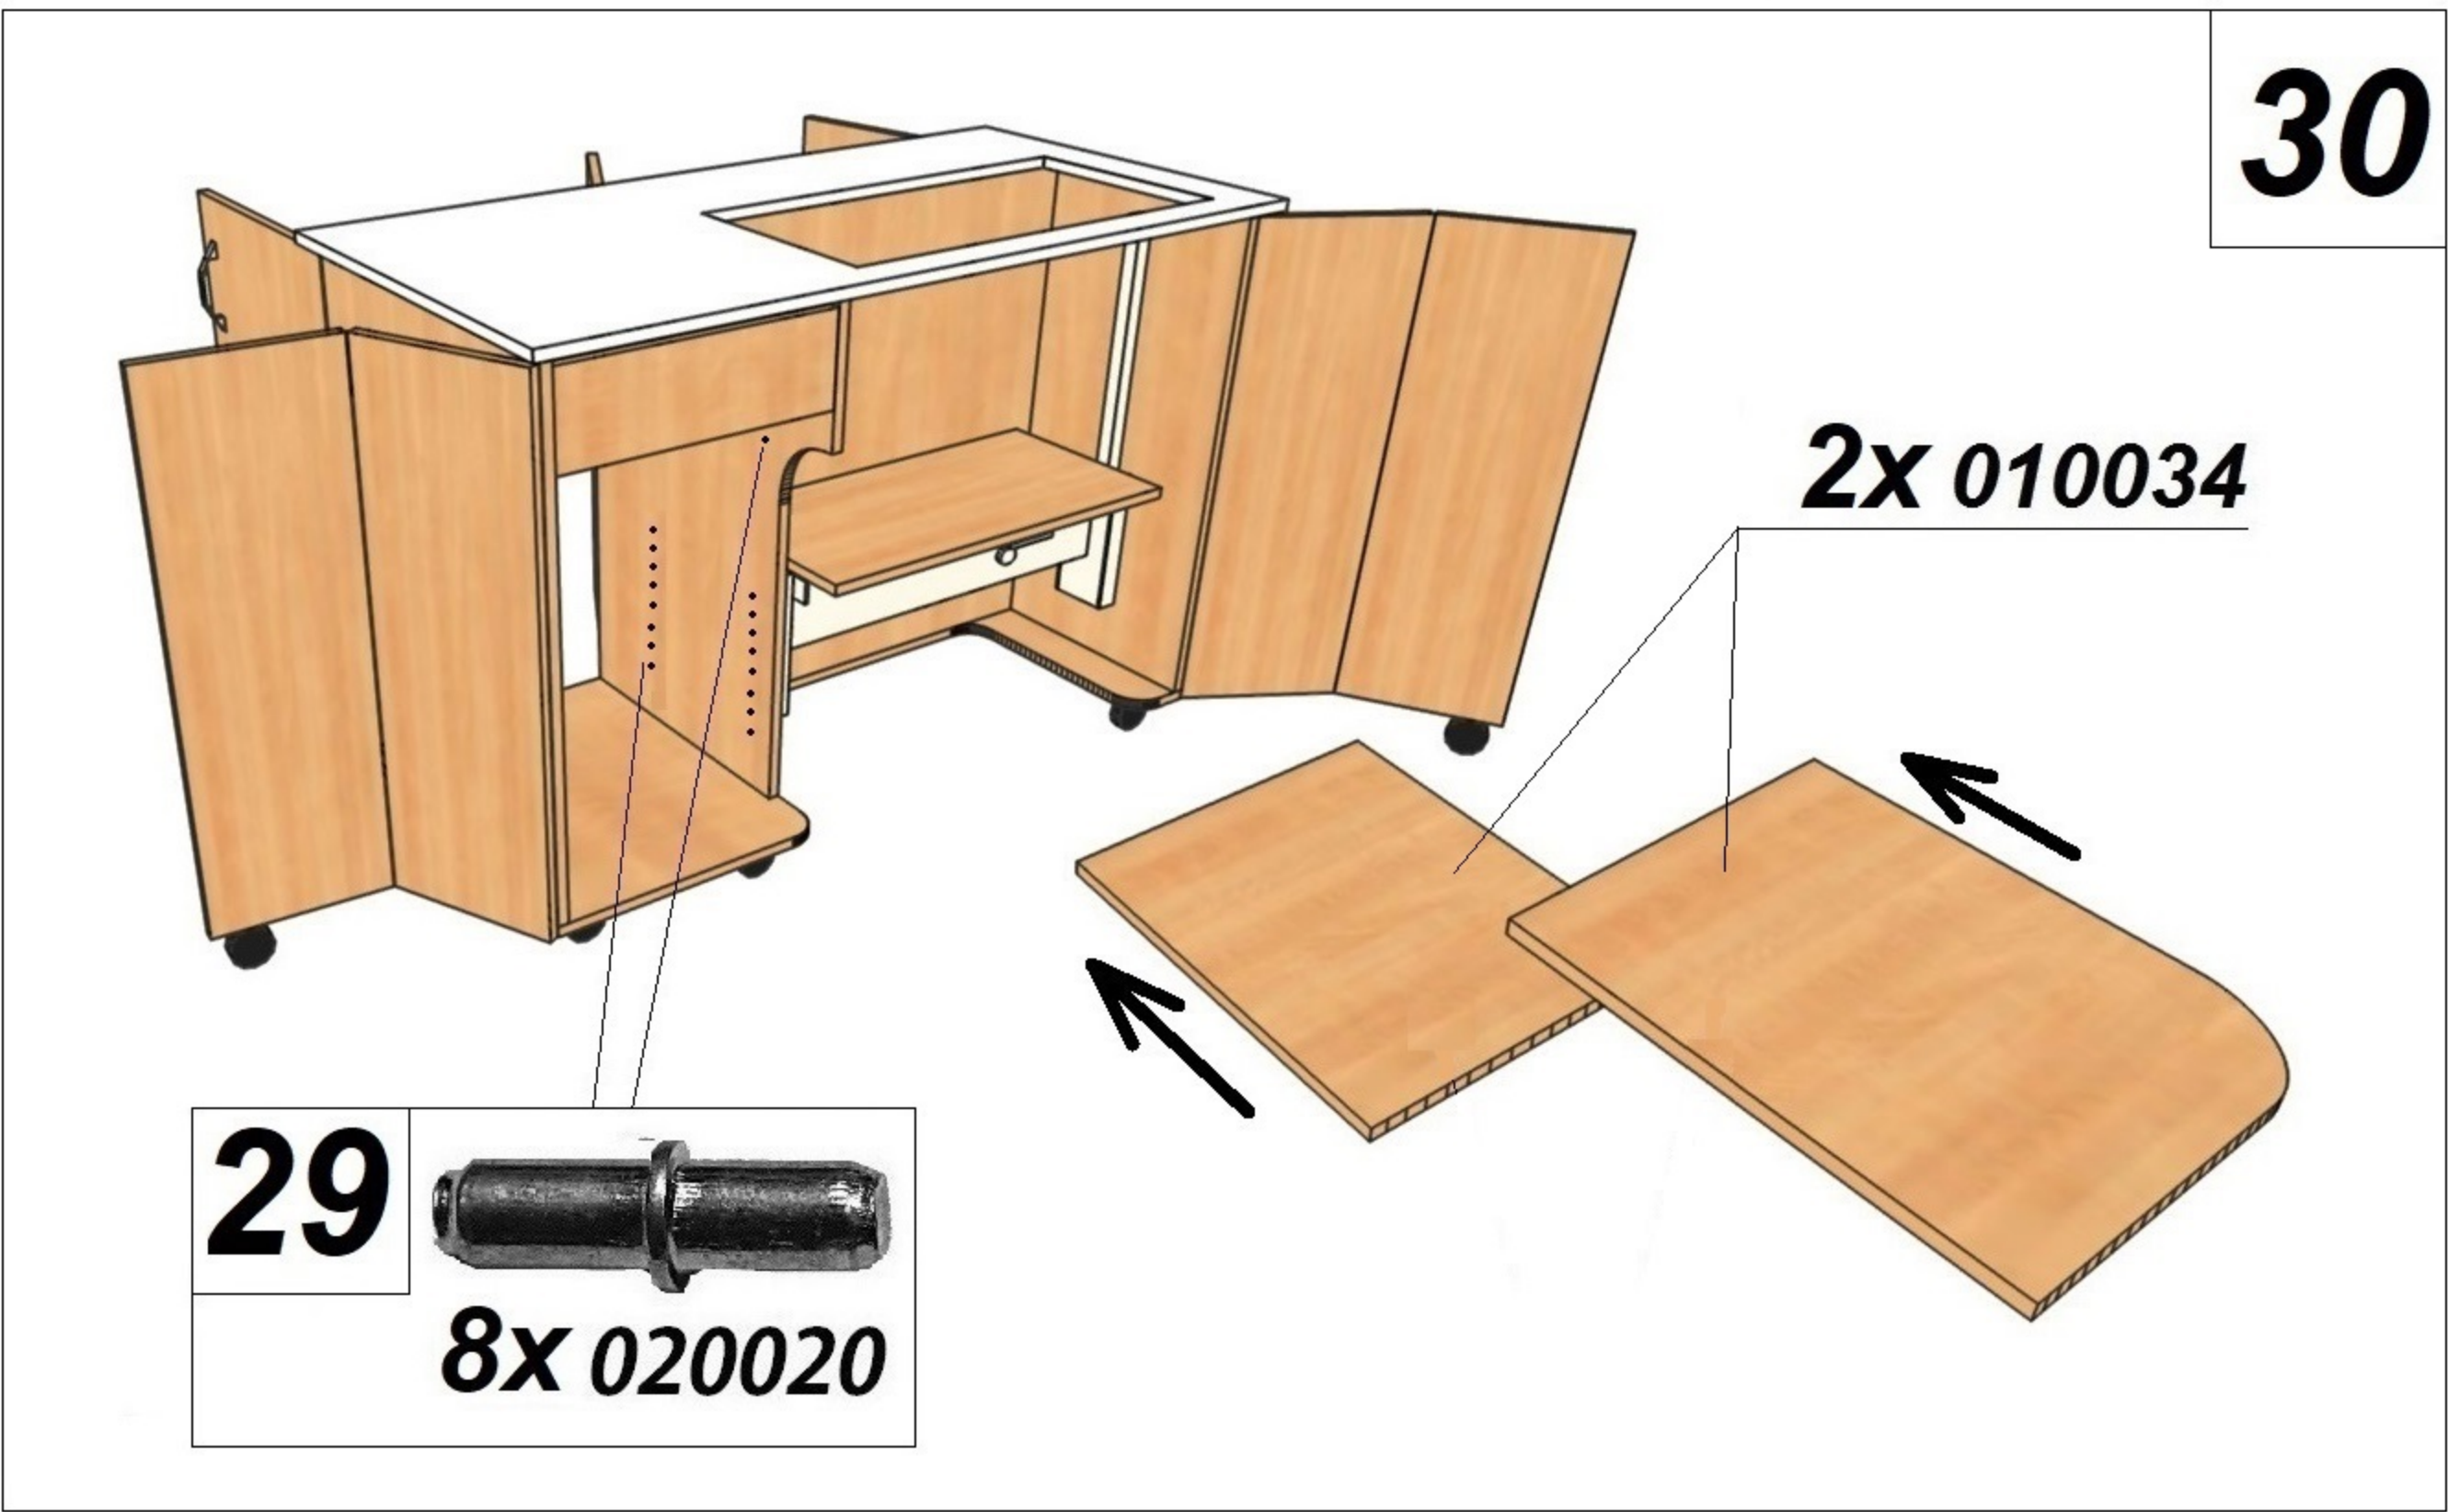


31

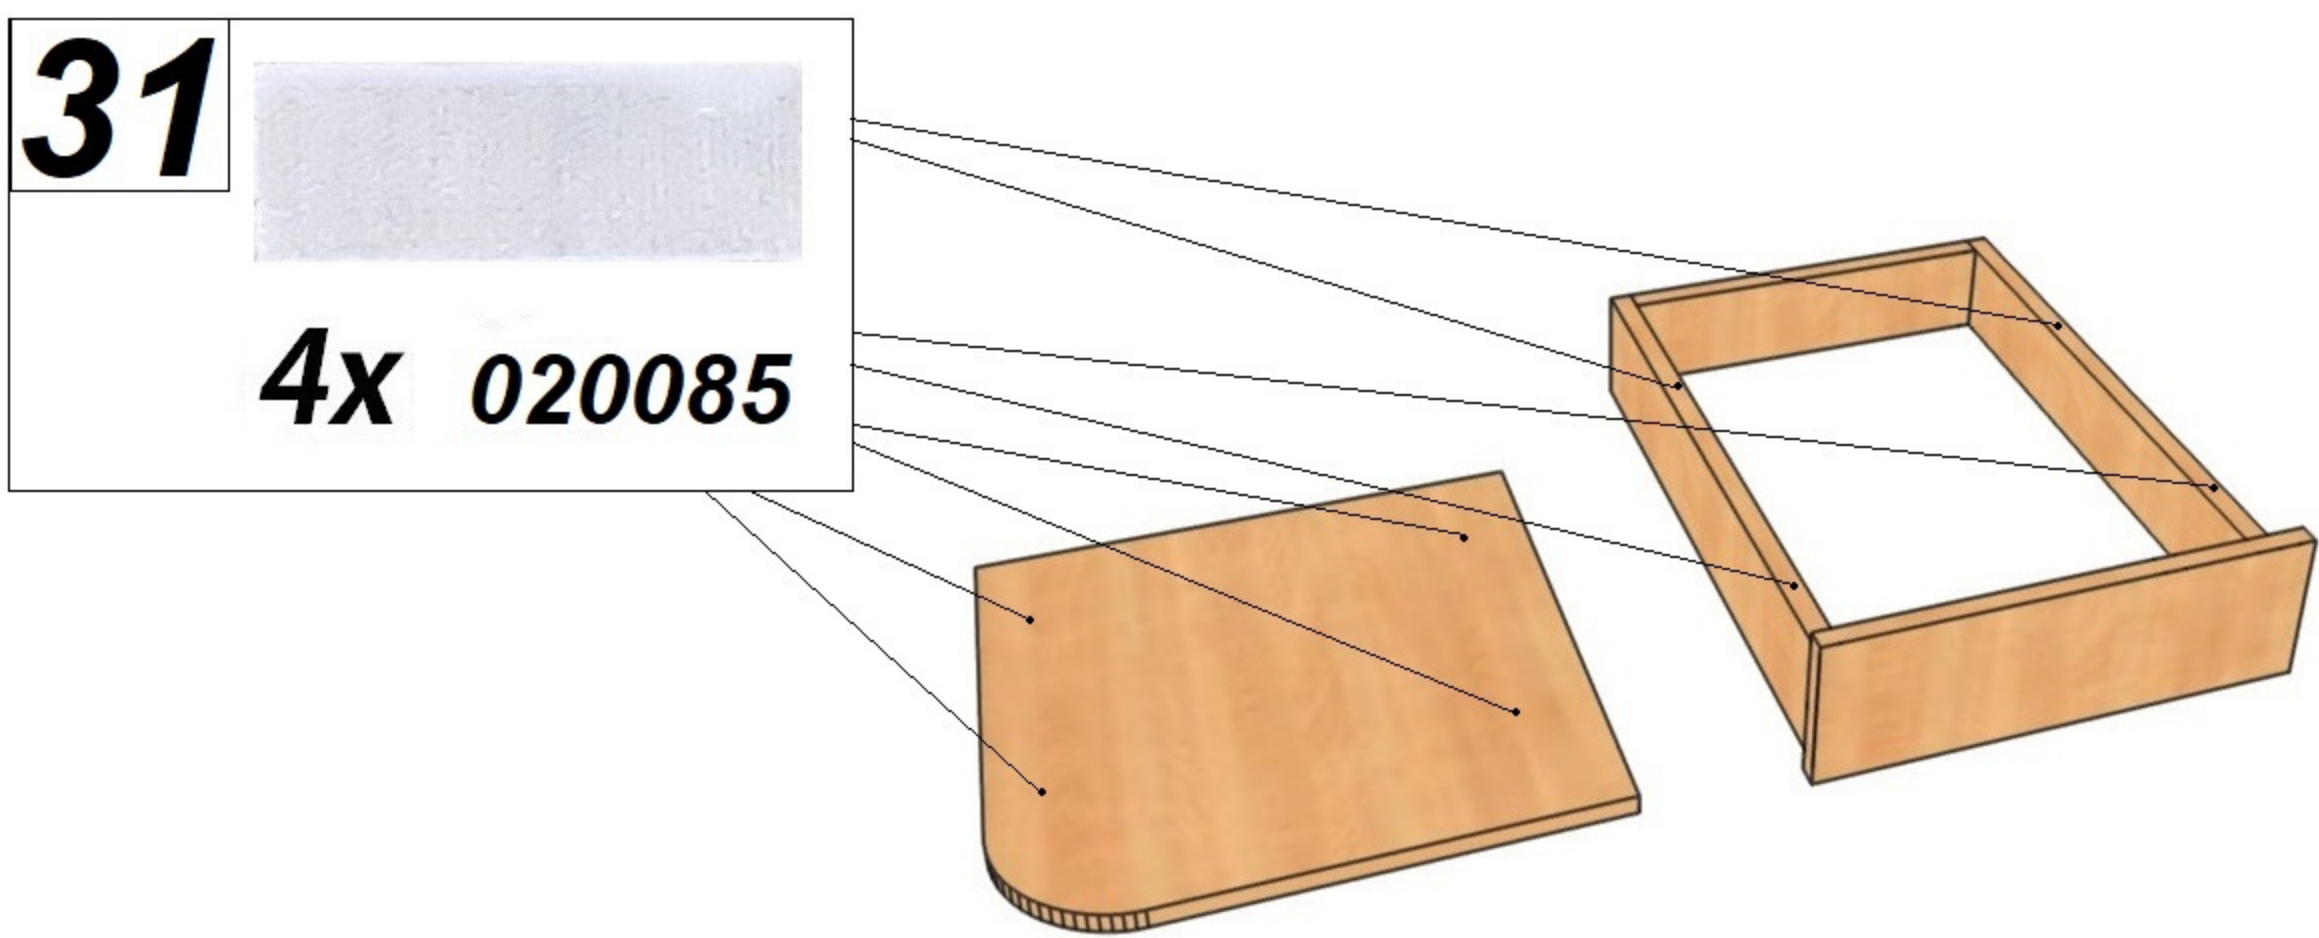


10

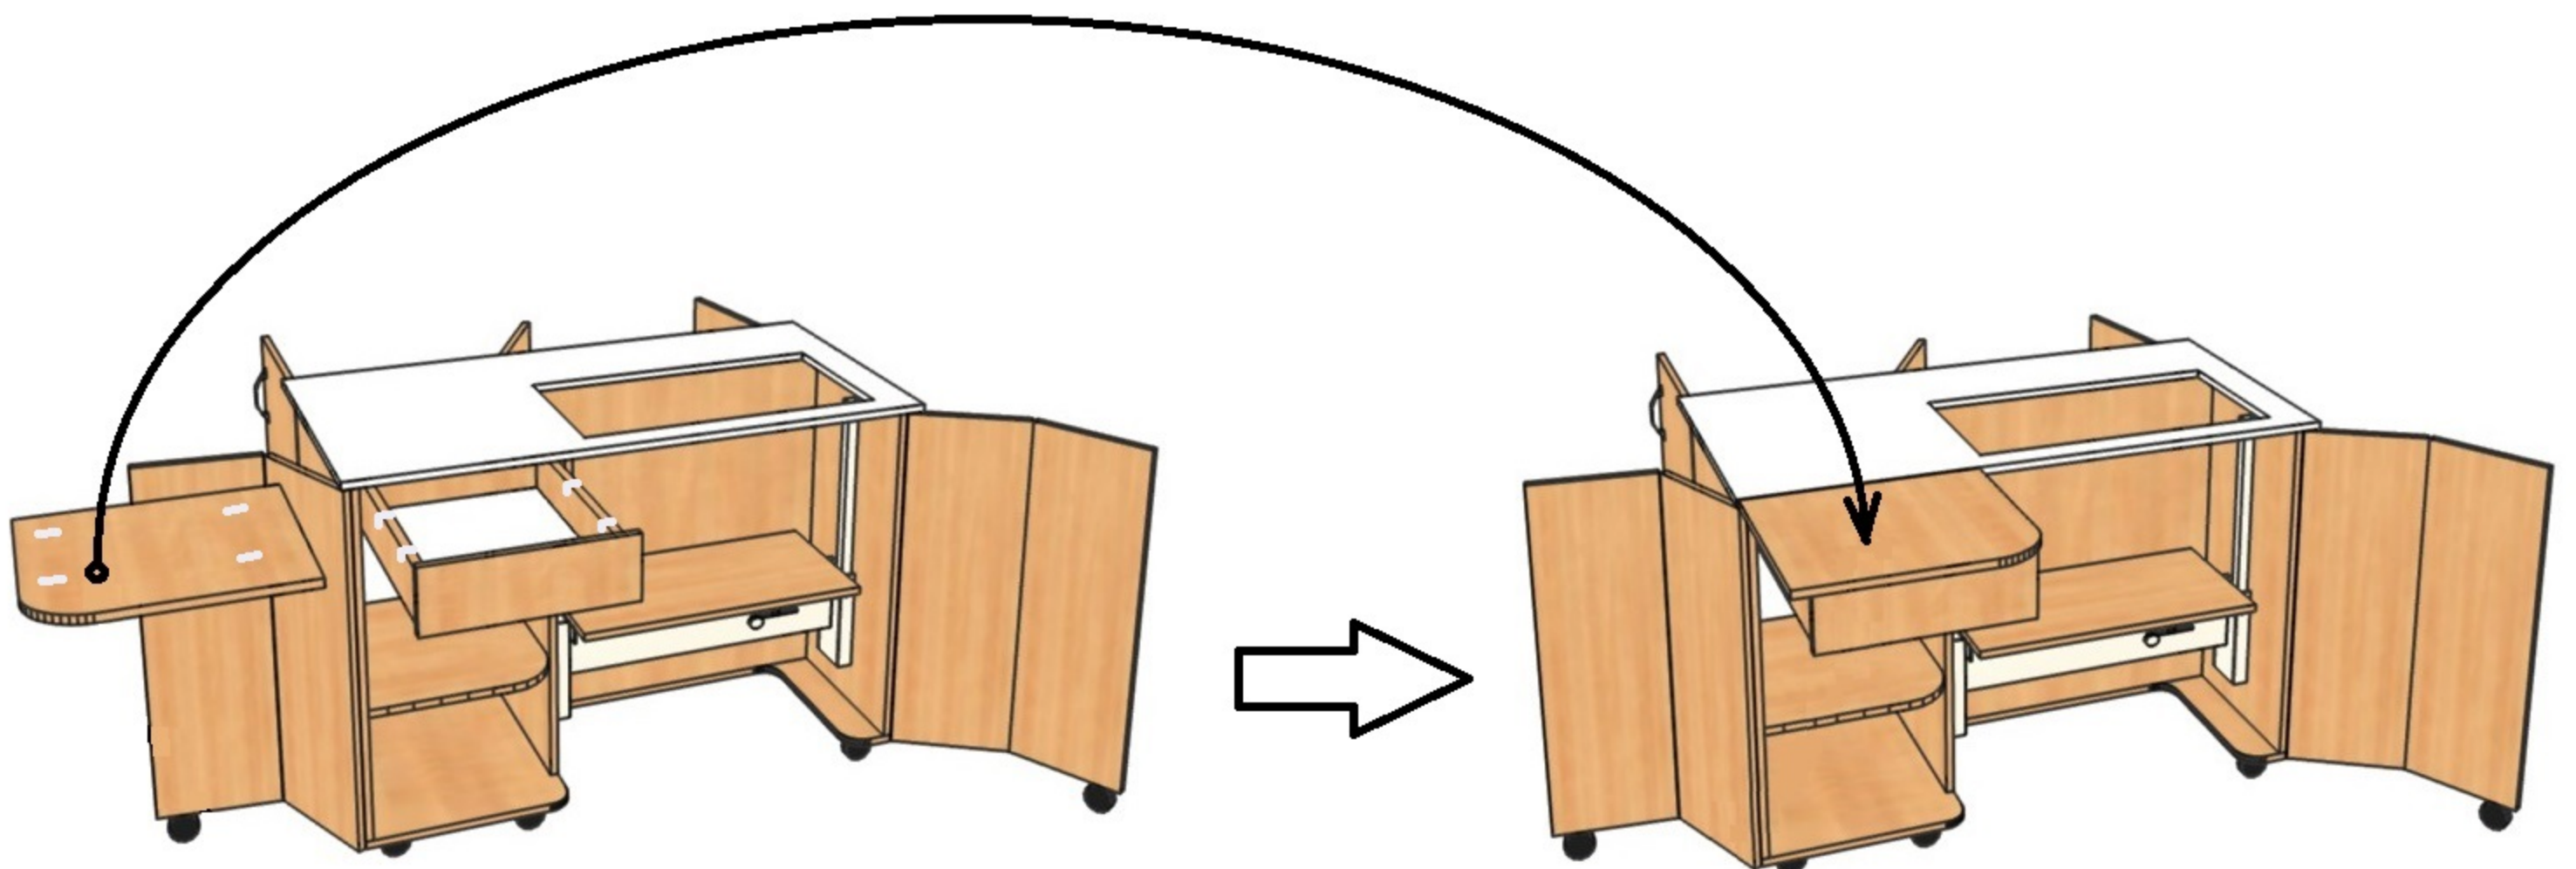

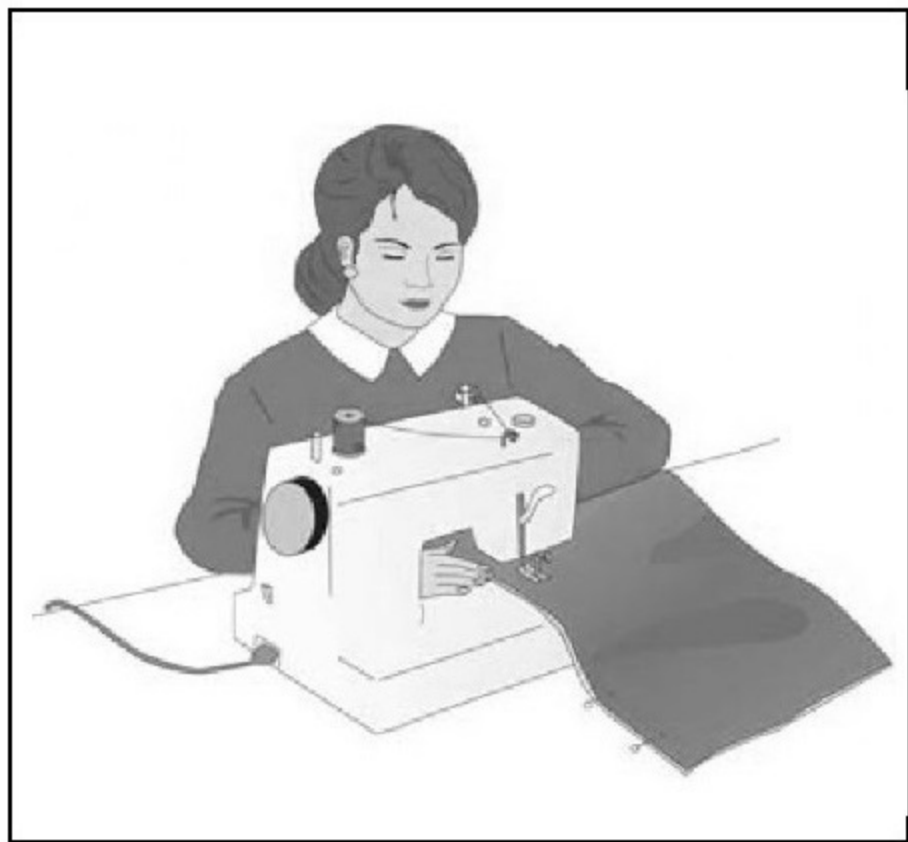

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ!
БЕЗ МАШИНЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ATTENTION! HIGH PRESSURE!
DON'T USE WITHOUT SEWING MACHINE!

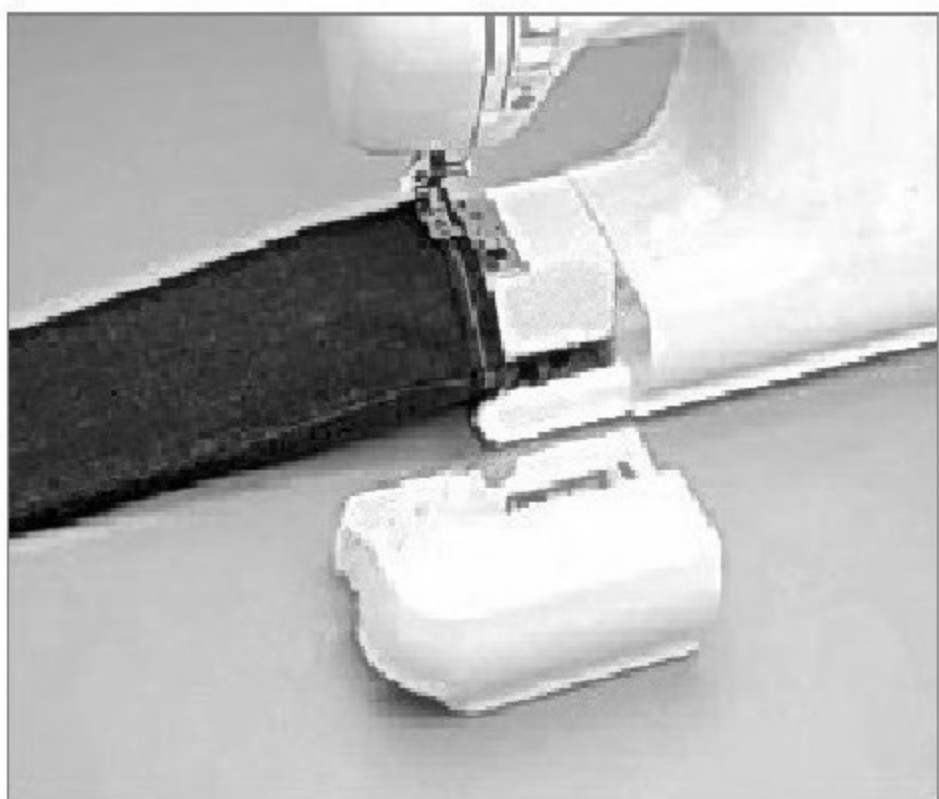

+





1

2


270°

КОМФОРТ ПРОФИ

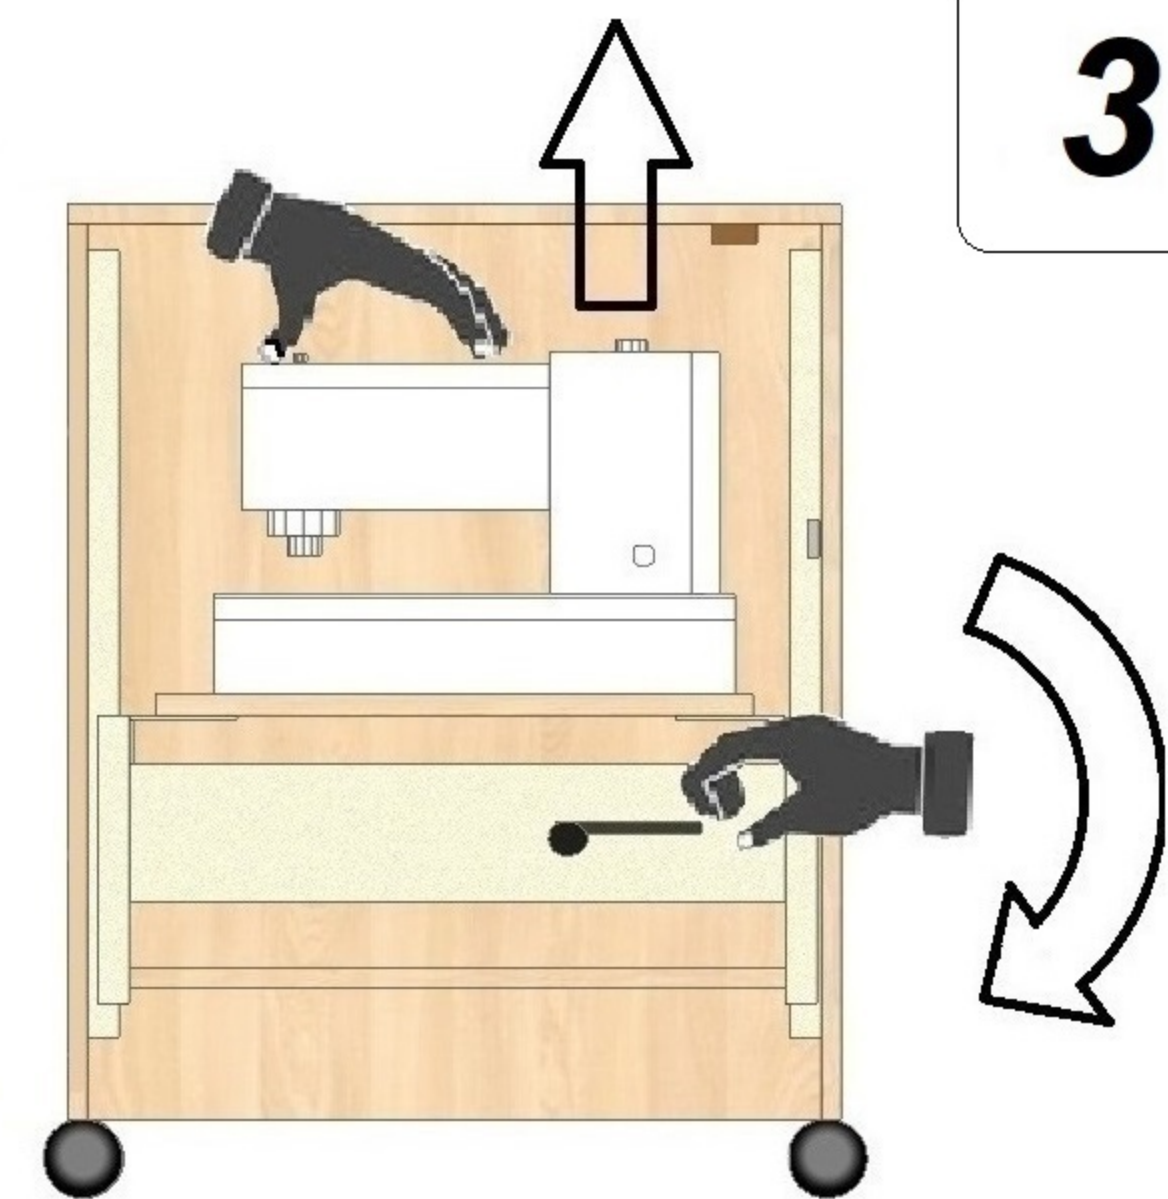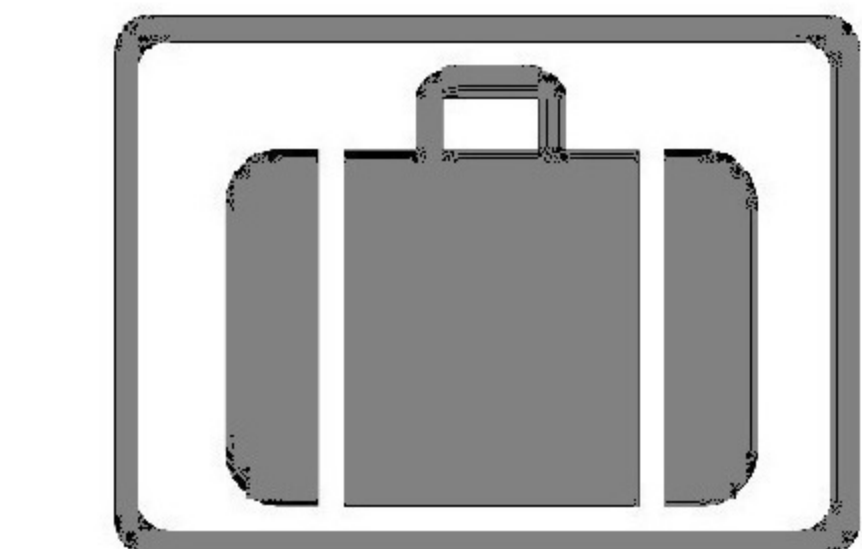


4

КОМФОРТ ПРОФИ +

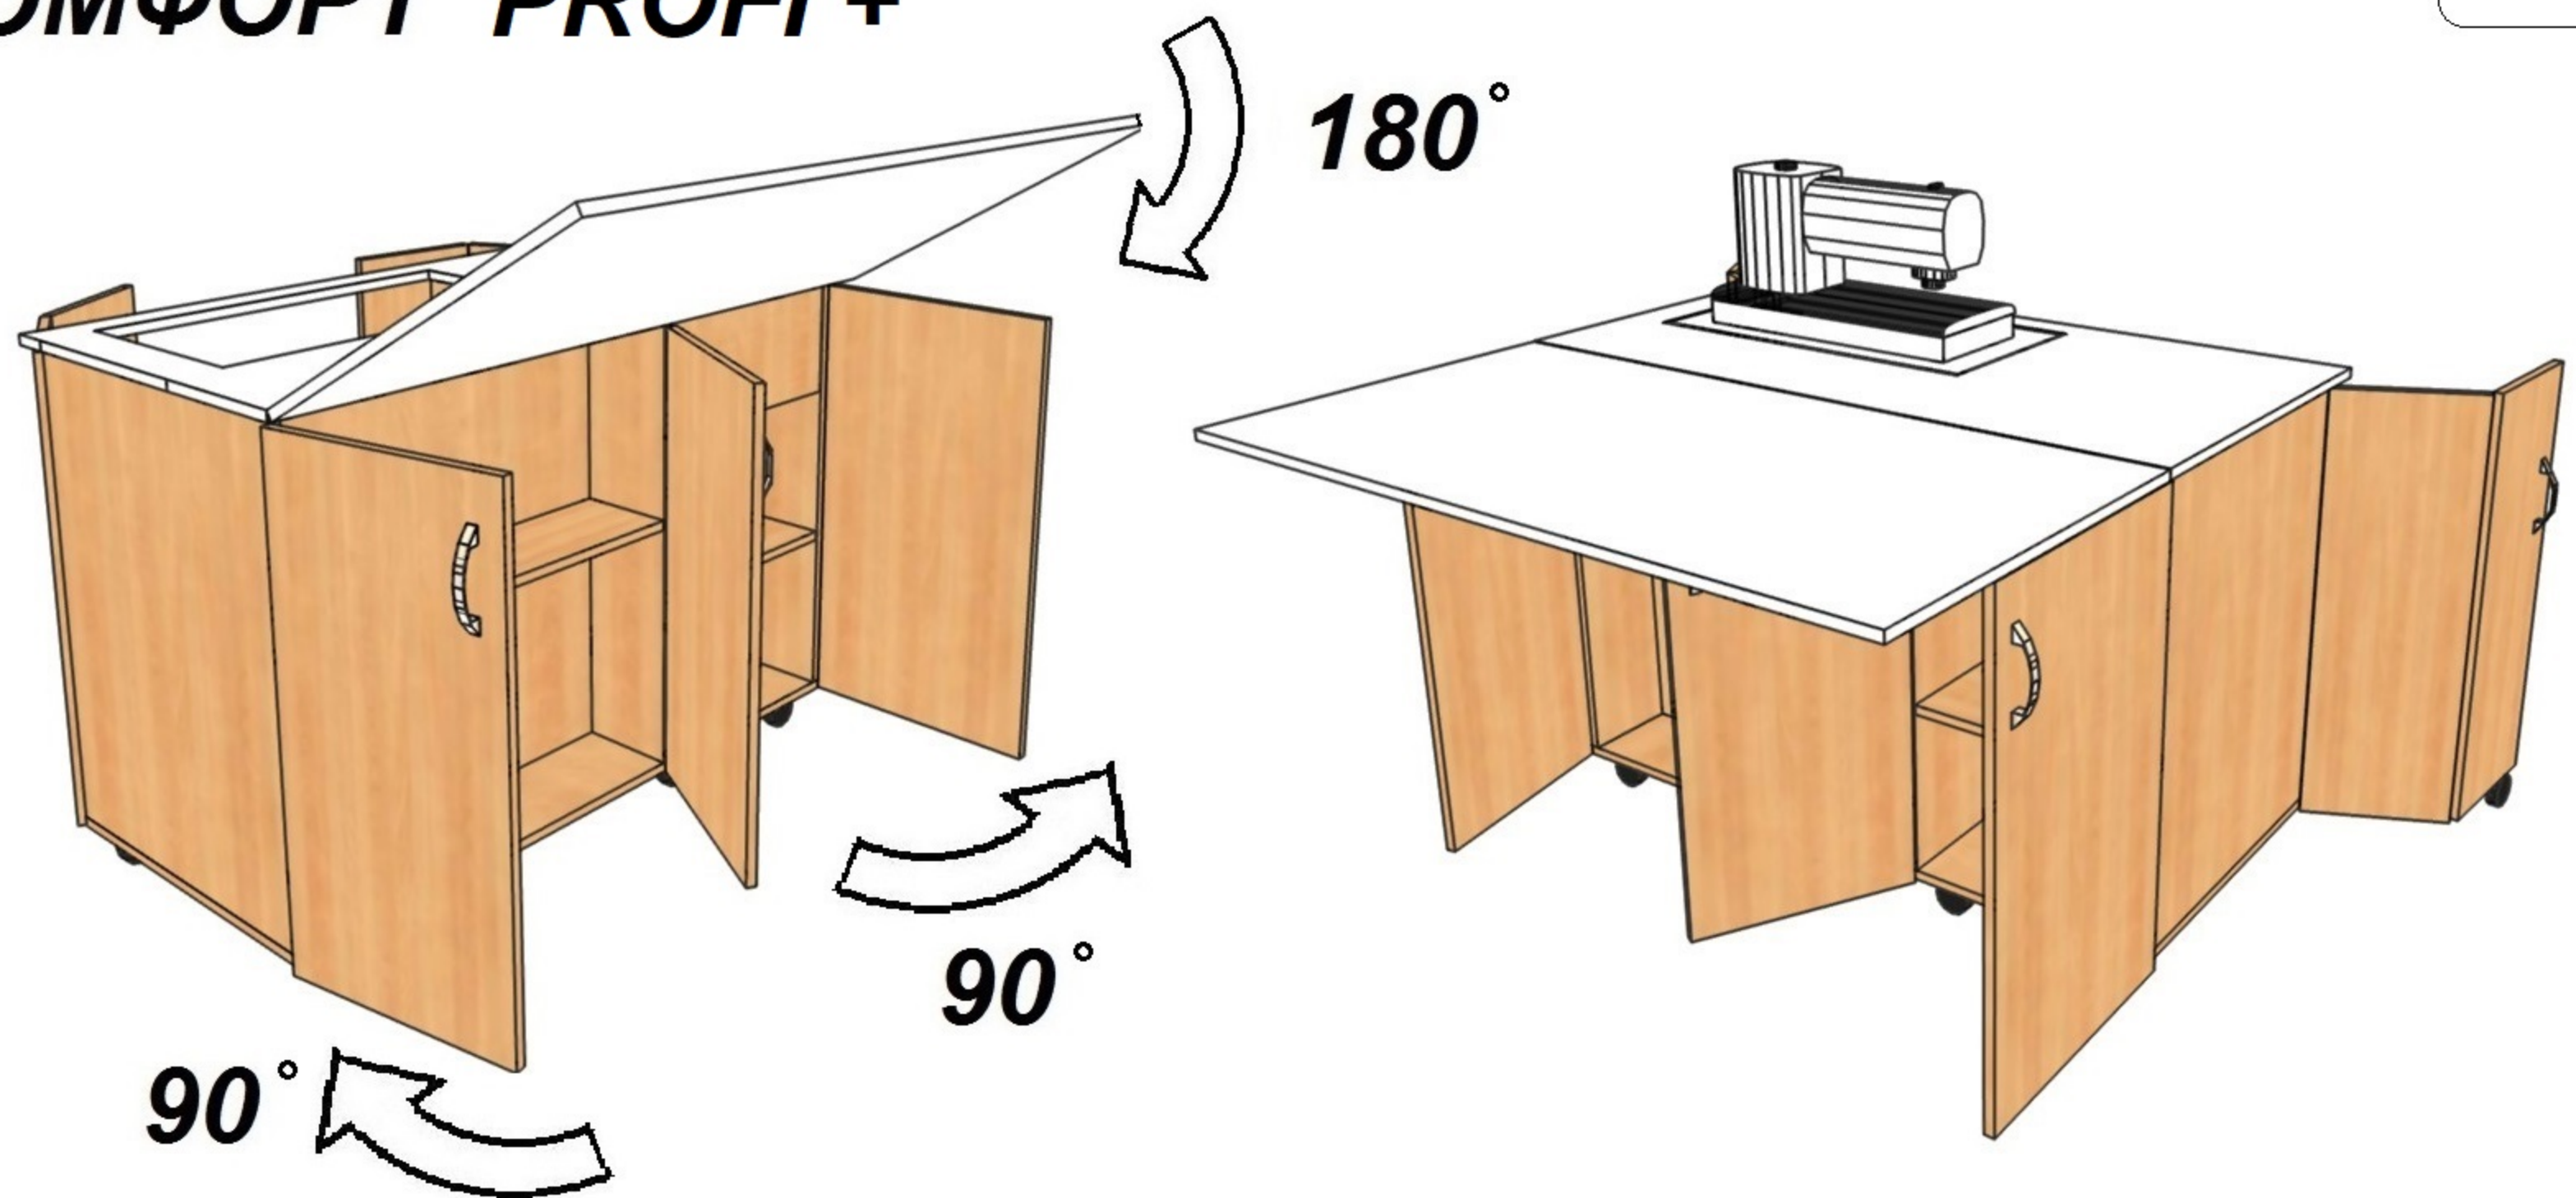

5

КОМФОРТ ПРОФИ LR

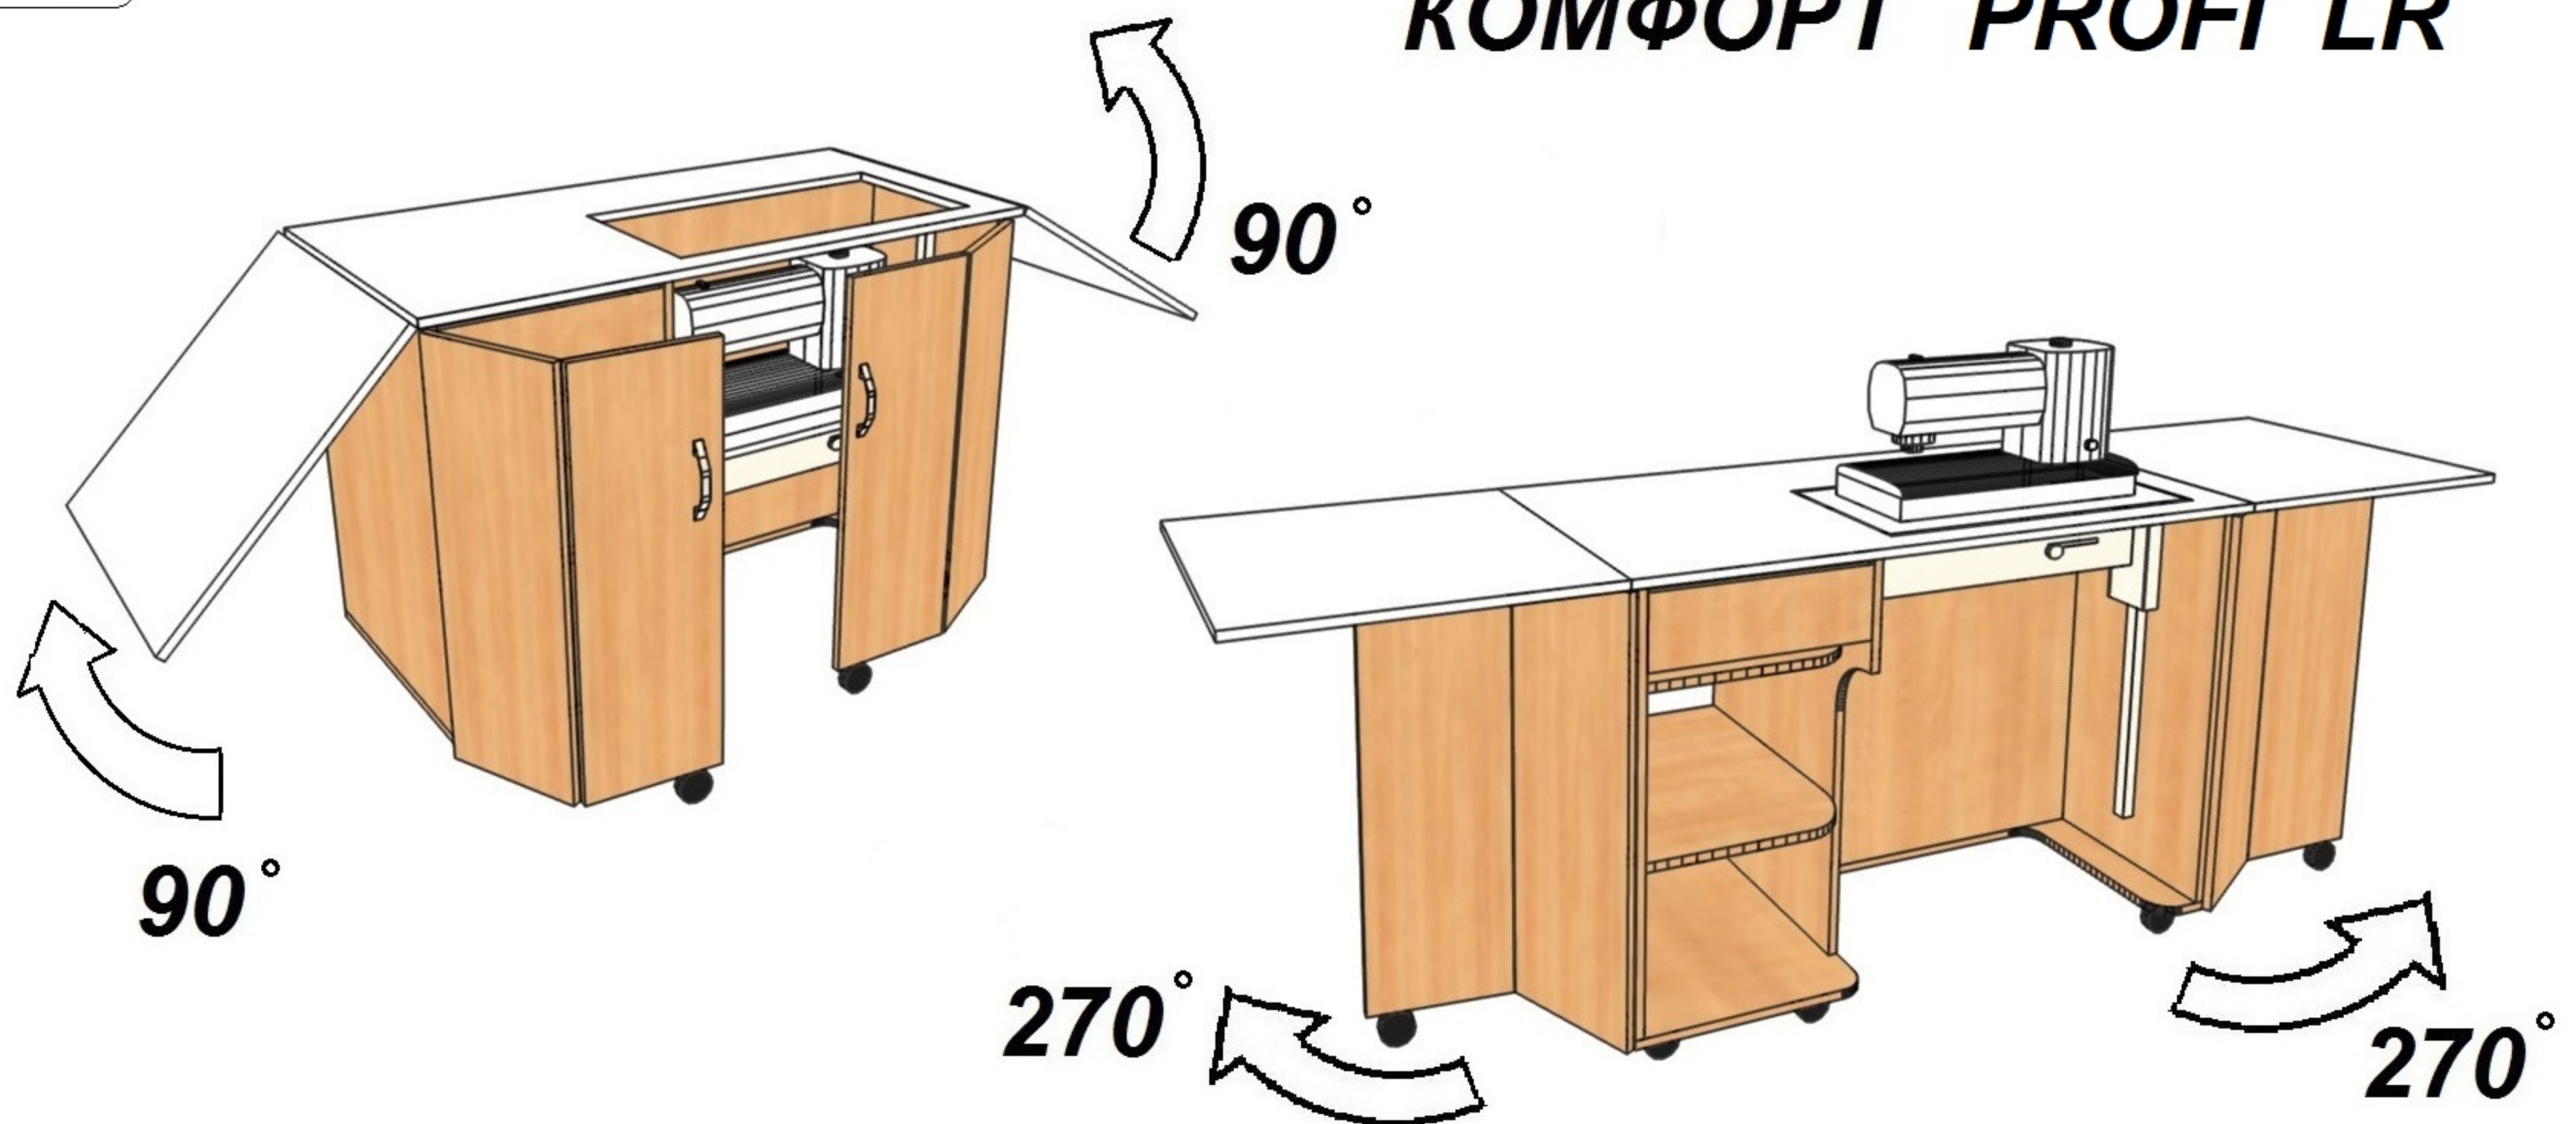

6

