# SEWING MACHINE TABLE

# COMFORT JUNIOR 1

## СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ

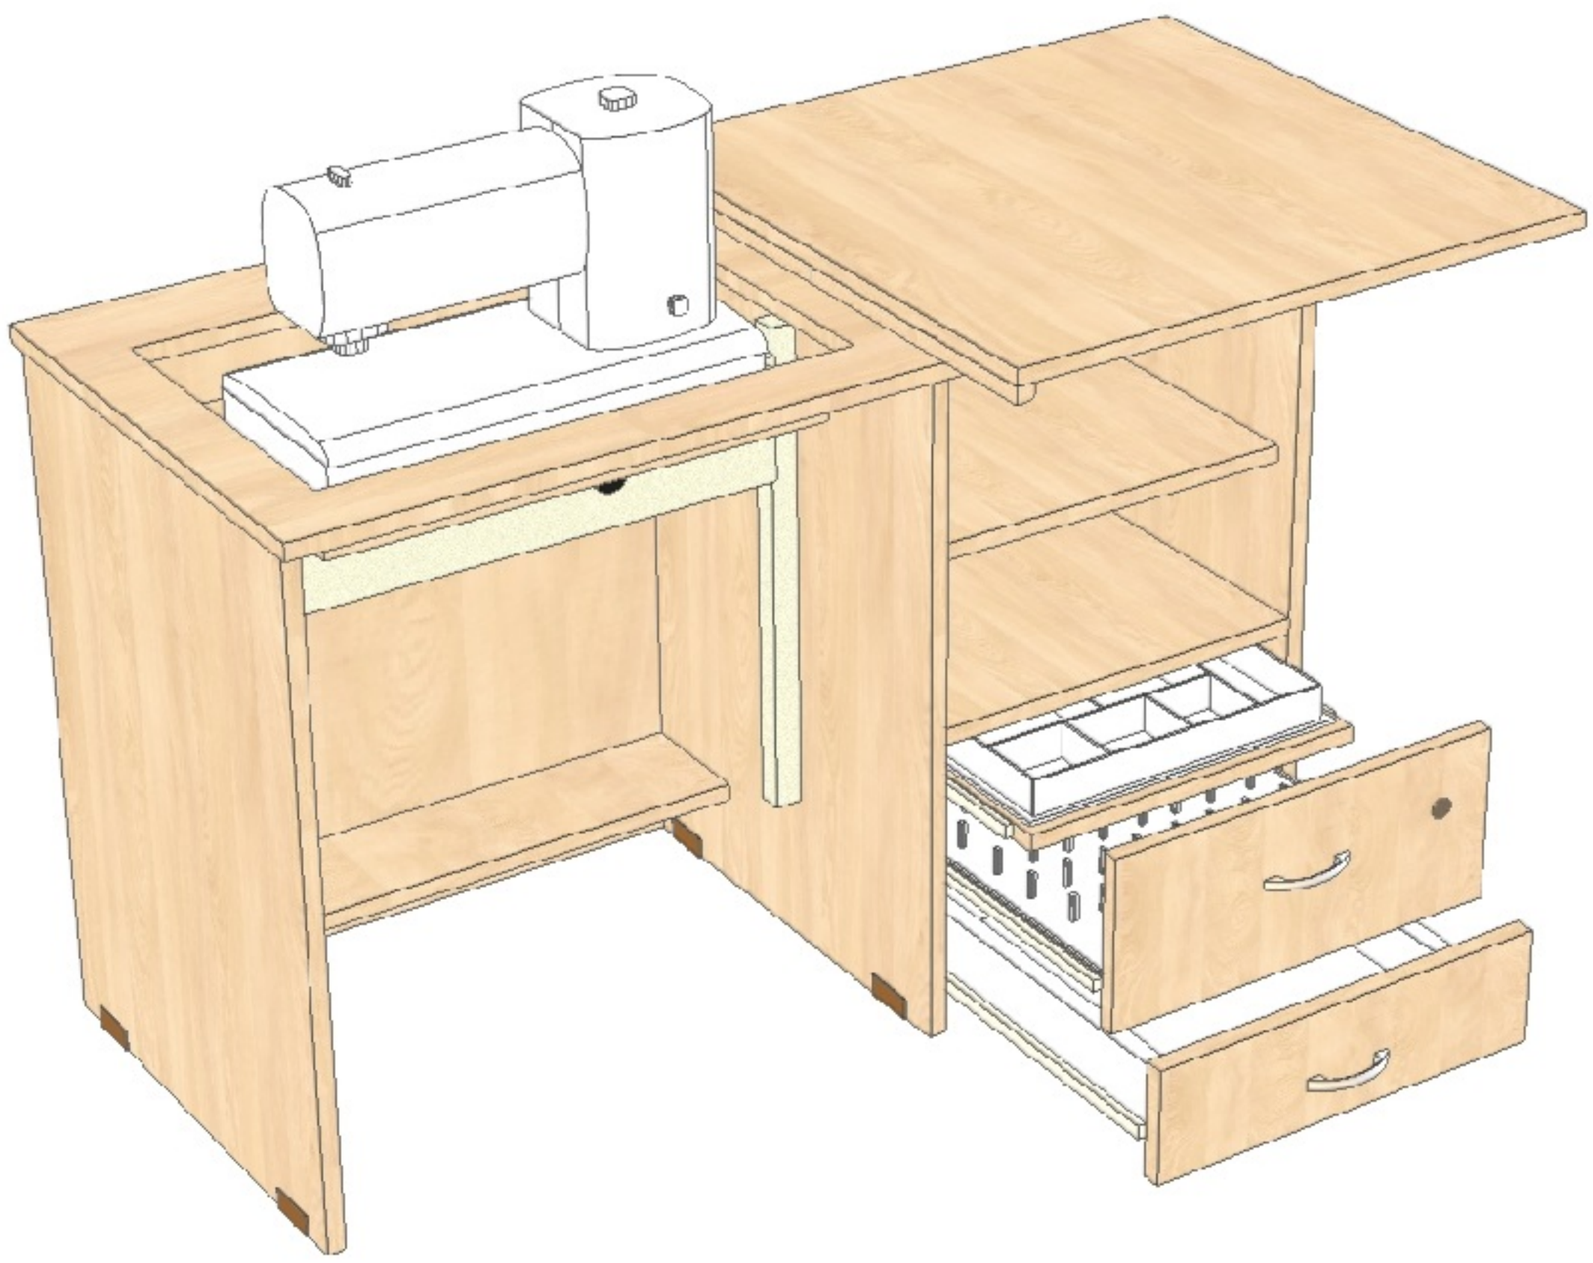

# SYMBOLS

**ATTENTION**

**ВНИМАНИЕ**

**ASSEMBLY & ADJUSTMENT**

**СБОРКА РЕГУЛИРОВКА**

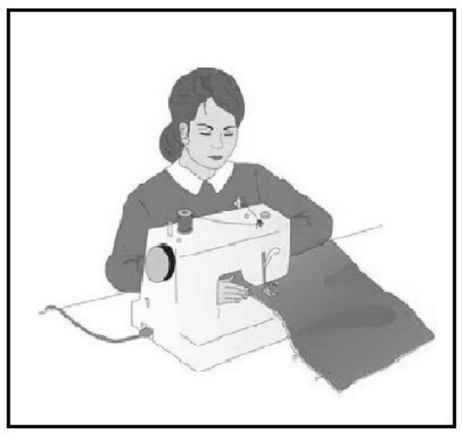

**OPERATION**

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

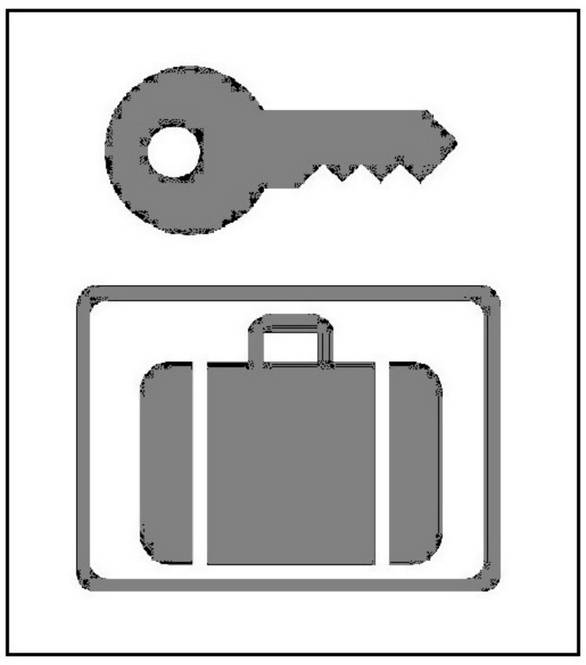

**STORAGE**

**ХРАНЕНИЕ**

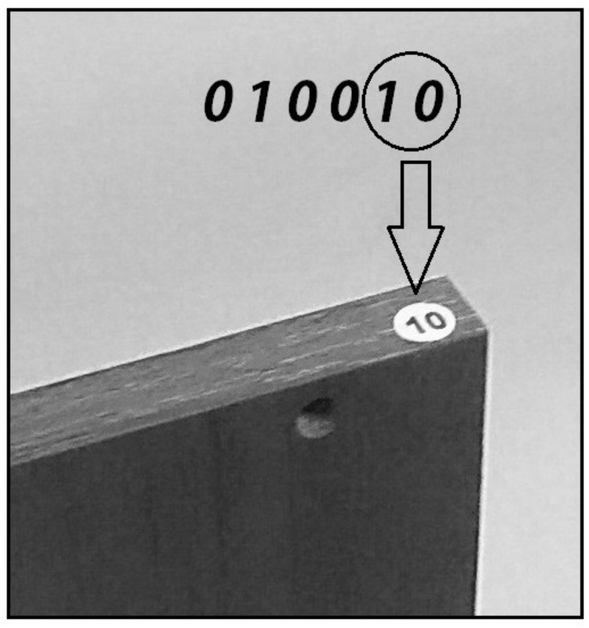


**INDICATING MARK**

**ОБОЗНАЧЕНИЕ**

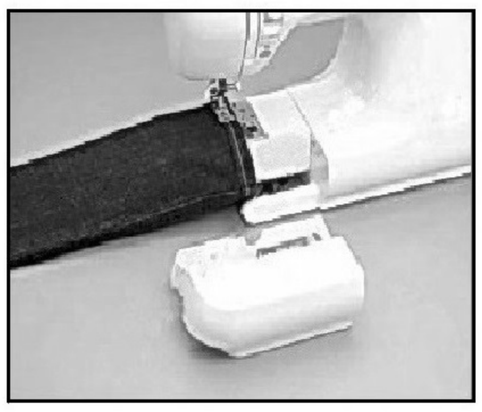

**SPECIAL OPERATION**

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

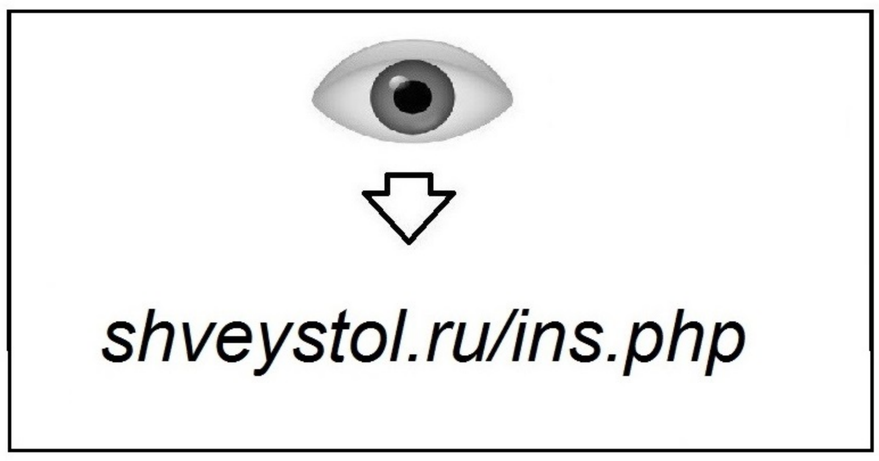


**WATCH**

**СМОТРЕТЬ**

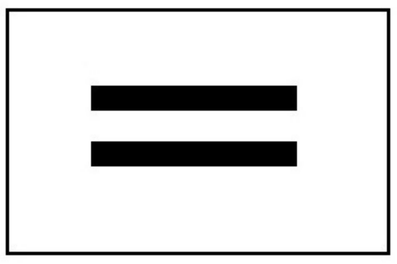

**EQUALITY**

**РАВЕНСТВО**

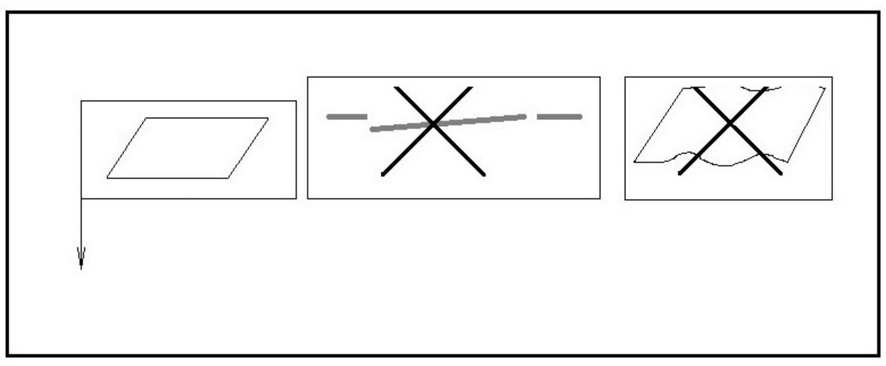

**EVEN SURFACE**

**РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 010001 1x | 010002 1x | 010003 1x | 010004 1x | 010006 1x | 010008 1x |
| 010009 1x | 010011 1x | 010012 1x | 010013 1x | 010014 1x | 010016 1x |
| 010028 2x | 010033 1x | 010034 1x | 010041 1x | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 020006 2x | 020011 1x | 020012 1x | 020020 4x | 020024 6x |
| 3x 020015 DR | | | 3x 020015 DL | |
| 3x 020013 CR | | | 3x 020013 CL | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030001 3 * 16 12x | 030002 3,5 * 16 32x | 030003 6,2 * 50 20x | | 030005 4,2 * 16 10 x | 030006 2,9 * 13 2x | |
| 030007 ϕ6 2 x | 030008 ϕ4 4 x | 030009 M4 * 20 4 x | 030010 ϕ6 4 x | 030011 ϕ 15 18x | 030012 ϕ 18 9 x | |
| 030013 L = 35 9 x | 030014 ϕ 15 h12 9 x | 030015 ϕ8 * 30 10 x | 030016 ϕ8 * 30 2 x | 030017 ϕ 15 h10 2 x | 030027 M4 * 35 2 x | 030038 2,5 * 20 4 x |

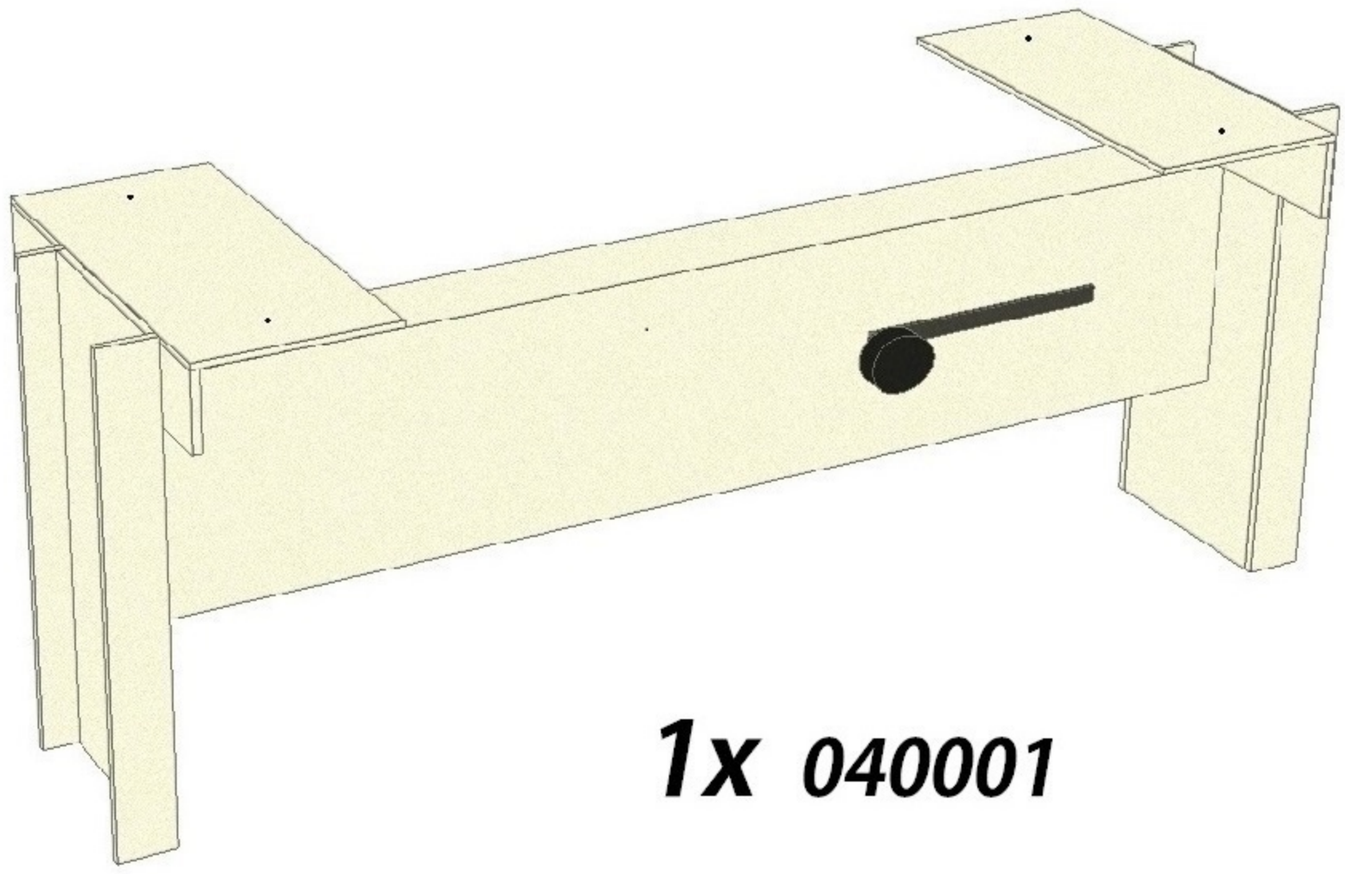

1x 040001

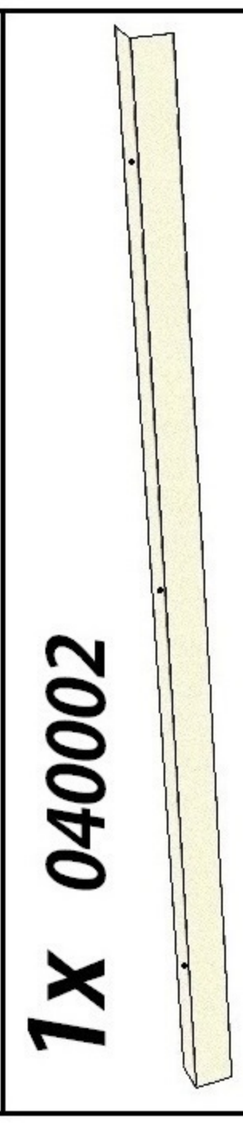

1x 040002

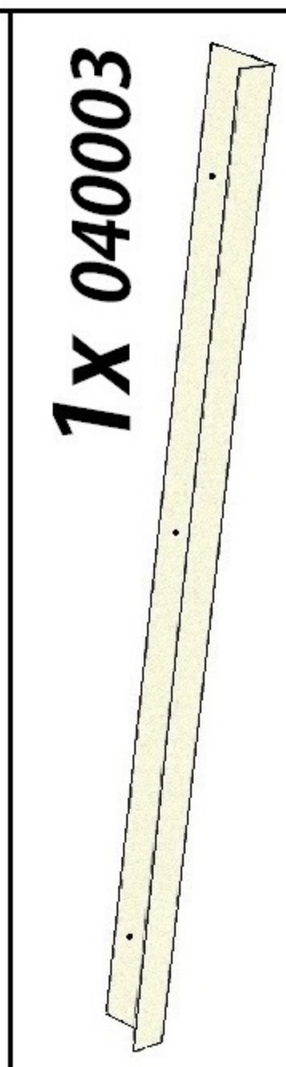

1x 040003

1 x 050004

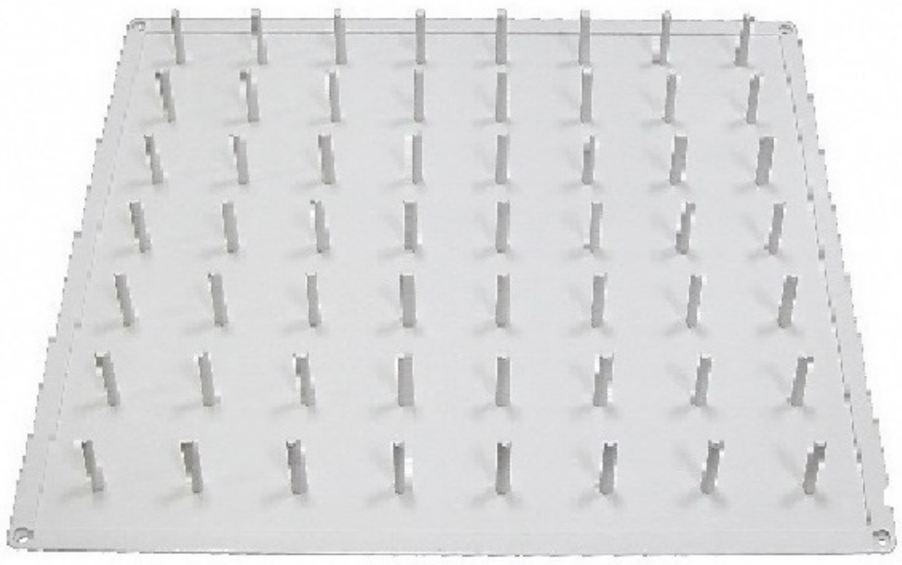

1x 050005

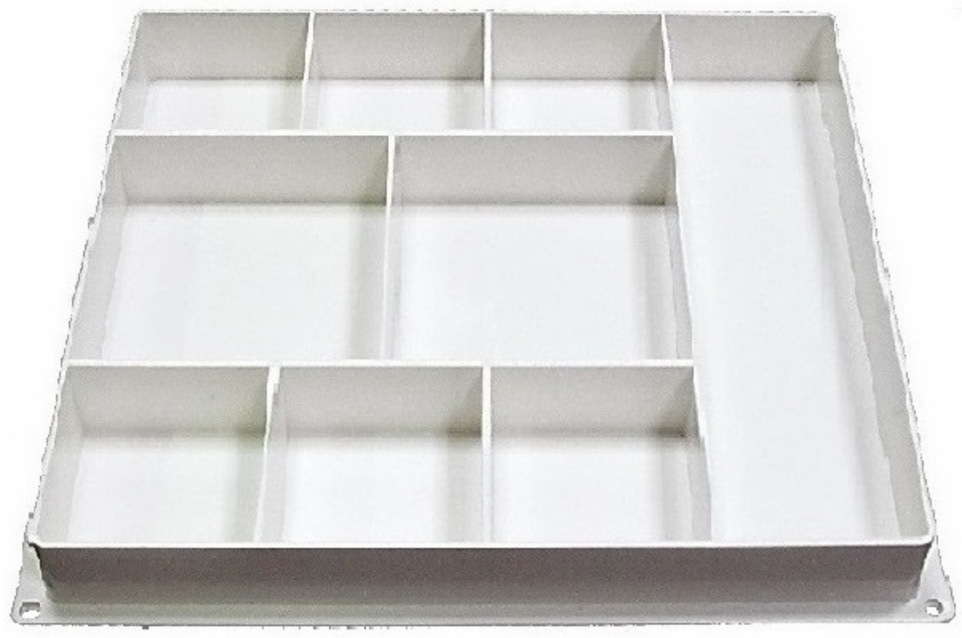

1x 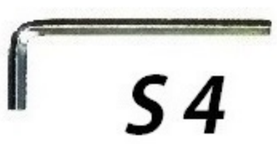 S 4

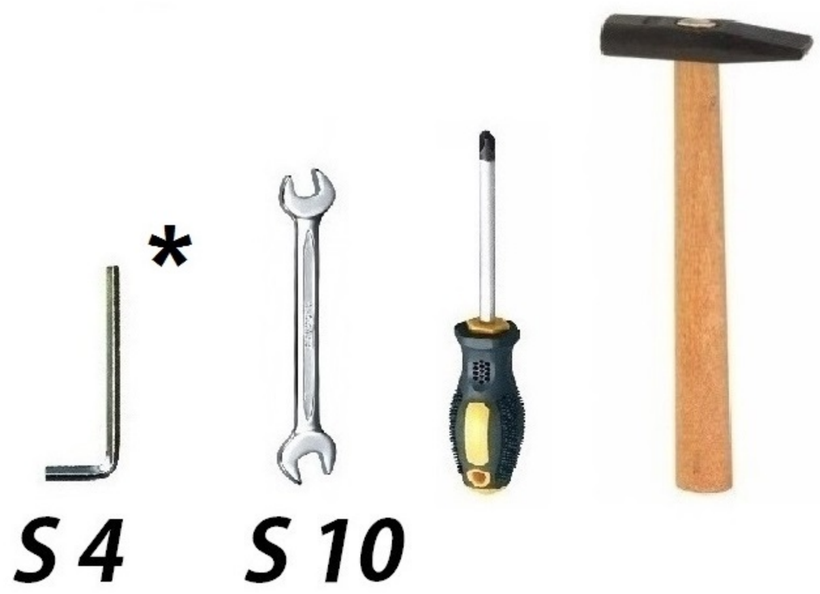


10x 030011
3 10x 030003

010006

010003

8x 030011
3 8x 030003

010033

010016

010004

010014

010008

1
030002
6x
3x 020013 CR

2
030002
12x
6x 020024

1
020013 CL
3x
030002
6x

* Входит в комплект стола.
Included into table set.

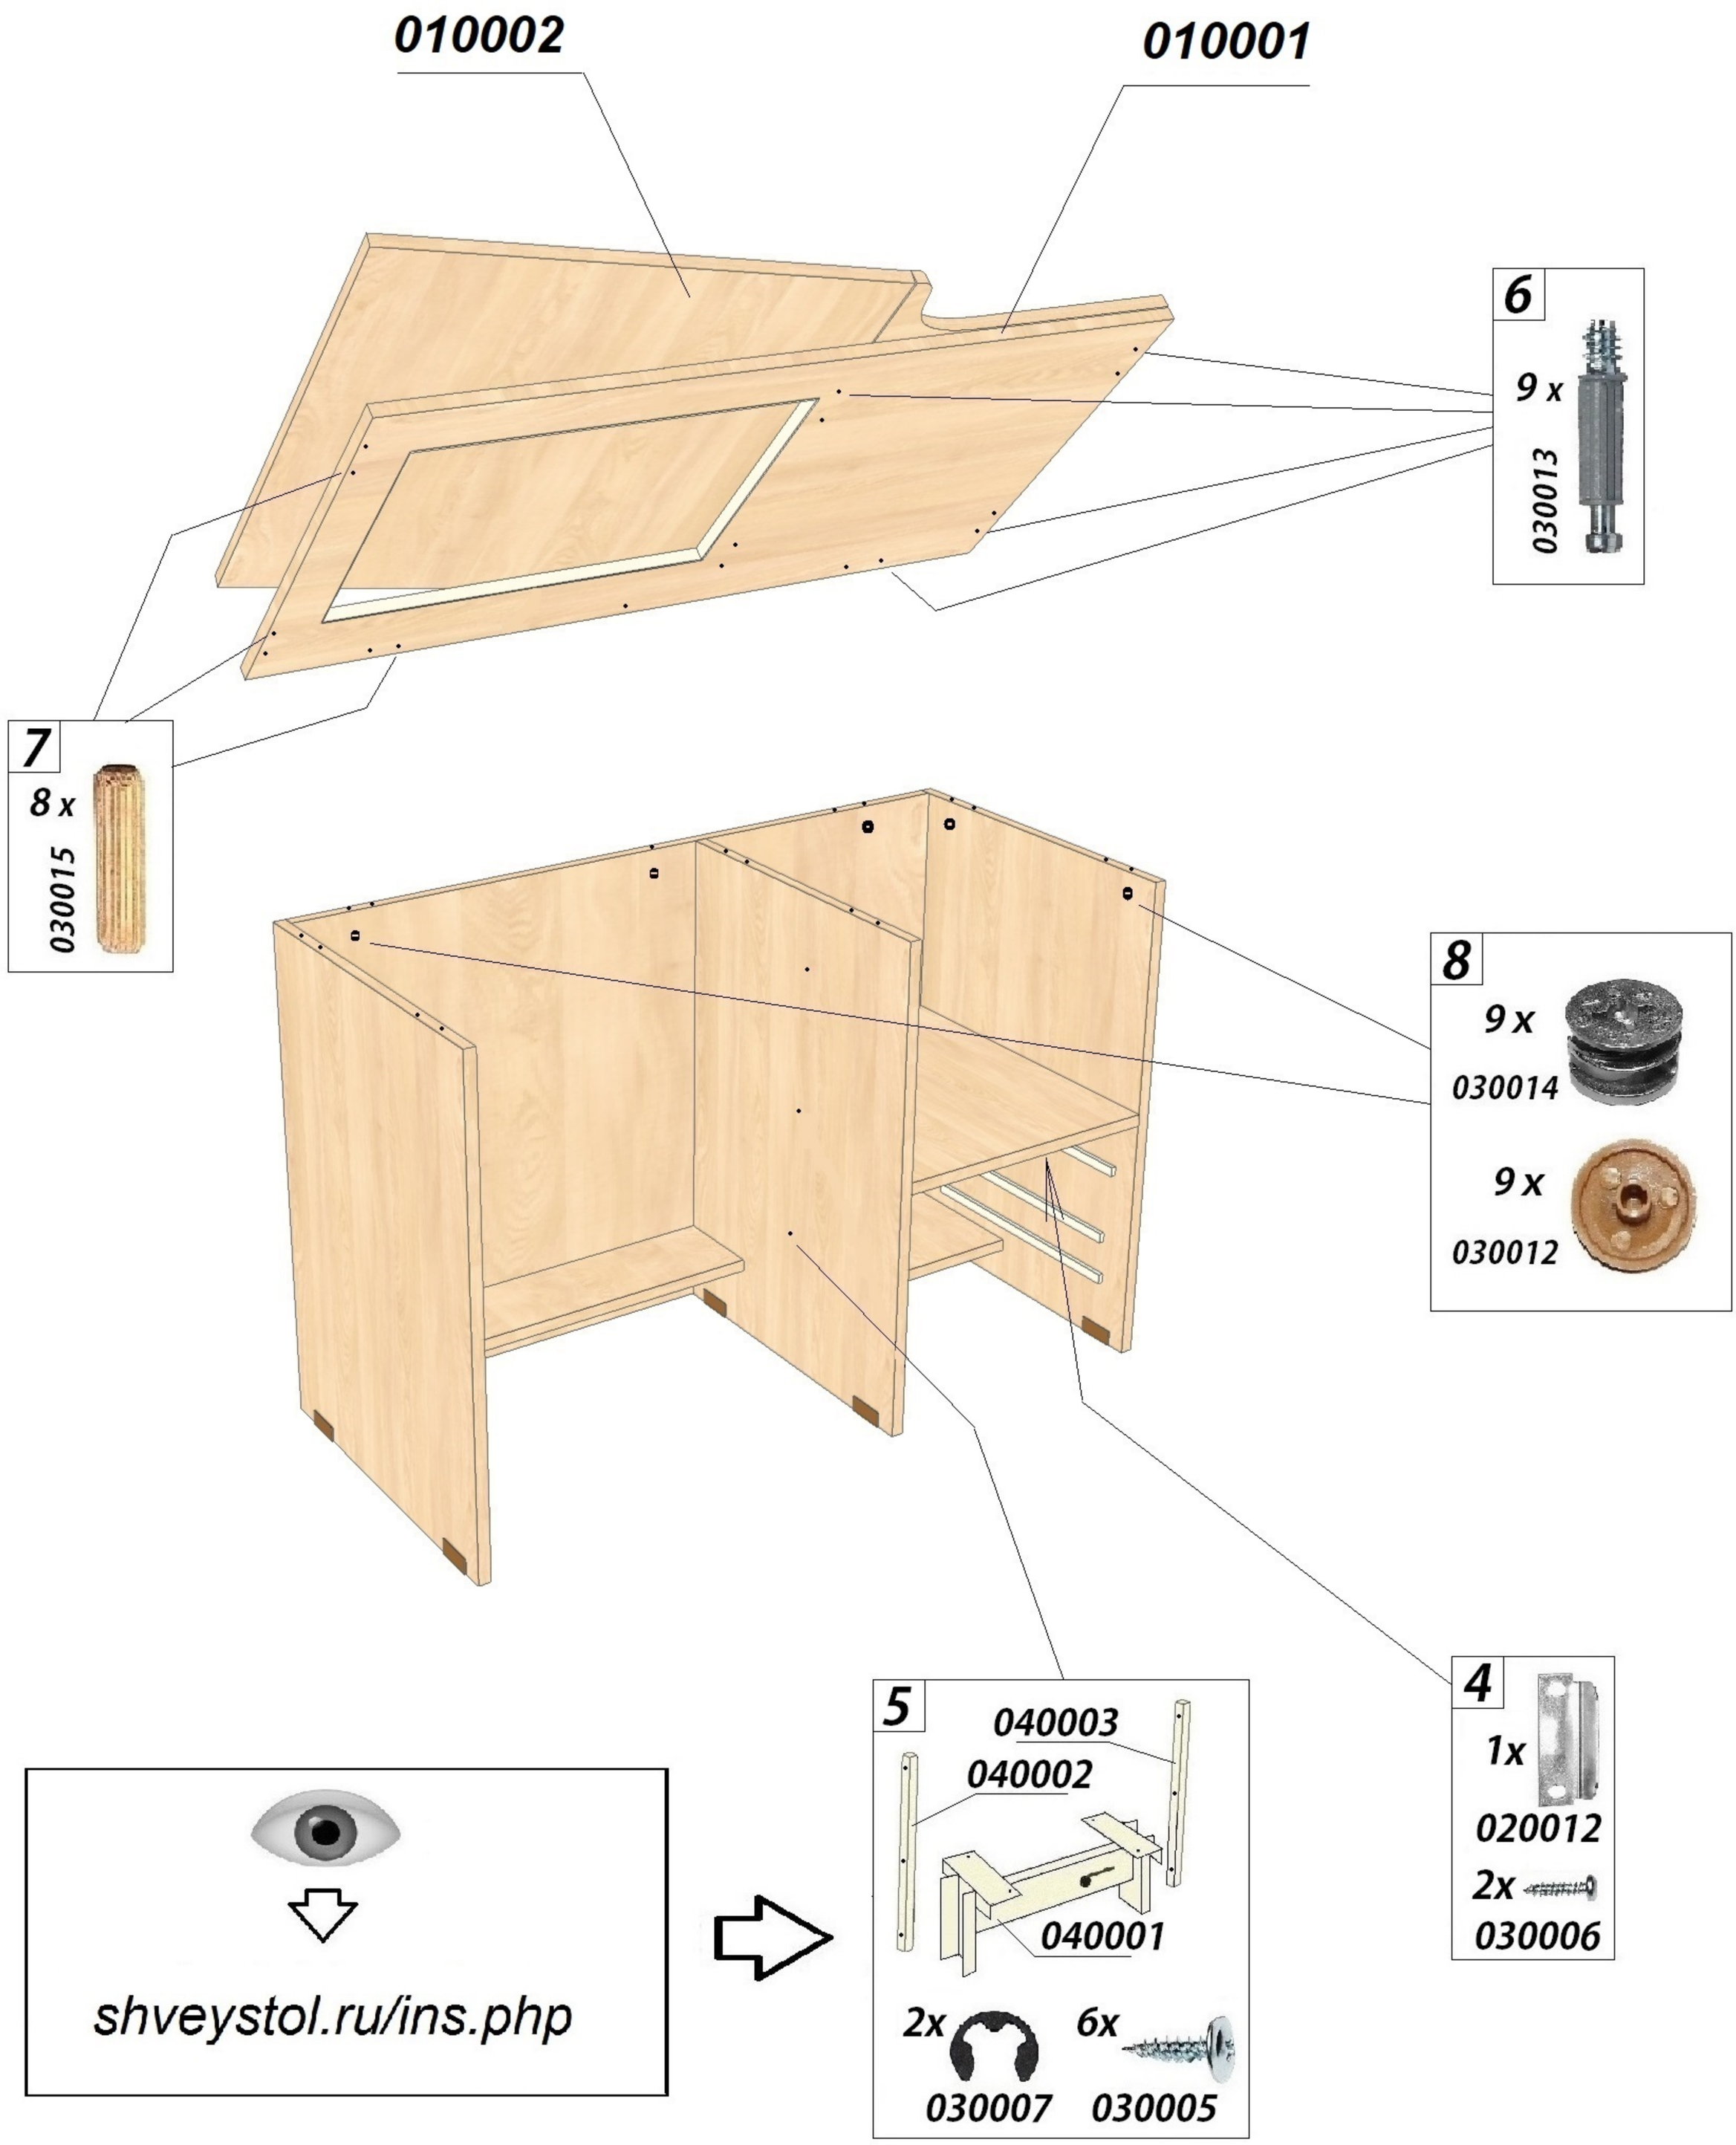
010002
010001
6
9 x
030013
7
8 x
030015
8
9 x
030014
9 x
030012
4
1x
020012
2x
030006
5
040003
040002
040001
2x
030007
6x
030005
shveystol.ru/ins.php

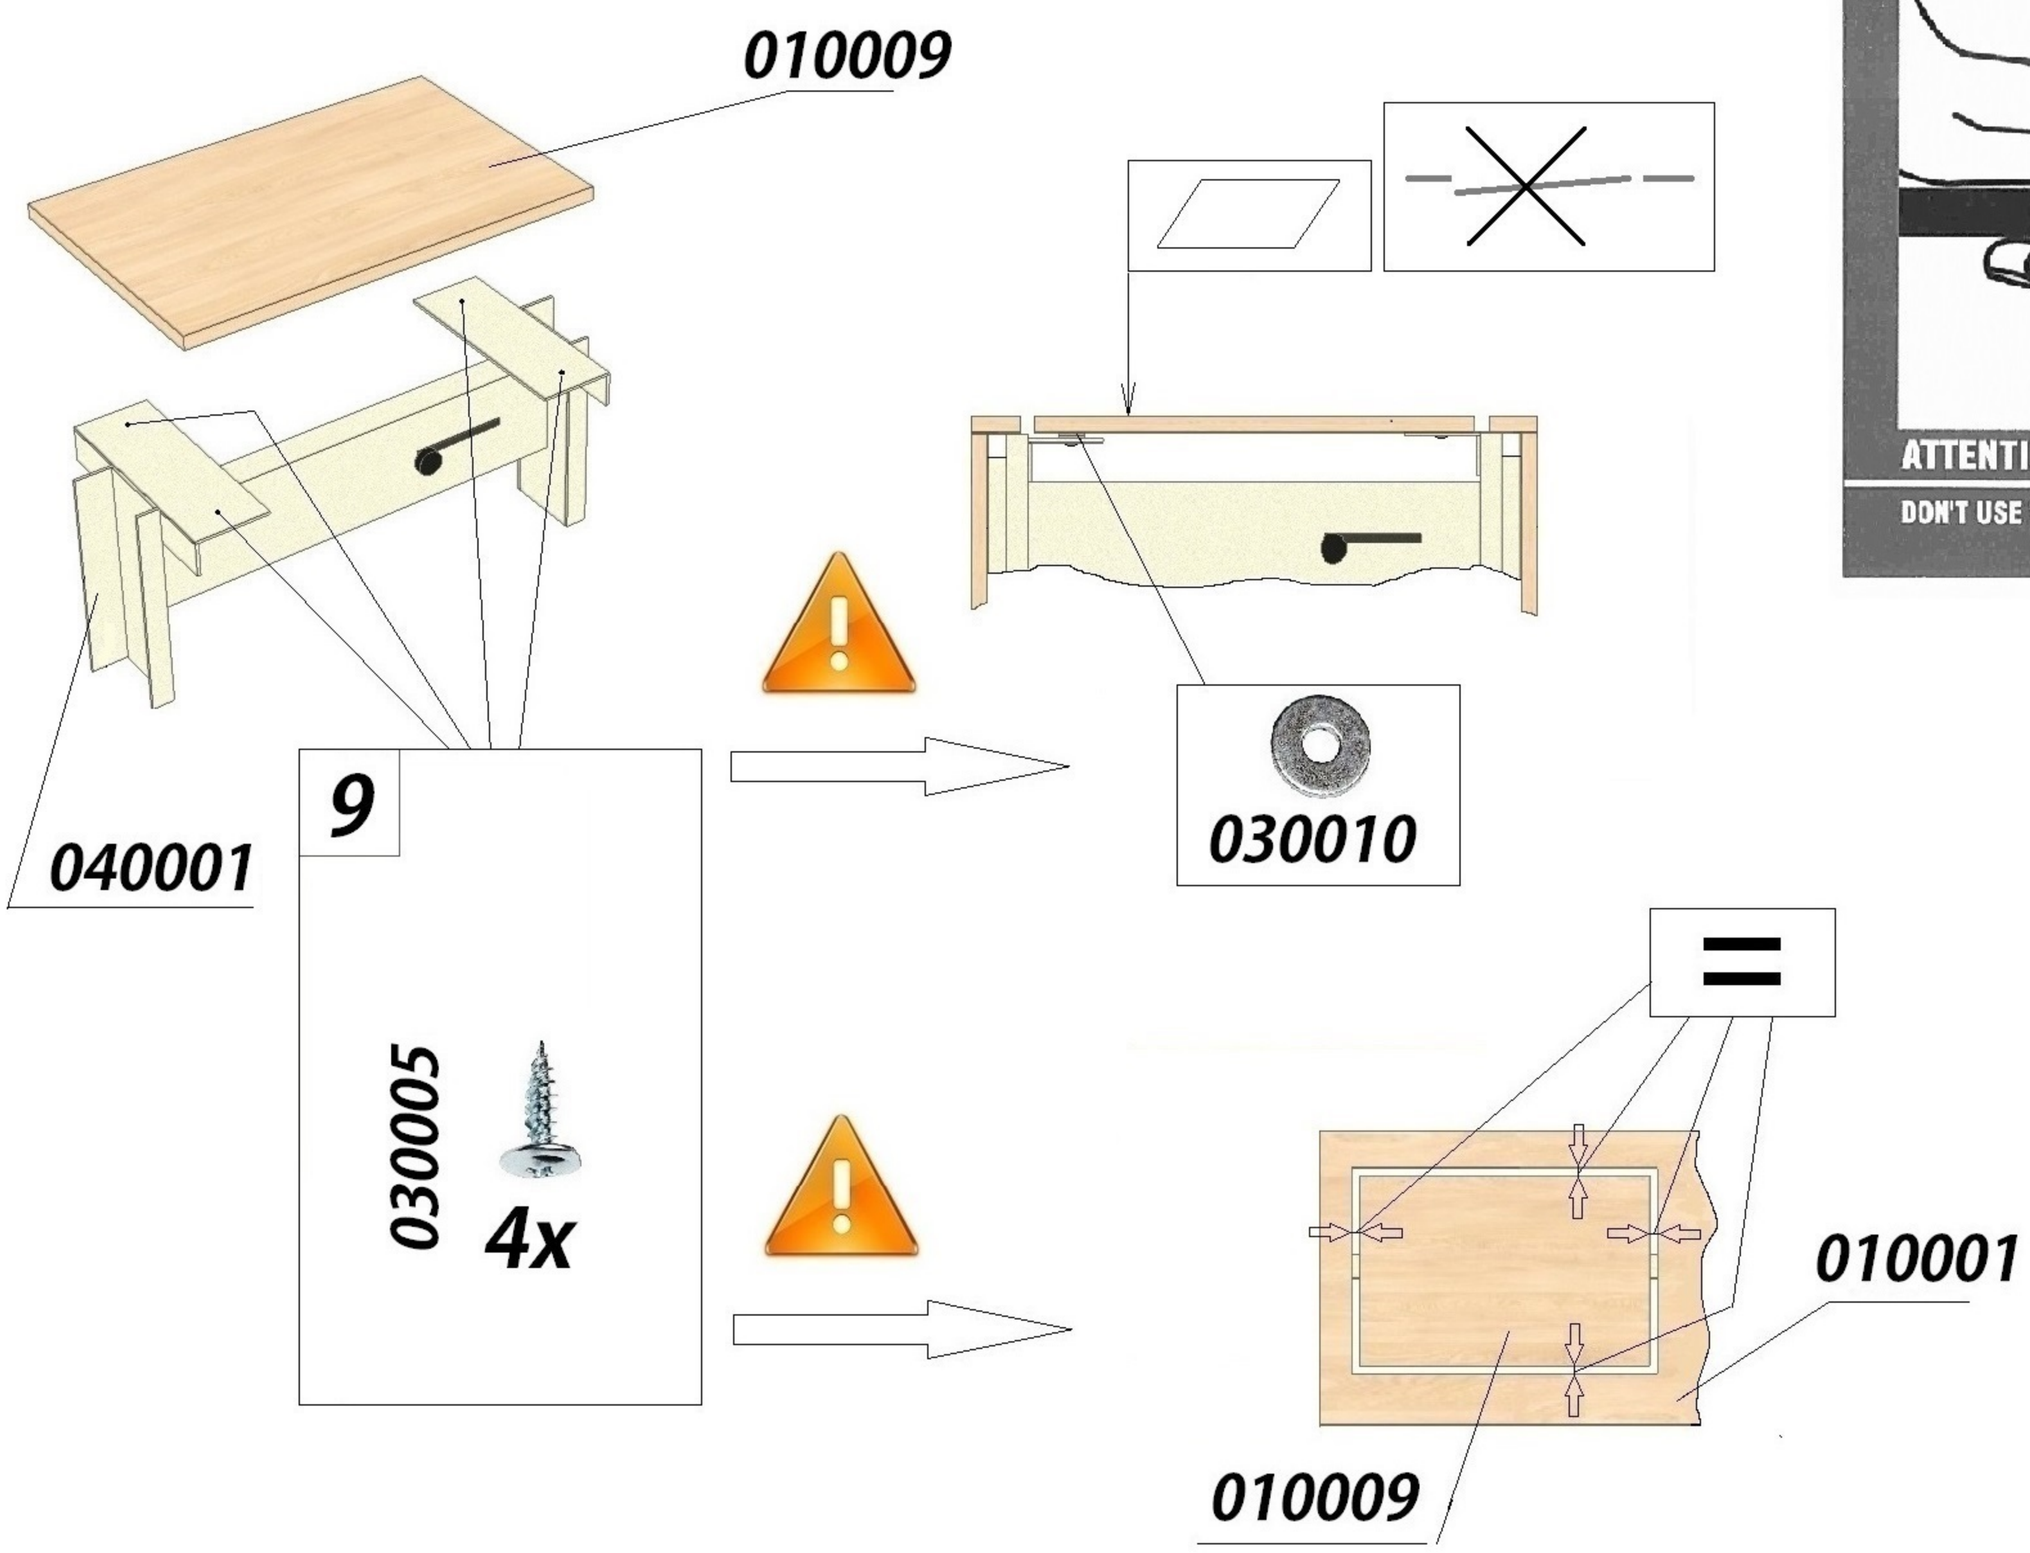
010009
040001
9
030005
4x
030010
010001
010009

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ!
БЕЗ МАШИНЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!
ATTENTION! HIGH PRESSURE!
DON'T USE WITHOUT SEWING MACHINE!

10
S10

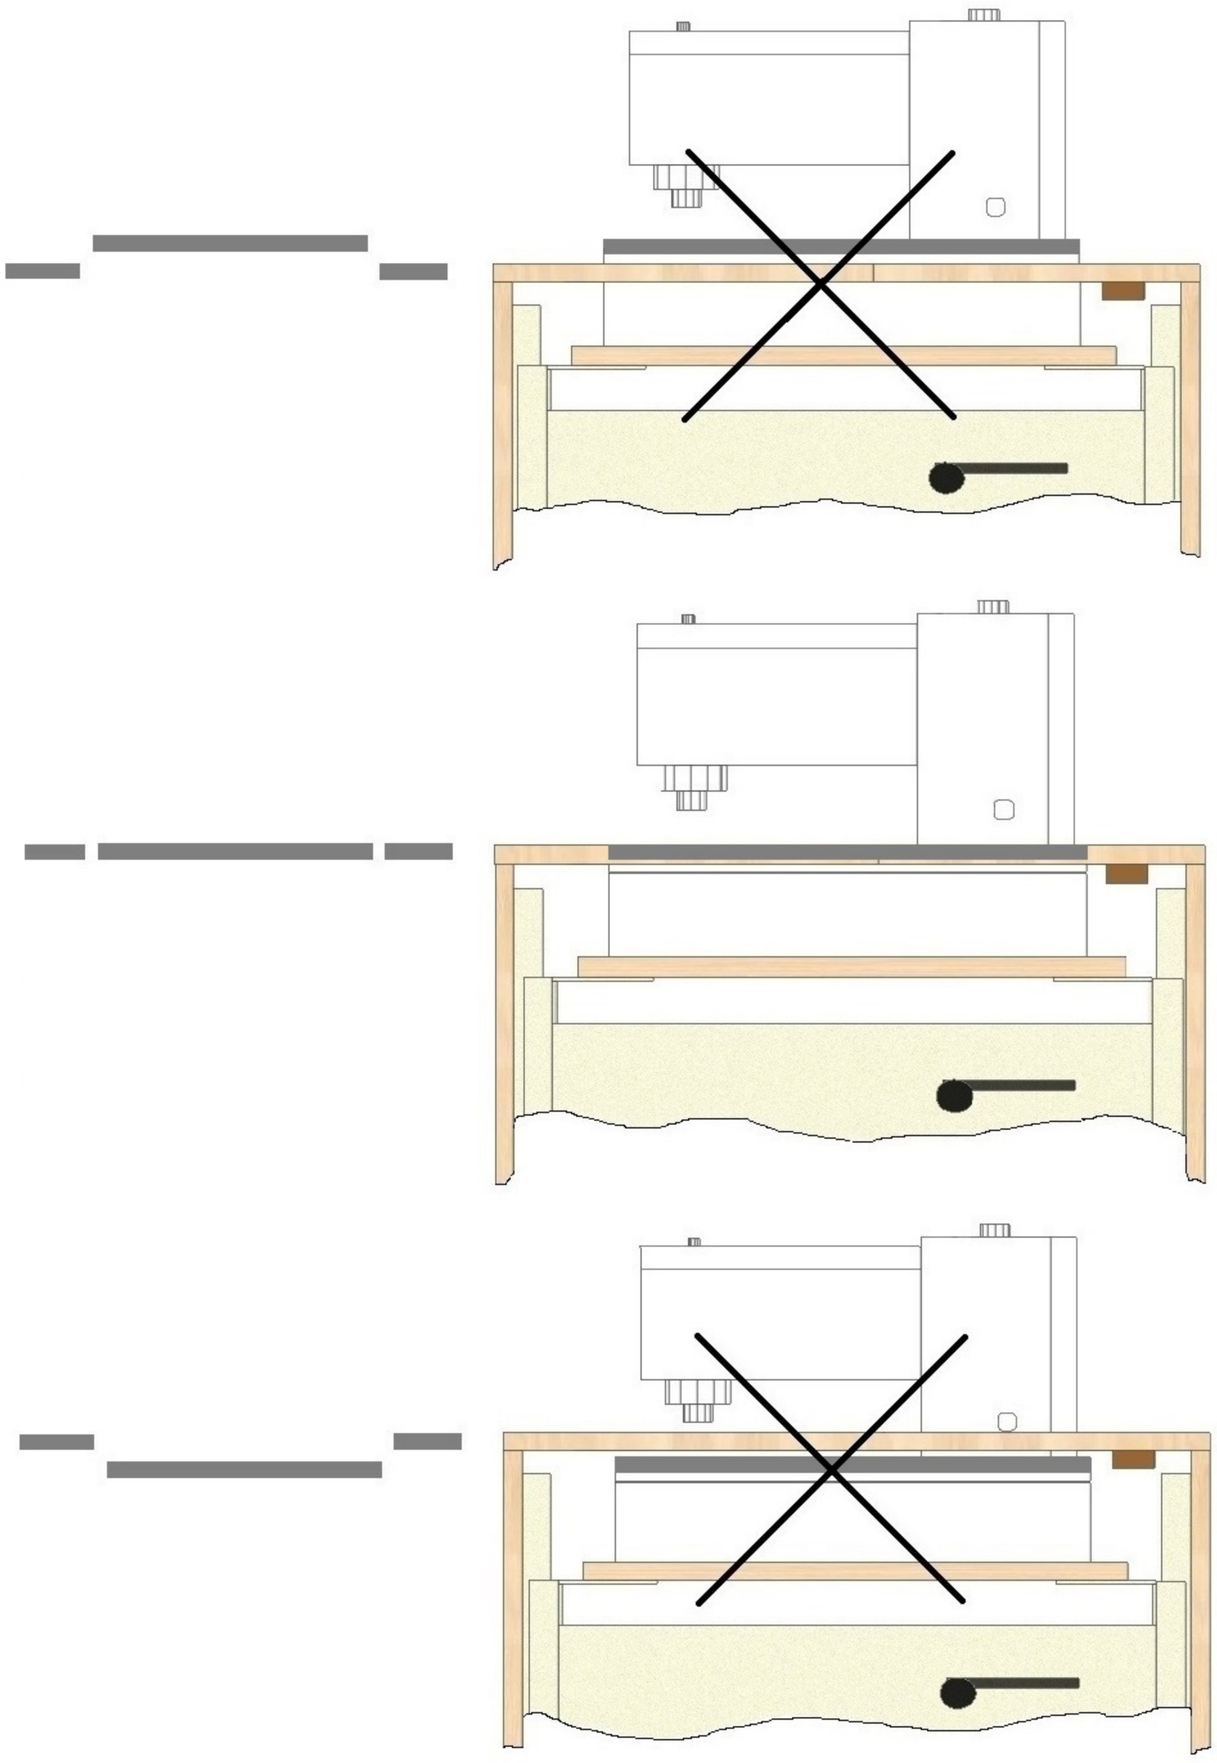

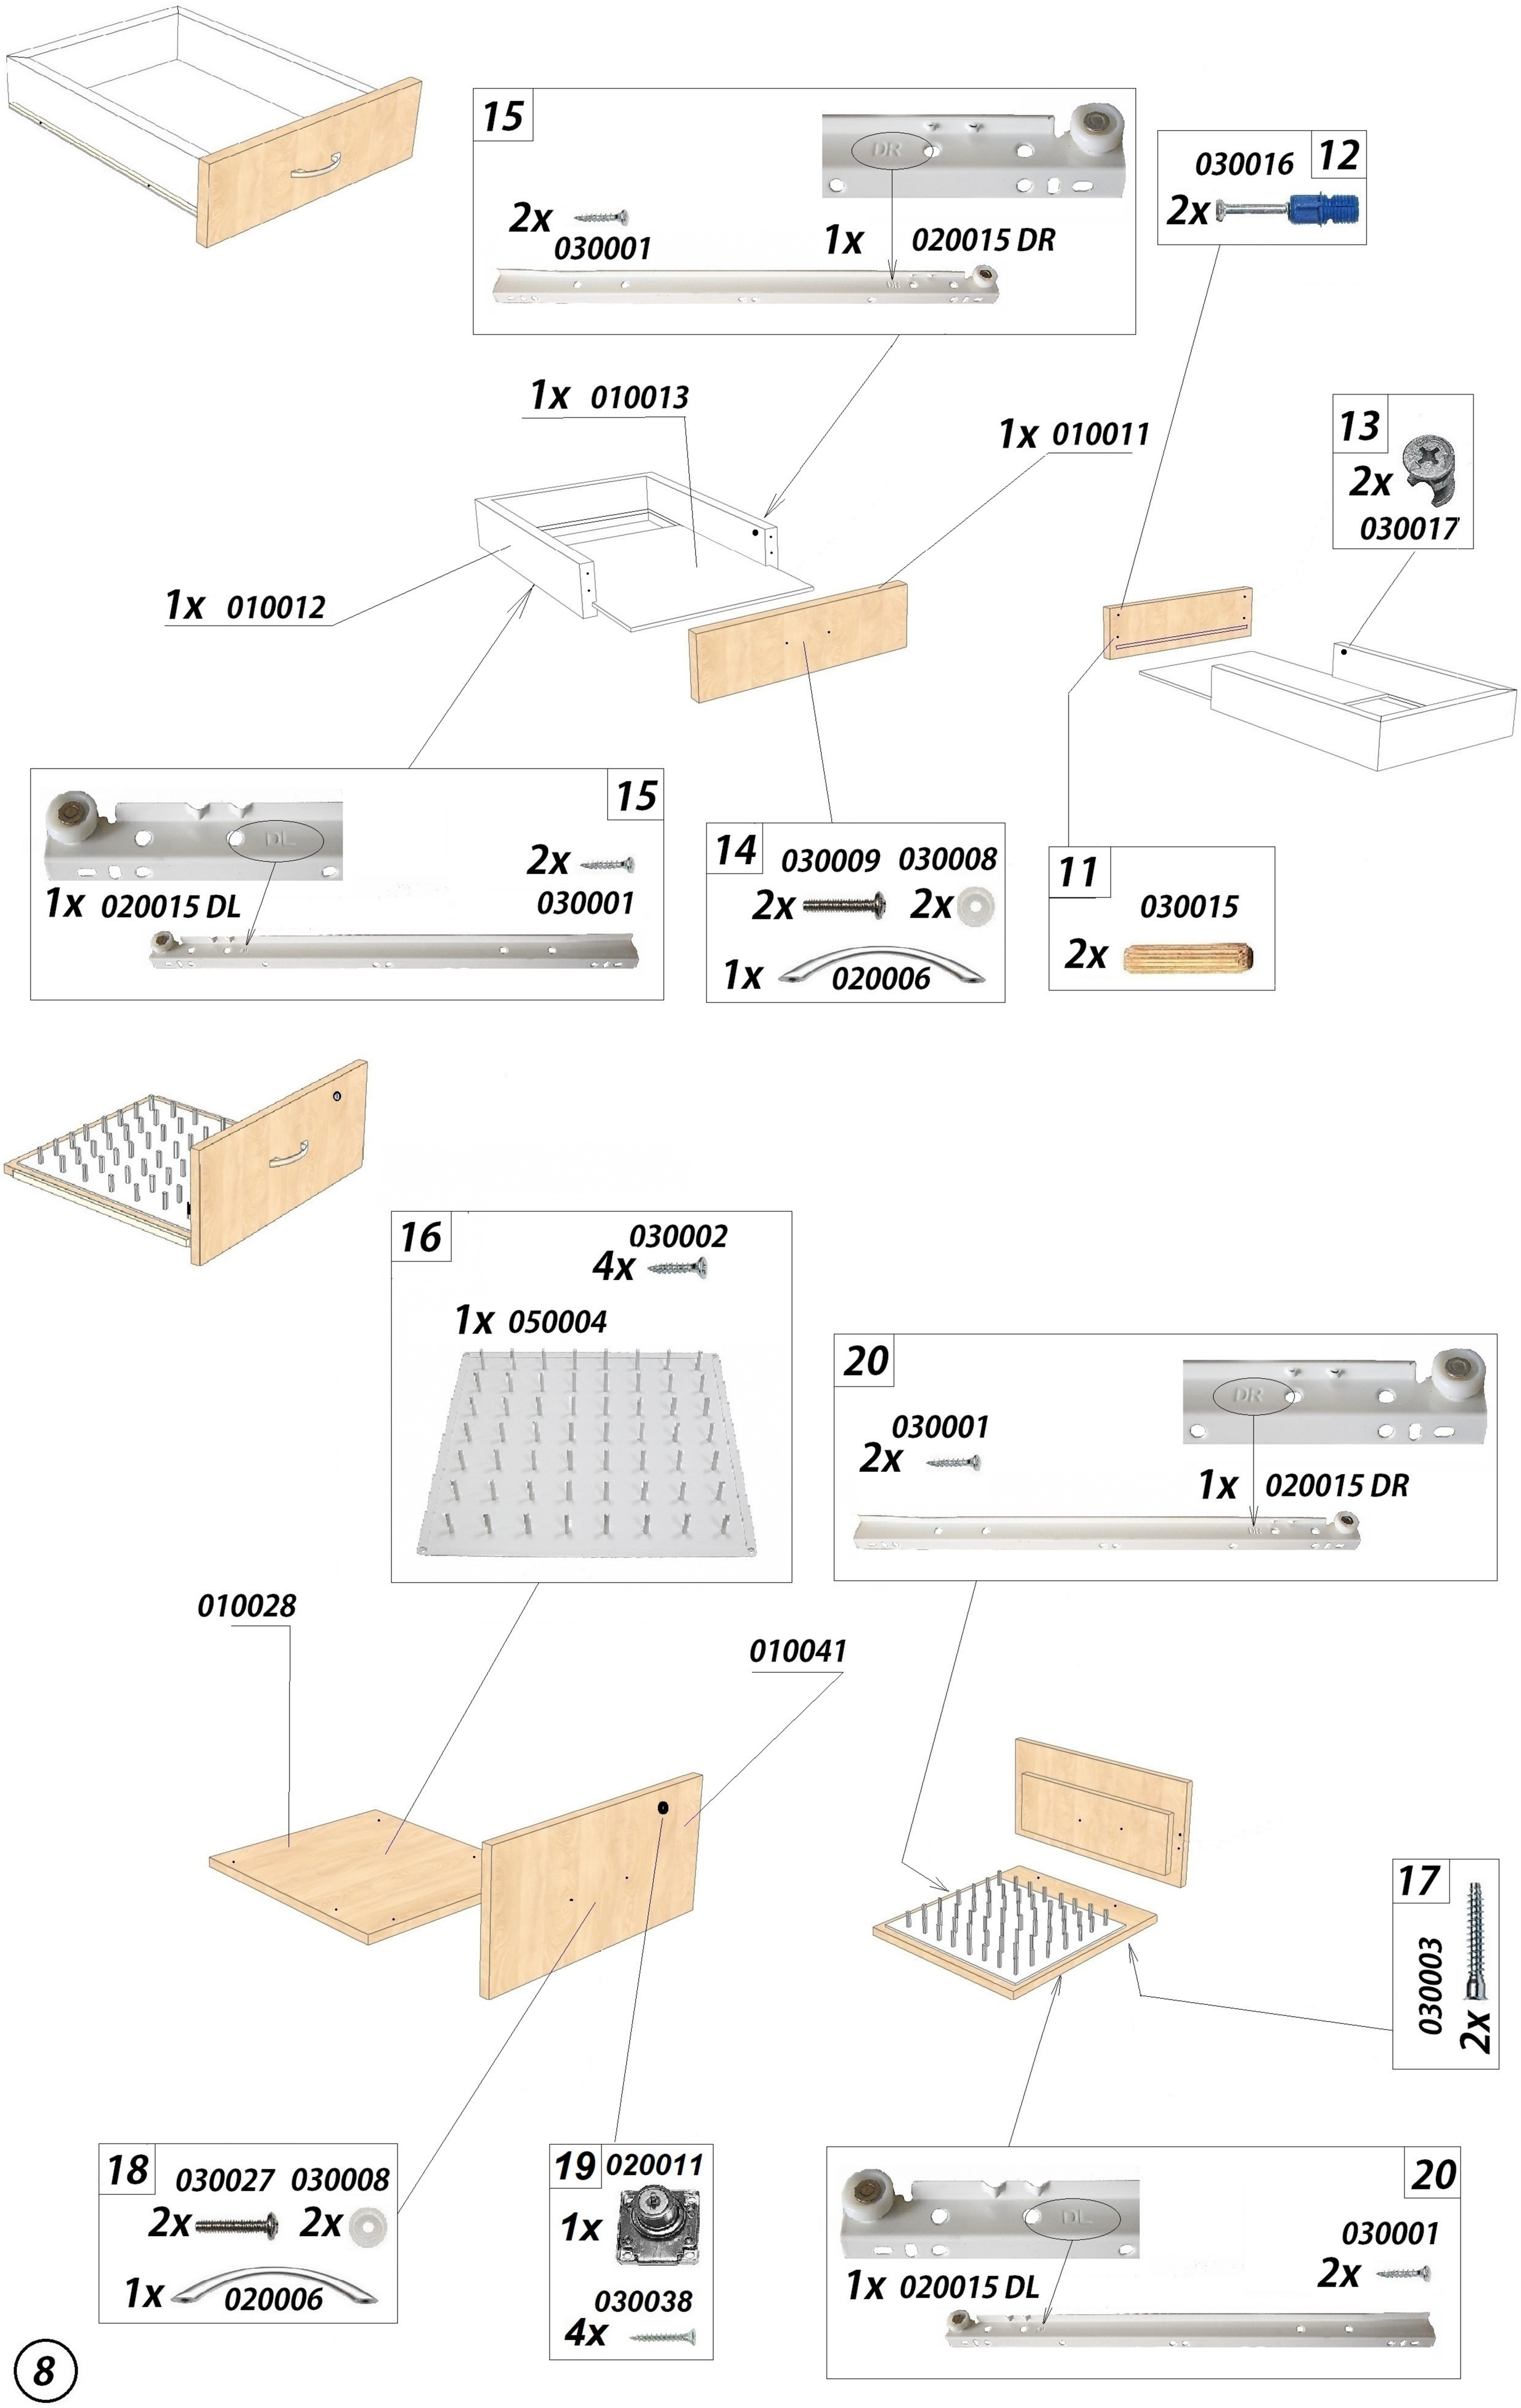
15
2x 030001
1x 020015 DR
030016 12
2x
1x 010013
1x 010011
13
2x 030017
1x 010012
15
2x 030001
1x 020015 DL
14 030009 030008
2x 2x
1x 020006
11
030015
2x
16
030002
4x
1x 050004
20
030001
2x
1x 020015 DR
010028
010041
17
030003
2x
18 030027 030008
2x 2x
1x 020006
19 020011
1x
030038
4x
20
030001
2x
1x 020015 DL

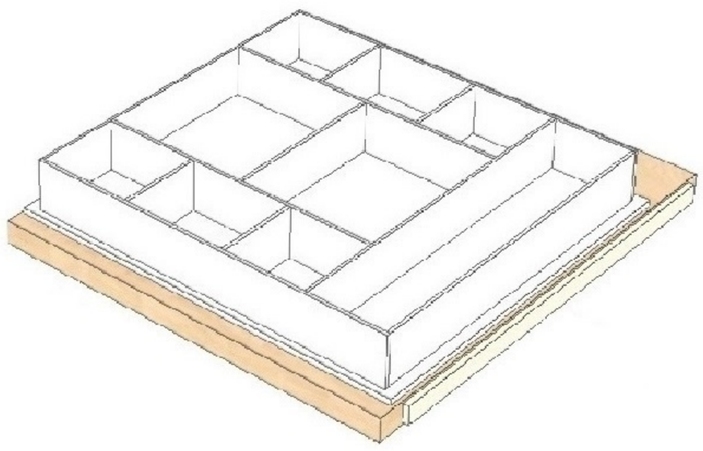

**22**

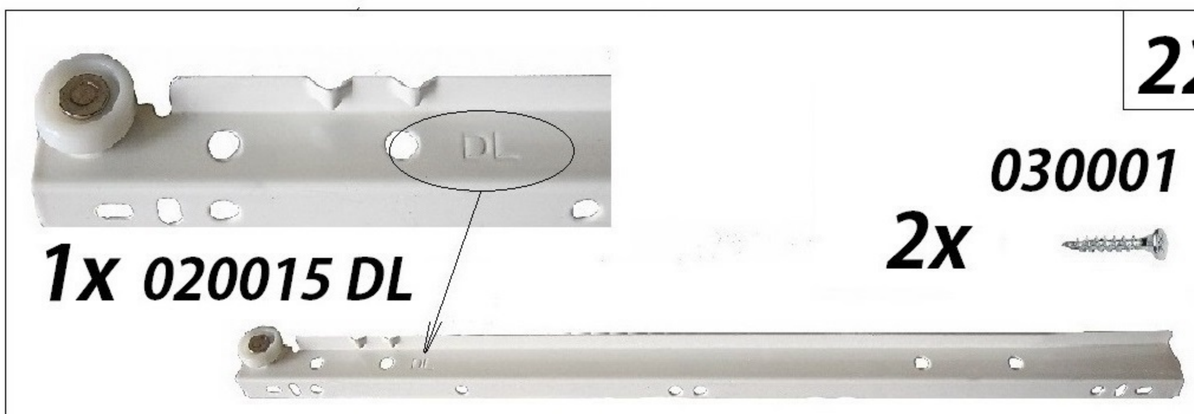


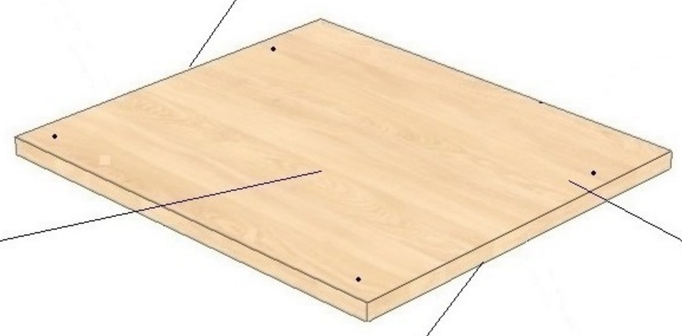

1x 010028

**21**

1x 050005

030002
4x

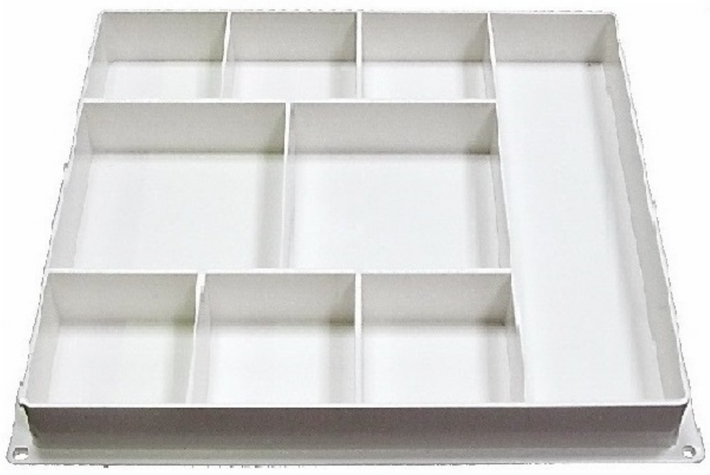

**22**

030001
2x

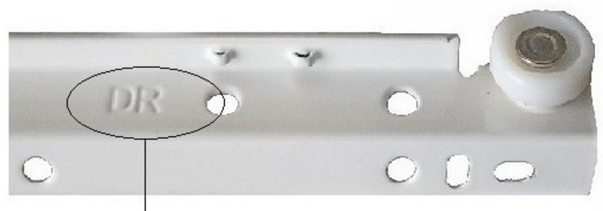


1x 020015 DR

**23** 4x 020020

010034

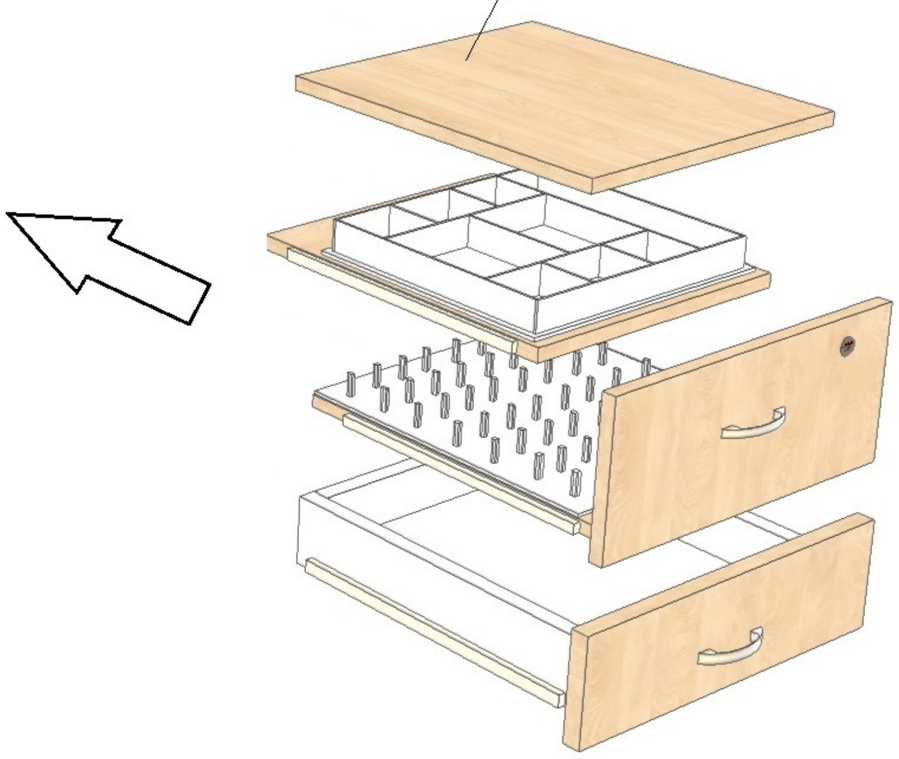

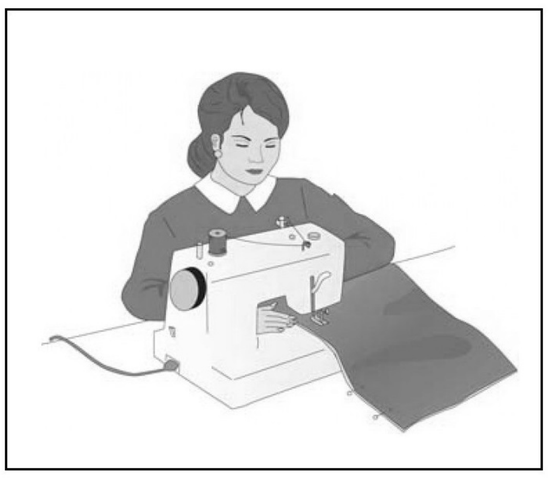

1

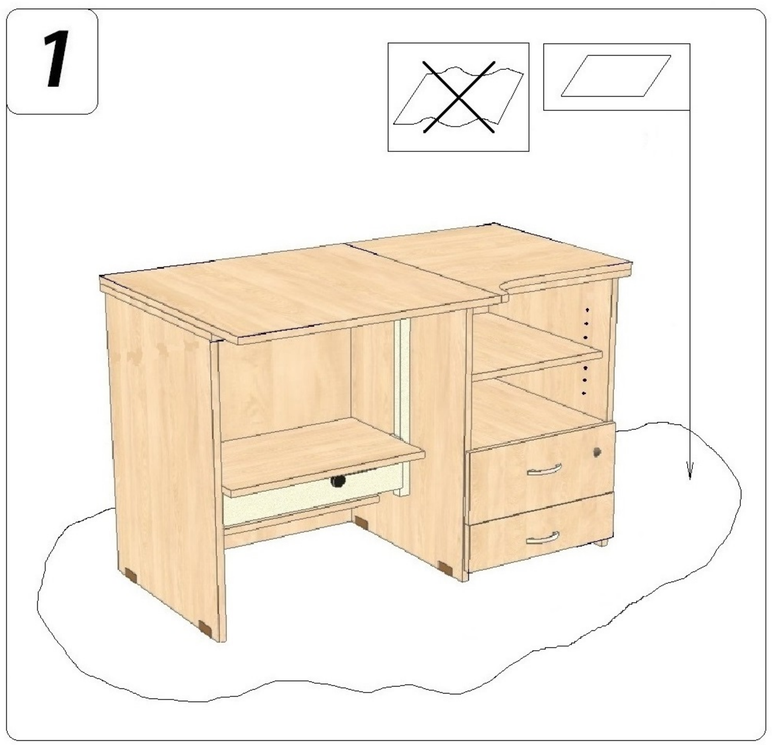

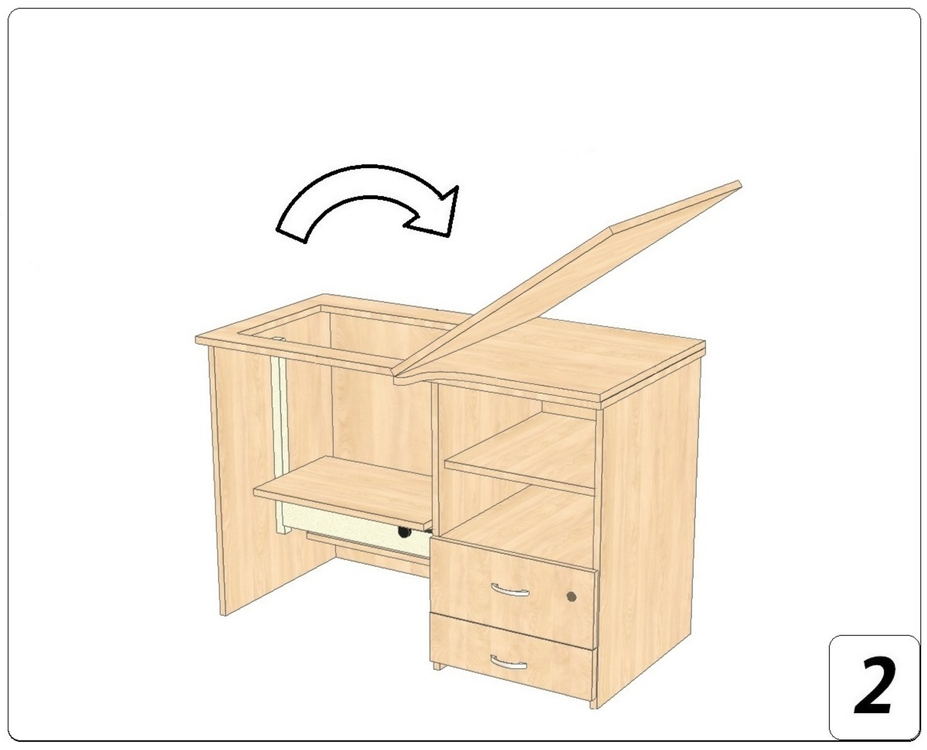

2

3

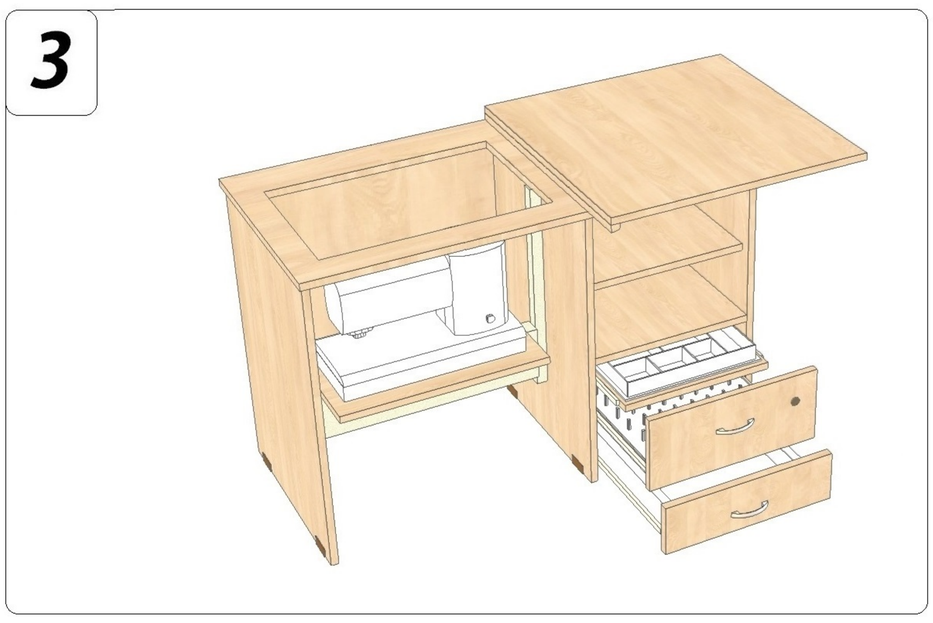

4

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ!
БЕЗ МАШИНЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!
ATTENTION! HIGH PRESSURE!
DON'T USE WITHOUT SEWING MACHINE!

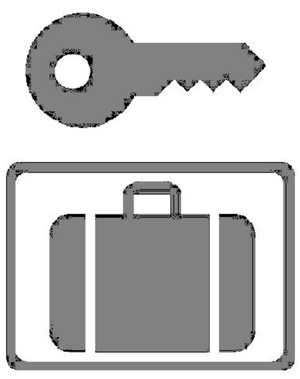

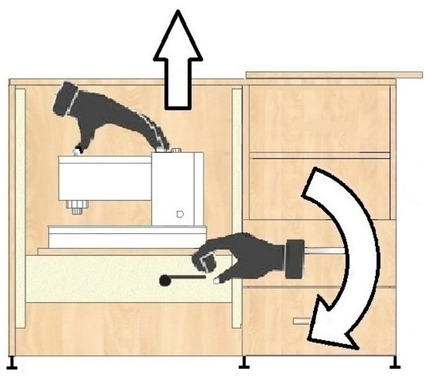

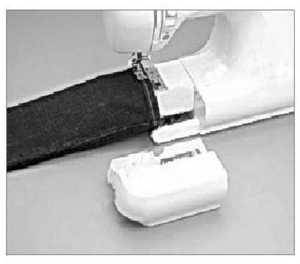
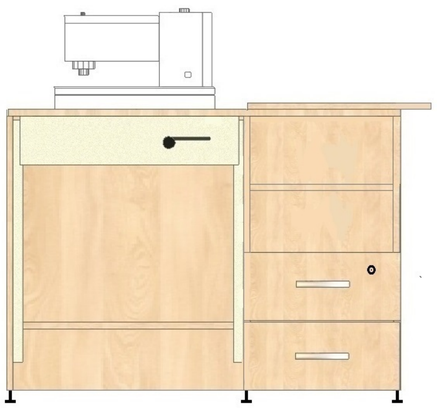
+